

前　　言

北京市机电工业在市委的领导下，经过了广大职工的努力，一九五八年取得了显著成績。这主要是貫徹执行了以鋼為綱全面跃进和集中領導同群众运动相结合的方針以及中央提出的几个并举、两条腿走路的方針，使机电工业不仅在品种上大量增加，而且在产品数量、質量和劳动生产率方面都有不同程度的提高。但由于北京市机电工业基础較差，加之重点建設任务繁重，因此在發展中感到设备不足和劳动力紧张，这也是全市工业普遍存在的問題。市委針對这种局面，在全市普遍深入地开展了一个以机械化半机械化为中心的技术革命运动，充分地發动了群众，大搞土簡設備和采用以小代大、以小拼大、螞蟻啃骨头的办法。这不仅發揮了現有生产潜力，而且制造出大量土簡設備，扩大了生产能力，保証了跃进的胜利，为一九五九年更大更好的跃进創造了有利条件。

为了适应一九五九年更大、更好、更全面的跃进和机电工业飞跃發展的需要，我們从北京市参加全国机械工业土设备土办法比武的二百余項展品中，选出了一百項技术資料彙編成册，以供各厂在大鬧技术革命中的参考。由于时间倉促，这本选集一定有很多缺点，望提出指正。

这本土簡設備技术資料选集能够很快出版，多蒙北京市科学技术普及协会、商务印書館、北京市工业科学技術研究所等單位的大力协助，特表示感謝。

北京市机电工业局

一九五九年一月二十四日

目 录

一、金属切削机床类

I. 车床

1. 大头罐 (北京第三通用机械厂)	5
2. 半自动专用车床 (北京汽车附件制造厂)	6
3. 土立车床 (北京消防器材厂)	7
4. 简易木制车床 (北京有线电厂)	8
5. 简易程序控制车床 (北京第一通用机械厂)	9

II. 钻床

1. 多轴摇床 (永定机械厂)	11
2. 七轴钻床 (北京人民机器厂)	13

III. 铣床

1. 镗头铣床 (华北广播器材厂)	14
2. 双面铣床 (北京阀门厂)	14
3. 土立铣 (北京广播器材厂)	15
4. 凸輪靠模铣削夹具 (北京有线电厂)	16
5. 铣镗联合加工机 (北京有线电厂)	17

IV. 錾床

1. 土鉋床 (北京广播器械厂)	19
2. 土牛头鉋床 (安定机械厂)	19
3. 12公尺土龙门鉋床 (长辛店机車車輛厂)	21
4. 牛头鉋床代号锯床 (北京第三通用机械厂)	21
5. 土鉋边机 (北京鍋爐厂)	23
6. 联合鋸鉋机 (北京开关厂)	24
7. 双鉋头牛头鉋 (北京电子管厂)	25

V. 磨床

1. 土导軌磨床 (北京第一机床厂)	26
2. 简易平面磨床 (北京第二机床厂)	28
3. 导軌磨床 (永定机械厂)	29
4. 研磨机 (北京电子管厂)	31
5. 导軌磨床 (北京人民机器厂)	33
6. 小型平板研磨机 (北京农业机械厂)	36
7. 端面外圓自動研磨机 (北京农业机械厂)	37
8. 缸蓋研磨机 (兴平机械厂)	39
9. 无心抛光机 (北京第一机床厂)	40
10. 研磨减速机 (北京起重机械厂)	41

VI. 鑄床

1. 万能台锯 (北京第一机床厂)	42
2. 排锯 (北京人民机器厂)	43
3. 可移式万能简易排臂锯 (永定机械厂)	43
4. 联合锯孔机 (北京东城区第二木器厂)	46
VII. 拉床	
1. 土拉床 (建中机械厂)	47
2. 土推床 (北京汽车附件制造厂)	48
3. 土拉床 (北京人民机器厂)	49
VIII. 齿轮加工机床	
1. 人字铣齿机 (北京管件厂)	51
2. 螺旋伞齿轮切齿卡具 (北京第一机床厂)	53
3. 齿轮淬火机 (北京农业机械厂)	55
4. 牙轮自动倒角机 (长辛店机车车辆厂)	56
IX. 螺纹加工机床	
1. 板牙磨床 (北京仪器厂)	57
2. 滚扣机 (兴平机械厂)	59
3. 半自动套扣机 (北京仪表厂)	61
4. 手动滚扣机 (北京开关厂)	62
5. 线锥滚扣机 (北京仪器厂)	63
6. 电动套扣机 (北京第三通用机械厂)	65
7. 四头磨擦套扣机 (民用灯具厂)	66

二、通用机械类

I. 锻锤	
1. 弹簧锻锤 (华北无锡电厂)	67
2. 夹板锤 (安定机械厂)	68
3. 手柄冲击锤 (有色冶金设计院)	71
4. 土夹板锤 (建中机器厂)	72
5. 弹簧锤 (民用灯具厂)	73
6. 半吨蒸汽空气两用锤 (兴平机械厂)	74
II. 剪冲床	
1. 高速切板机 (北京第三通用机械厂)	75
2. 土裁板机 (台型机床厂)	77
3. 调直剪断机 (北京开关厂)	78
4. 振动剪板机 (北京市劳动局工人技术学校)	79
5. 裁圆机 (民用灯具厂)	79
6. 管圆机 (北京第一机床厂)	81
7. 硅钢片冲床 (长辛店机车车辆厂)	82
III. 铸工设备	
1. 壳型铸造用吹芯机 (利群铁工厂)	84
2. 椎砂机 (北京第三通用机械厂)	86
3. 铅青铜轴瓦离心浇铸机 (北京汽车附件制造厂)	87
4. 半永久型铸造 (北京第一机床厂)	89

IV. 其它工具机械

1. 鋸鏈機(北京廣播器材廠)	91
2. 半自動繞線機(永定機械廠)	93
3. 網環機(民用灯具廠)	94
4. 土卷邊機(台型機床廠)	95
5. 砂輪切料機(永定機械廠)	96
6. 軋油坑機(興平機械廠)	97
7. 起槽機(北京第一機床廠)	98
8. 齊頭機(北京第一機床廠)	99
9. 手搖起重機(北京第三通用機械廠)	100
10. 電火花磨刀機(北京第六建築公司機械廠)	101
11. 球磨機(北京蓄電池廠)	102
12. 電弧-空氣切割(北京金屬結構廠)	103
13. 手槍式風動機(北京電子管廠)	105
14. 自動有心疏密繞線機(北京汽車製造廠)	107
15. 自動萬能無心繞線機(北京汽車製造廠)	111
16. 氣體半自動剝繩機(北京電子管廠)	115

三、電力設備類

1. 鑄鐵感應電動機(北京毛紡織廠)	117
2. 自動繞線機(北京電機廠)	117
3. 鋼筋混凝土電杆骨架盤繞機(良鄉北京修造廠)	121
4. 用熱烘壓法製造高壓電機定子線圈(良鄉北京修造廠)	123
5. 土摩擦焊接機(北京汽車附件製造廠)	125
6. 土滾焊機(北京消防器材廠)	126
7. 鑄鐵電焊機(北京儀器廠)	127
8. 水缸電焊機(北京毛紡織廠)	129
9. 多頭電焊機(北京金屬結構廠)	130
10. 電容器自動檢驗設備(北京廣播器材廠)	131
11. 土漆包綫機(北京廣播器材廠)	133

四、其它設備類

1. 簡易動平衡台—彈性平衡台(良鄉北京修造廠)	135
2. 工具顯微鏡(北京廣播器材廠)	141
3. 投影儀(北京廣播器材廠)	142
4. 磁力探傷機(北京有線電廠)	143
5. 高壓油泵試驗台(興平機械廠)	145
6. 土法收回煤焦油(有色冶金設計院)	147
7. 自配稀料配方(北京開關廠)	149
8. 氣體滲氮(華北無線電廠)	149
9. 小型選礦廠設計介紹(有色冶金設計院)	151

大头鏟



北京第三通用机械厂

一、規格及性能：

1. 花盤直徑 2.7 公尺。
2. 最大加工直徑為 3.5~4.5 公尺。
3. 加工最大長度為 1.5 公尺。
4. 加工精度可達 2 級，光潔度可達 $\nabla\nabla$ 。
5. 主軸轉數 4 轉/分。
6. 电动机功率 7 瓩， $n=970$ 轉/分。
7. 切削用量：吃刀深度 = 5~8 公厘，
走刀量 = 0.2~0.8 公厘/轉，
切削速度 = 41~56 公尺/分。
8. 机床外形尺寸 5 公尺 \times 2.9 公尺 \times 3 公尺。

二、結構說明：

1. 机床底座用石子和水泥砌成。
2. 支承主軸的軸承採用滑動軸承。
3. 主軸末端有徑向止推軸承，承受切削時的徑向力。
4. 花盤下面裝有支承滾輪，減輕了主軸受力情況及防止主軸下垂的作用。
5. 放置大溜板的床面及刀架等，均同於一般机床，沒有特別之處。

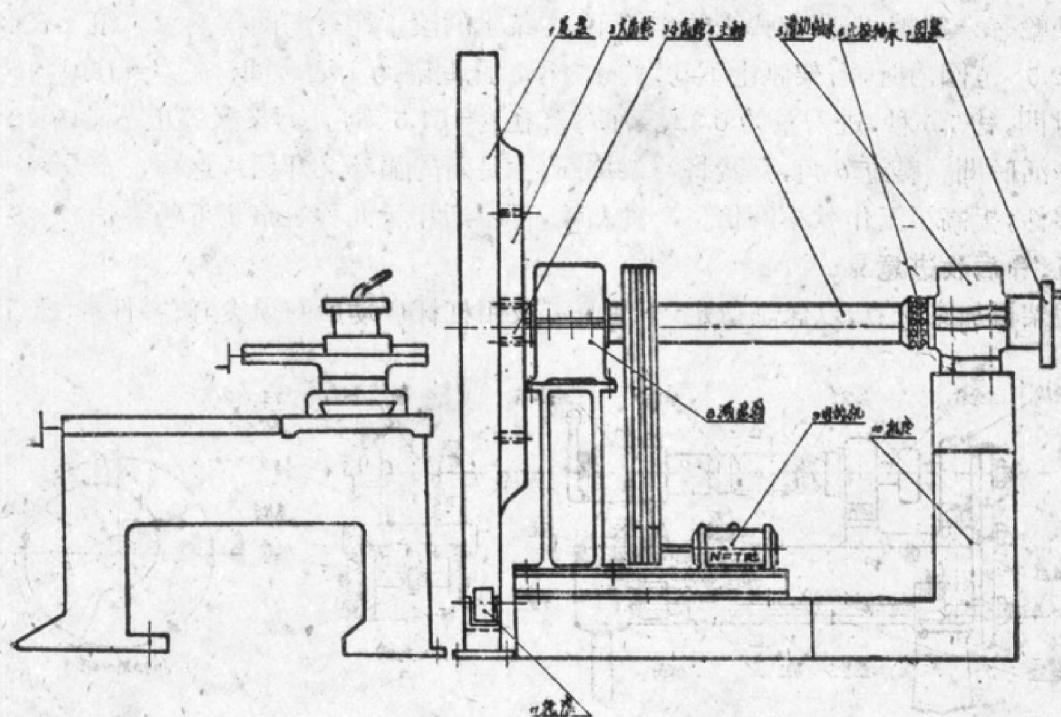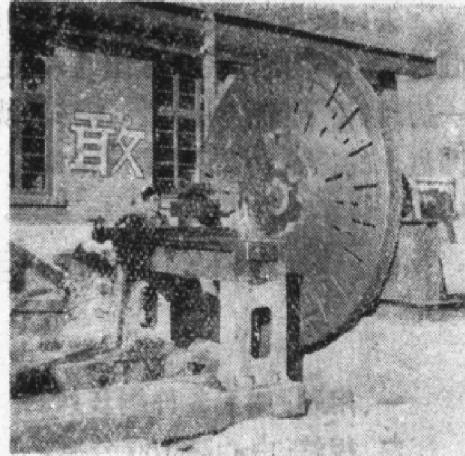

大頭鏟結構示意圖

三、机床的运动：

1. 主体运动：由电动机经过皮带轮传入减速箱，再由减速箱上的小齿轮与固定在花盘上的大齿轮咬合，使主轴旋转。主轴转速只有一种。

2. 进给运动：大小溜板均能縱向进給，小溜板横向进給，并可旋轉角度，故能加工帶有錐度的零件。縱橫向進給均可自動及手動。

四、自動送給的原理：

去掉縱橫沟齒給絲杠，上手動進給時所用的手輪裝置上棘輪機構，在主軸末端安上一圓盤，并在木筒直徑上鑽齒孔來裝上肖子，用鋼絲繩連接肖子和棘爪。這樣，當主軸每轉一轉時，由於偏心的原故，鋼絲繩就牽動棘爪撥動棘輪，從而得到進給運動。調節肖子在圓盤上的位置，就能調節進給量。

半自動專用車床

北京汽車附件製造厂

一、用輪：加工各種銅套外圓。

二、規格：中心高 150 公厘。

三、結構說明：(如圖)


头架为离心浇铸机的头架，主轴由天轴带动，床面后面装有弹簧尾顶尖，工件用梅花顶尖和锥形顶尖卡住。床身是由大床身一锯为二而成，刀架上正、反装两把刀。刀架在凸轮及弹簧的作用下作往复运动。凸轮从主轴经传动齿轮和蜗杆、蜗轮而获得转动。主轴每分钟600转。刀架行程可随产品不同调换凸轮而改变。床面用三条腿支架。

四、凸輪形狀及工作情況：

凸輪每分鐘轉四轉，在彈簧的作用下，刀架上的滾子始終與凸輪接觸。滾子在凸輪的 $\alpha=112.5^\circ$ 範圍內時，刀架停止不動，約4.7秒，此間隔為上活時間；在 $\beta=180^\circ$ 內為切削走刀時間，約7.5秒，進刀量為0.32公厘/轉；在 $\theta=67.5^\circ$ 時，刀架又停止不動，約2.8秒，此為下活時間。轉過 θ 角，彈簧將刀架拉回，於是新的循環又開始。這樣，一分鐘可加工四個零件，提高了工作效率四倍。一種凸輪，可以適用於幾種規格相近的零件。

五、今后改进意見：

架再加寬一點，以保證穩定；下活時可改用杠杆自動撥回頂尖，使零件掉下；上活也

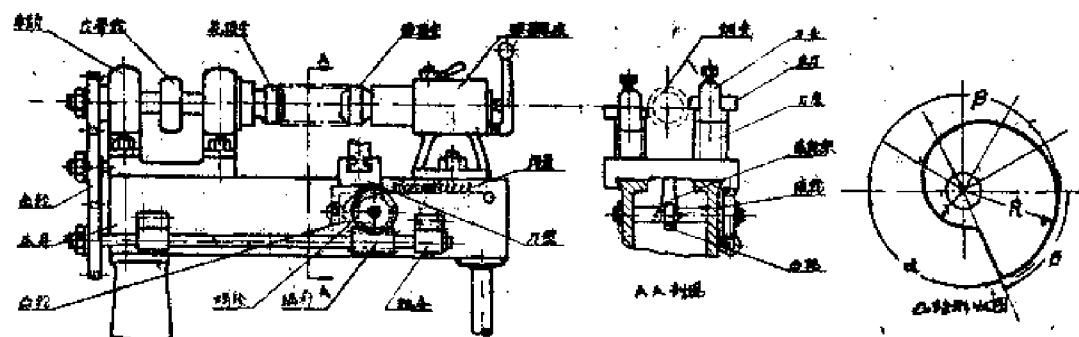

半自動專用車床

可考慮用斜坡導軌使零件自動滾到頂尖中間；這樣就可以全部自動化了。

土立車床

北京消防器材厂

一、規格：

尺寸：長×寬×高 = 1850 × 1500 × 1300(公厘)

重量：350 公斤

橫進刀長度：1000(公厘)

轉數：15~37 轉/分

馬達：功率 3 馬力

轉數 1450 轉/分

相數 3



極數 4

二、构造(如圖)。

三、使用說明：

橫進刀架：在床身上橫向進刀，由絲杠操縱進退方向。變速箱：由馬達連接變速箱轉動，每分鐘 15~37 轉。

傳動利用皮帶輪。

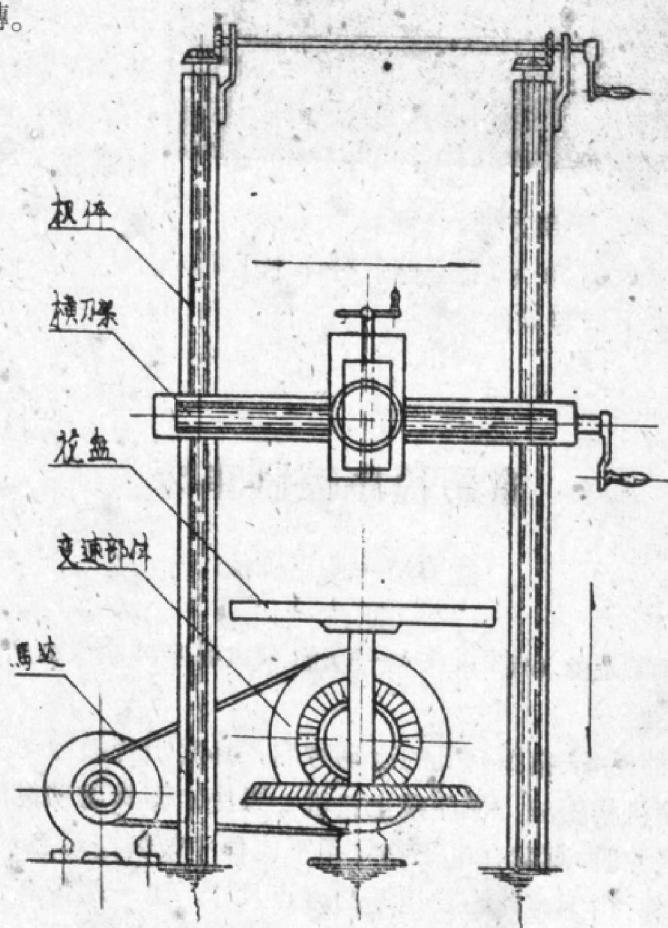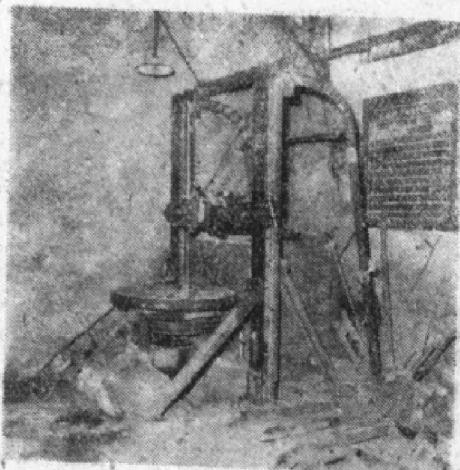


土立車床結構示意圖

簡易木制車床

北京有線電厂

一、簡要說明：在技术革命运动中，該厂木工車間制成本制車床，除主軸、軸承架、尾頂尖、刀架和床面用鋼材外，其余全部为木材制造。

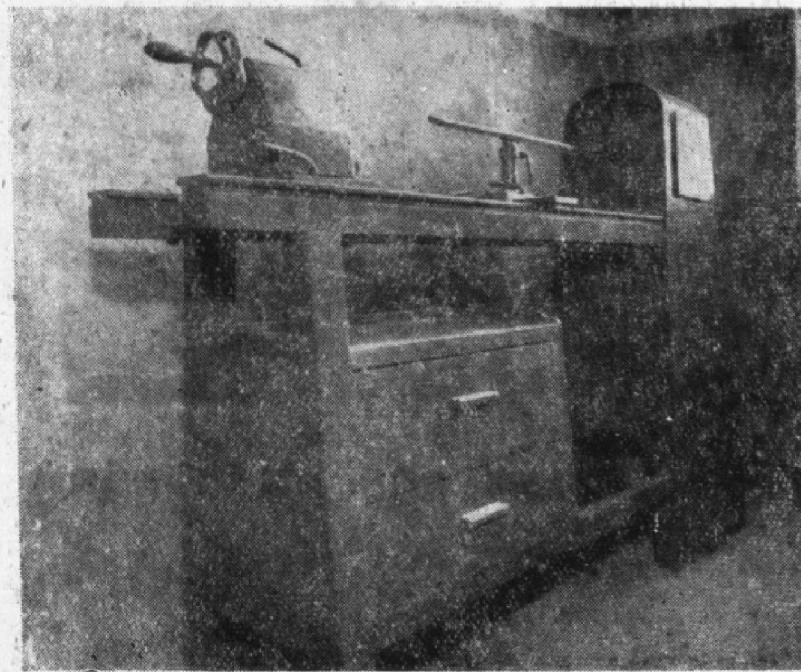

其主要尺寸：

(1) 主軸直徑 $\phi 28 \times 500$ 公厘；

(2) 主軸中心高 170 公厘
(可加工 300 公厘直徑圓)；

(3) 主軸至尾頂尖距 800 公厘；

(4) 机床高 1200 公厘。

特点：

(1) 一般木工車間即可製造，可代替洋木工車床。

(2) 制造簡易，90% 为木材制成。

(3) 有木制工具箱，使用方便、合理。

二、經濟效果：成本仅 50 元，完全能代替洋木工車床。

三、用途：車制木手柄等零件。

簡易程序控制車床


北京第一通用机械厂

簡易程序控制車床是由 1616 車床和一套簡單的程序控制仪組合而成。其程序控制仪基本上分成两部分：

1. 程序控制部件：用来指揮刀具的运动方向，并發出变换运动方向的信号。它由圓柱形的程序鼓和棘輪机构組成。程序鼓上包着一張决定刀具运动規律的穿孔卡片，每当刀具移动到达終点尺寸时，棘輪在电磁鐵作用下使程序鼓轉过一格。

2. 行程控制部件：用于控制刀具运动的終点尺寸，由一組帶有凸輪的控制环和一組終点开关組成，每当刀具到达終点时，凸輪把相应的終点开关頂开。

为了适应程序控制的要求，車床还要作一些簡單的改装。

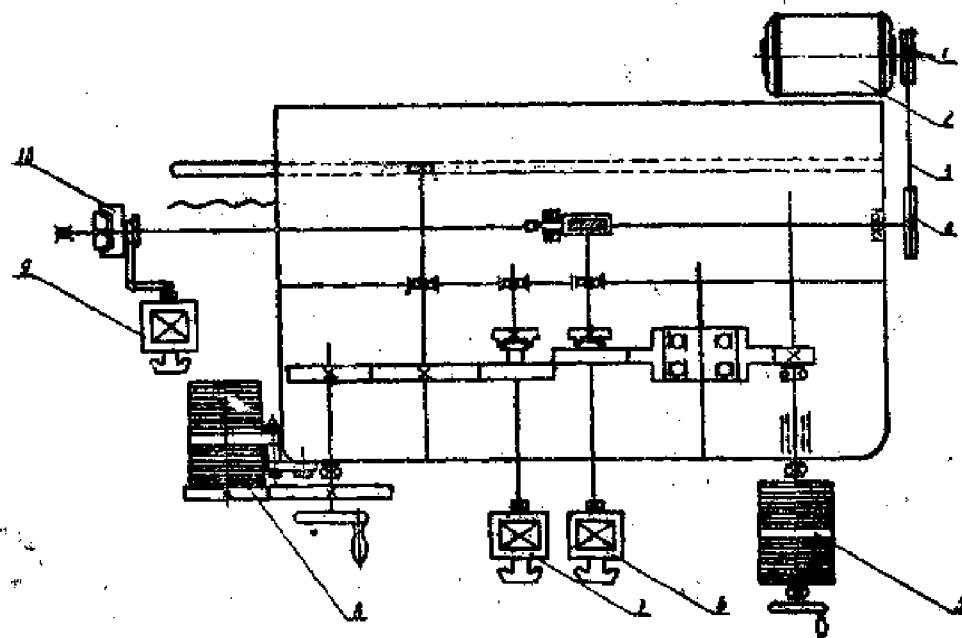


簡易程序控制車床結構示意圖

简易程序控制车床总共所需的电气附件包括：一个 250~500 瓦的三相异步机，三个中间继电器，四个电磁铁。


根据初步测定，它具有以下技术指标：

- (1) 加工精度：横向 0.01~0.03 公厘，縱向 0.03~0.05 公厘。
 - (2) 机床利用率提高約 25%。
 - (3) 可实现多机床管理，約 2~3 台/人。

应用范围：适于中小批轴类零件加工。

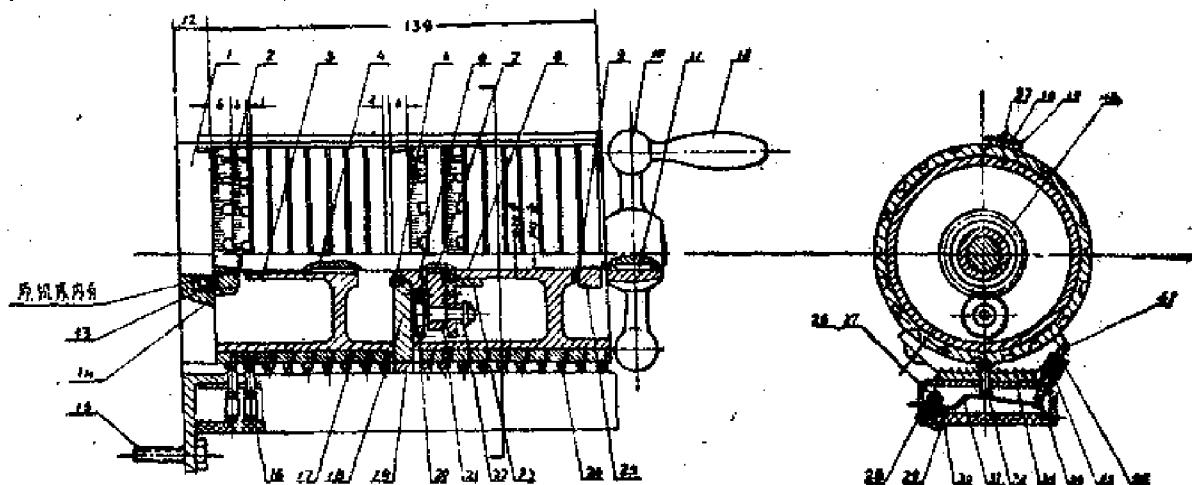

简易程序控制车床行程控制板总装图

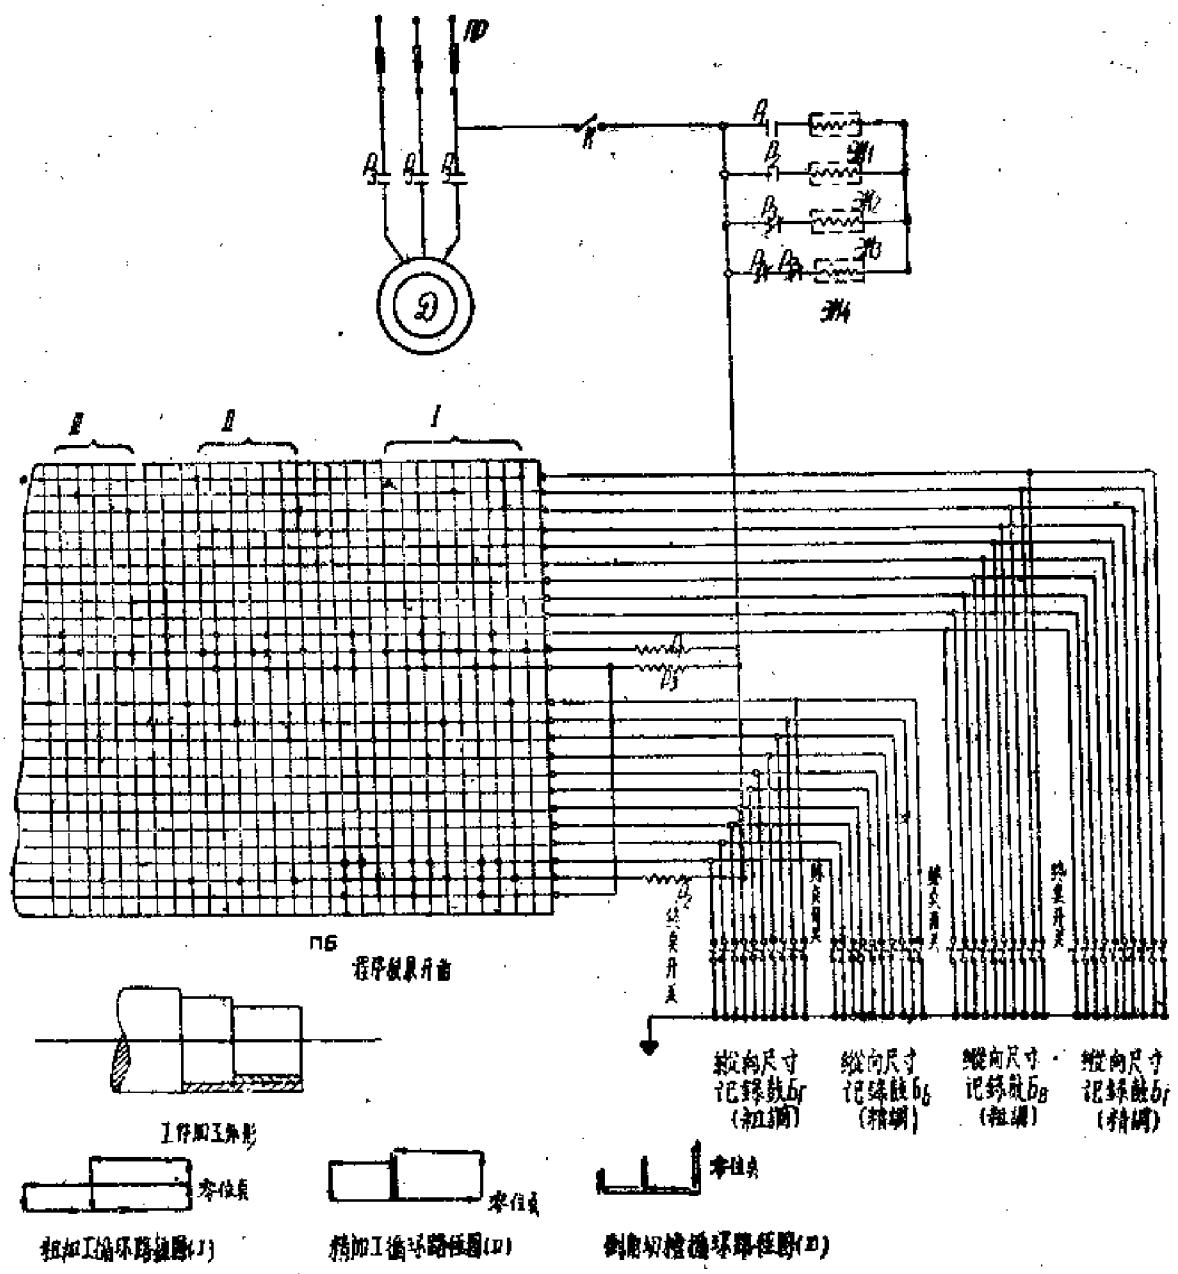

简易程序控制车床电气原理图


多軸搪床

永定机械厂

一、主要規格：

- (1) 搪軸數量：9個
- (2) 搪軸直徑： $\phi 60 \sim \phi 140$ 公厘
- (3) 搪軸伸縮範圍：400公厘
- (4) 搪軸轉速範圍：40~200轉/分
- (5) 搪軸轉速等級：4
- (6) 最大吃刀深度：10公厘
- (7) 走刀量：手動
- (8) 电动机：數量3個

功率 15 馬力；10 馬力；2 馬力

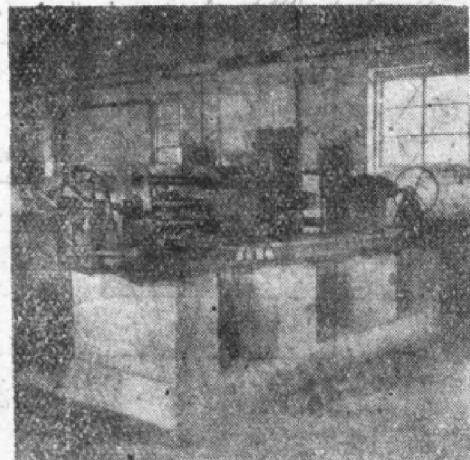


二、特点：

- (1) 利用合格的傳動箱體作搪頭箱，結構簡單，又節省鋼鐵。
- (2) 采用平板推進法，可使多軸同時進刀，只需一條絲杆推動平板前后移動即可。
- (3) 用水泥底座作床身，節約鋼材。
- (4) 80%以上零件是廢料制成。


三、改进結果：

- (1) 鋼軌上面的支持板，最初用楔鉄找正，效率非常低，改用調整螺釘和框式水平仪找正，就大大加速了找正時間(如圖)。

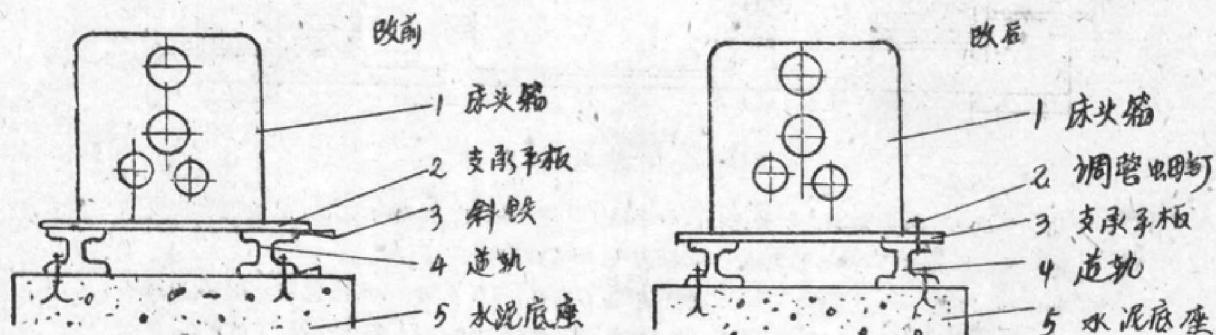

- (2) 在推送板上增加兩個導柱使推送板只能平移，不能扭轉，提高了進刀量和吃刀深度。切削深度由不到1公厘增大到3公厘以上。

四、用途：粗搪双龙拖拉机傳動箱體專用。

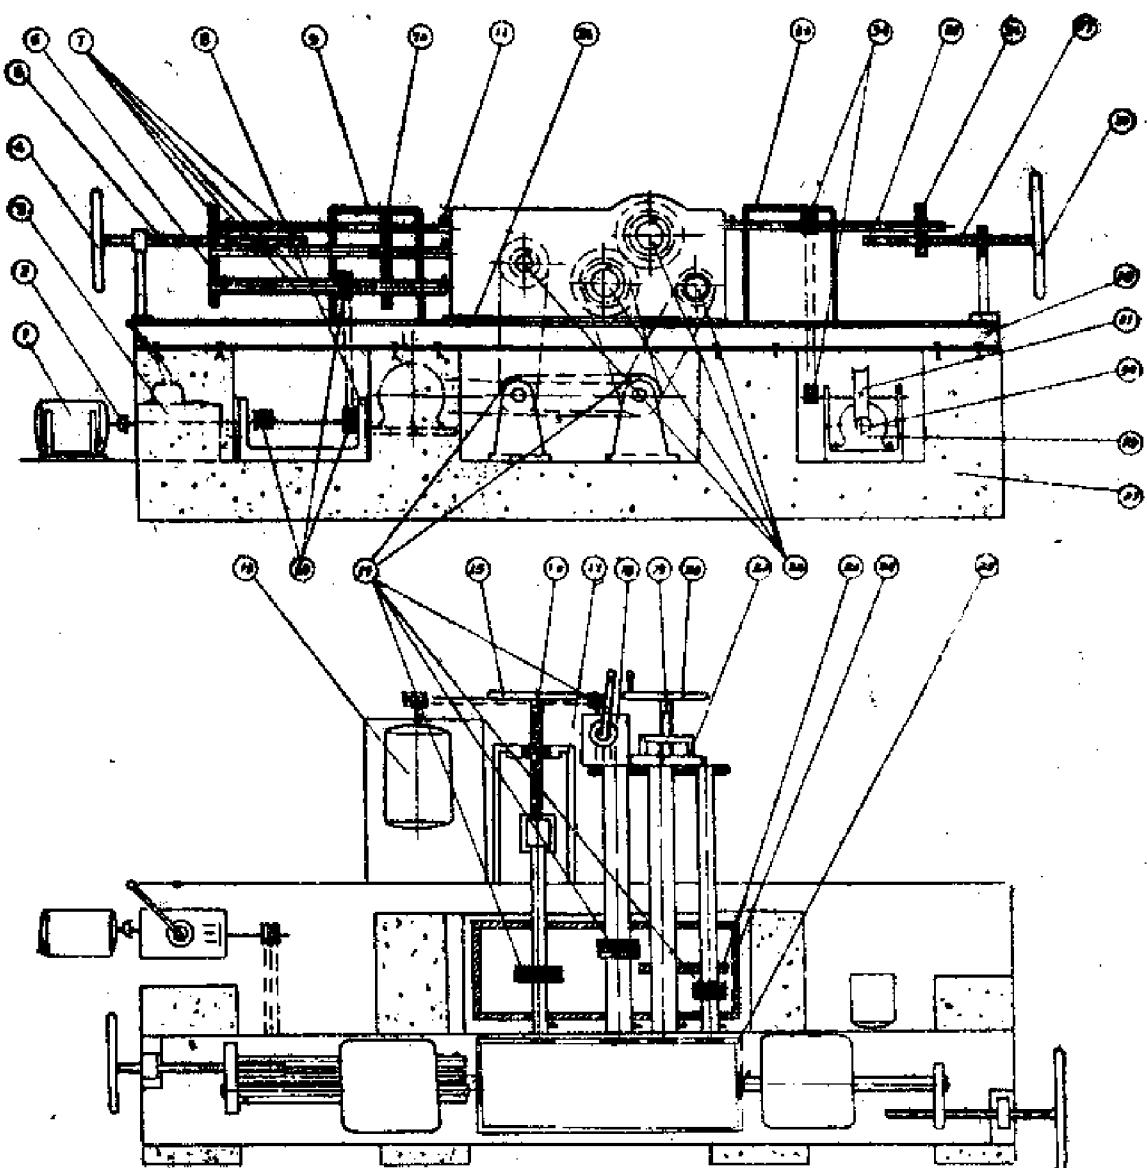

多軸糖床結構示意圖

一組：1. 馬達；2. 聯軸器；3. 變速箱；4. 手輪；5. 進刀絲杠；6. 軸承支架；7. 搪軸；8. 支架；9. 箱體；10. 傳動齒輪；11. 搪刀頭；12. 皮帶輪。

二組：13. 馬達；14. 皮帶輪；15. 手輪；16. 進刀絲杠；17. 支架；18. 變速箱；19. 進刀絲杠；20. 手輪；21. 進刀導軌；22. 搪軸；23. 傳動齒輪；24. 箱體；25. 工件；26. 工作台面；27. 糖床水泥座；28. 軌道床身支架。

三組：29. 馬達；30. 螺杆；31. 螺帽；32. 手輪；33. 箱體；34. 皮帶輪；35. 搪軸；36. 軸承支架；37. 進刀絲杠。

七軸鏜床

北京人民机器厂

一、技术性能及结构特点簡述：



1. 主軸箱是用鋼板焊接而成，固定在平台上，按照C-45型車床溜板箱體諸孔的相互位置来布置各鏜杆主軸（已考慮到孔間公差）。各鏜杆主軸軸承采用銅瓦，主軸左端（在箱體外壁）有聯動齒輪傳動作為動力來源。
2. 利用舊車床橫拖板固定在平台上作床面導軌，呈燕尾形，上面擋置平板作為工作台。工作安放在工作台上的固定位置，用手把搖轉絲杠，使工作台縱向移動，來完成進刀運動。

3. 电动机不和主軸箱床面等安放在同一塊平板上，由三角皮帶把動力傳出去，可使电动机的振动不致影响鏜軸。

4. 鏜杆主軸內孔加工成莫氏錐度，可裝入鑽頭先行鑽孔，然后再裝上鏜杆進行鏜削。

二、用途：

此机床为鏜削C-45型車床溜板箱專用。

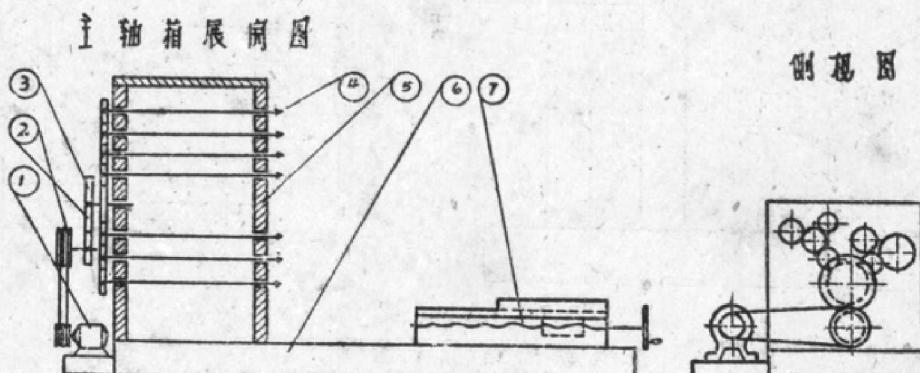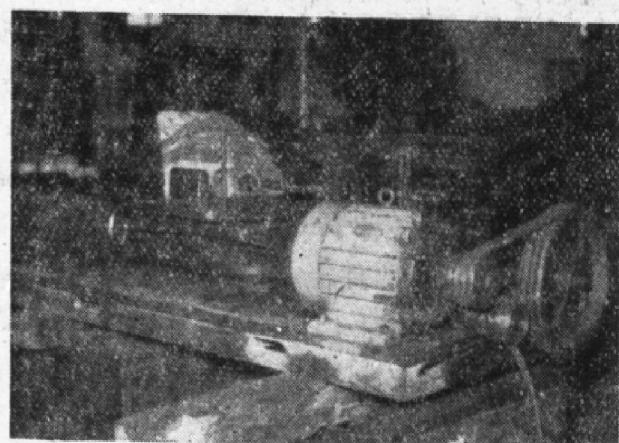

七軸鏜床示意圖

1. 电动机；2. 皮带轮；3. 齿轮；4. 主軸；5. 主軸箱；
6. 床身；7. 溜板（工作台）。

鑽頭銑床

华北广播器材厂


一、簡要說明：

本銑床能加工直徑6公厘以下、1公厘以上的正、反向鑽头。由于鑽头直徑不同，在加工時就得更換工作件支承套。同时由于鑽头直徑的不同而螺旋槽的角度也不同，所以導杆的螺距也不同。因此導杆也跟着鑽头的螺旋的角度來定。卡头也是跟着鑽头直徑的不同來決定。所以，工件支承套、導杆、卡头都得有備件。

二、操作方法：

由馬達帶動帶輪1，使主軸2及銑刀4旋轉，把工作用卡頭9卡住，裝在導杆6上。用手輪10轉動羅杆11，使工件前后運動。為使鑽頭不變形（不彎曲），必須在工作時先使工件的一端進入工件支承套12內，然後工作。為使螺旋槽的長度一樣，用螺絲8旋緊固定環7，固定在導杆上。做完第一條螺旋槽就用卡頭分180度，接着做第二條螺旋槽而完成一個工件。

約在5~10分鐘內，完成一個工件。

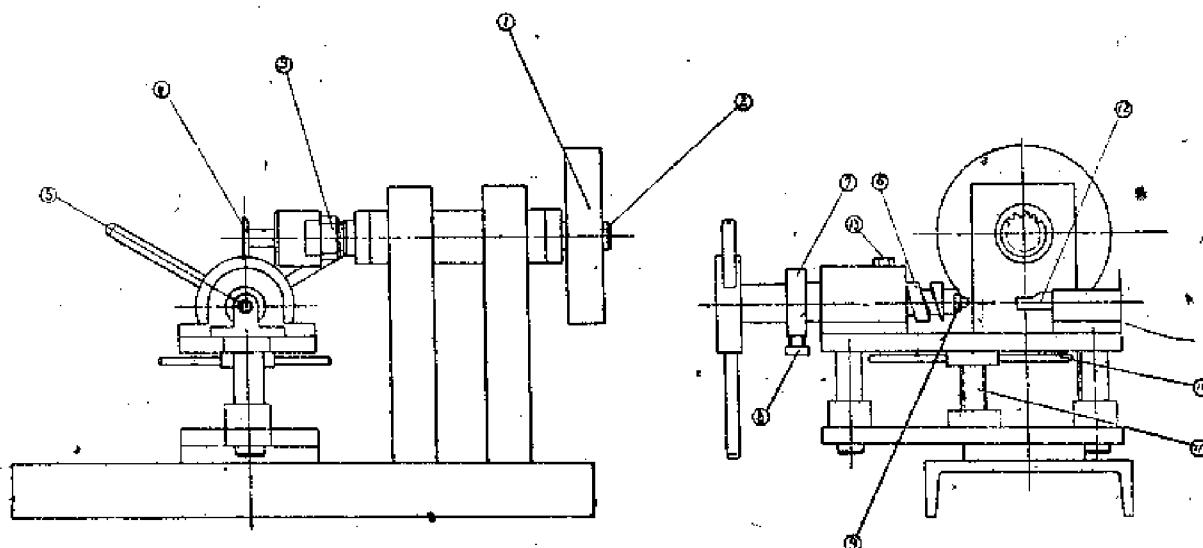

鑽頭銑床結構示意圖

雙面銑床

北京閥門廠


一、效用及特点：

過去加工閥門大身兩面法蘭盤時，是採取在車床上銑，這樣需兩道工序加工，既慢又易壞刀，同時卡活找正輔助時間很大。經創造這台專門加工閥門大身法蘭盤用的雙面銑

床后，使閥門大身法兰盤可同时銑出，而且压活找正容易，可以提高工作效率三倍。

二、构造及傳动：

动力由馬达带动皮带輪 8、軸 5 旋轉，再通过軸 6、皮带輪 7、迷輪 10、11、12 而带动主軸銑刀杆 19 使刀盤旋轉，而产生切削运动。瓦架 3 是通过手柄 15 轉動絲杠 16 带动絲杠母而升降。升降原因主要是因为調整活与刀盤的相对位置。吃刀运动是通过手輪 14 轉動小迷輪而带动牙条套筒 20 移动，使銑刀盤进刀。另外走刀运动是通过刀手柄 17 轉動橫絲杠而使工作台 18 移动。活卡在工作台上，工作台移动，带动活移动，故可連續进刀。迷輪 10、11、12、迷輪架 13 是为瓦架升降后，动力仍能通过軸 6 而到主軸 19 而設計的。因为瓦架升降后，迷輪 10、11、12 仍能保持胶合状态，故迷輪在一直綫时，是瓦架最低位置；迷輪 10、12 直接胶合时，是瓦架的最高位置，在这范围之内，可随意調整高低。

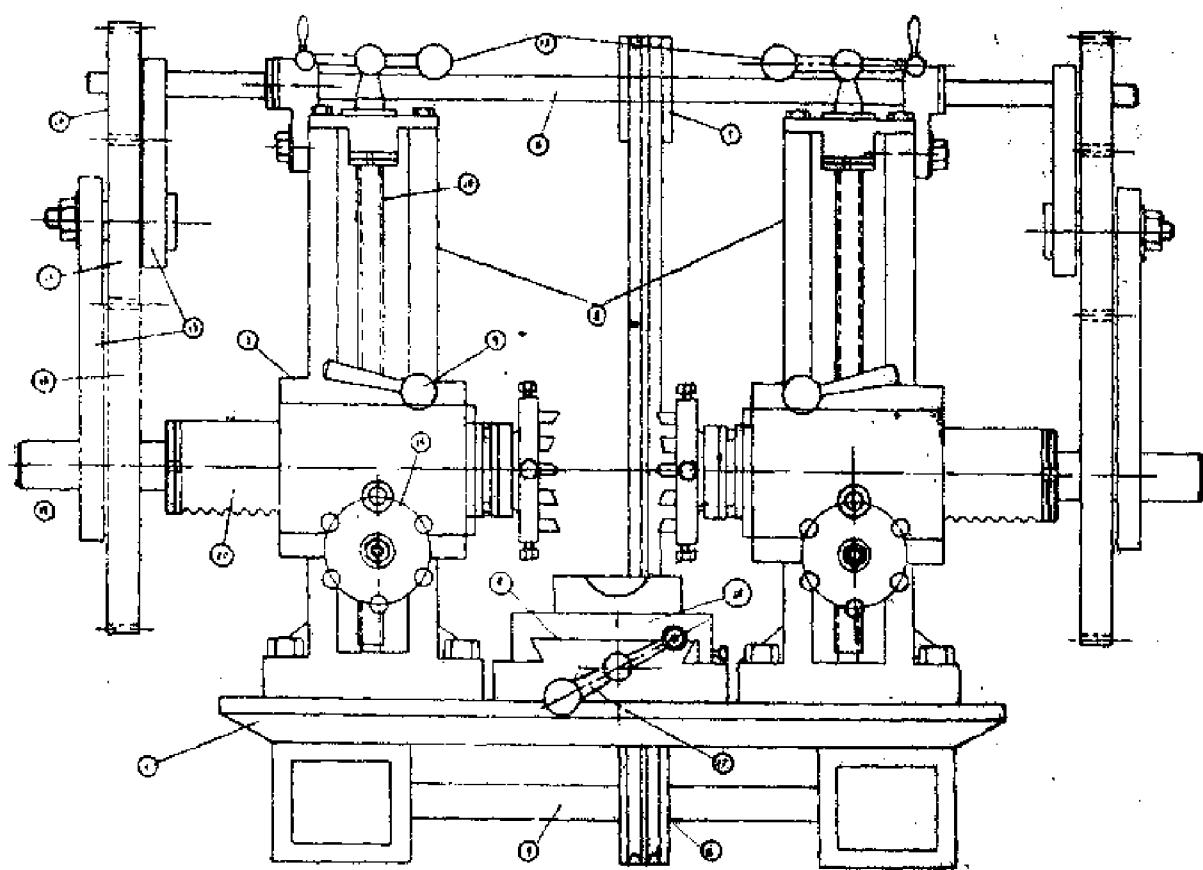



双面銑床結構示意图

土立銑

北京廣播器材厂

本土立銑專供小型零件的加工，可以銑平面、槽及斜面等。它的主軸轉數有两种，即： $n=665$ 轉/分及 $n=480$ 轉/分。工作台横向行程为 130 公厘，縱向行程为 90 公厘。工作台面为 175×260 公厘。其成本費仅等于外購價格 3000 元的 $\frac{1}{10}$ ，主軸的旋轉是由 0.7 匹、

1470 轉/分的電動機經塔輪 1、2 傳動，其內面為錐孔與銑刀錐部相配合，以拉緊螺絲 3 而拉緊銑刀。工作台通過 9、11、12、8 及 13 分別可得上下、前后、左右運動。如果要銑斜面時，可把主軸頭偏轉所需的角度而固定之。

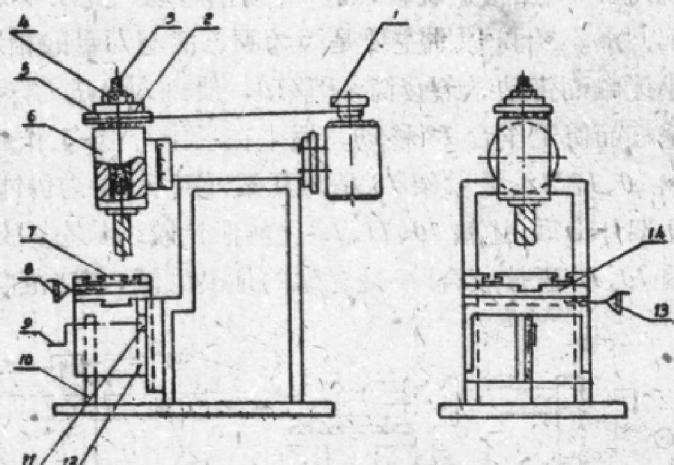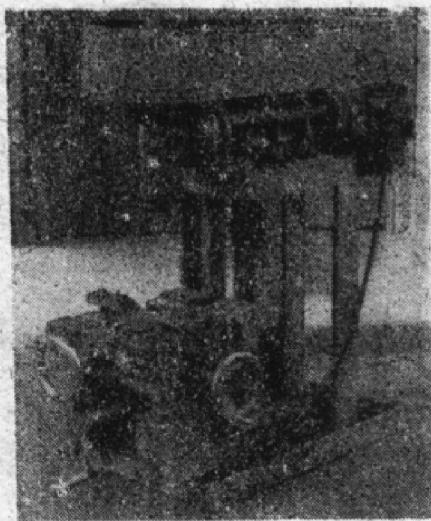

土立銑結構示意圖


1.2. 塔輪；3. 拉緊螺絲；4. 主軸；5. 滾珠；6. 立銑頭；7. 工作台；8. 繼向運動手把；9. 升降運動手把；10. 支柱；11. 齒輪；12. 齒條；13. 橫向手把。

凸輪靠模銑削夾具

北京有線電廠

一、結構及使用方法：

夾具分主體、滑動兩部分，靠模和被加工零件安放在滑板上，銑刀杆和靠模輥子裝在主體上，通過輥子和靠模的接觸（有彈簧力壓緊）使滑板左右移動，又由於靠模和被加工零件下端均有蝸輪和一條蝸杆銜接，而保證了同步轉動，加工過程達到仿形的要求。

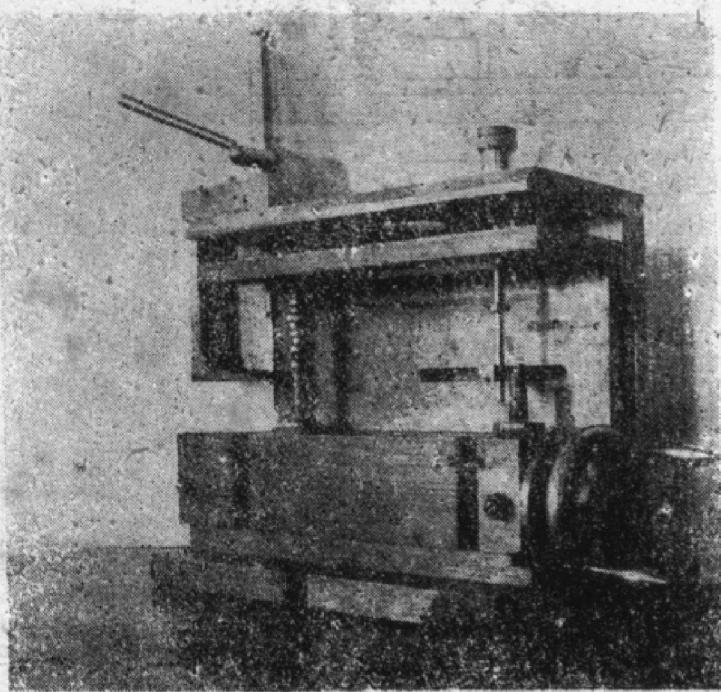

二、操作過程：

把夾具用螺釘固緊在立銑工作台上，裝好零件，移動銑床工作台，使刀杆錐柄準確地插入主軸孔，然後開車並搖動手輪，使加工件仿靠模形狀進行轉動，旋轉一圈，則銑完一個凸台，移動升降台，進行第二個凸台加工，這樣依次加工，整個凸輪軸即可加

工出来。

三、經濟效果：

成本約 500 元，代替仿型銑床，節約 2500 元。

四、特点：

1. 价钱便宜，制造方便。如果旋转軸体能配合的很好，就能制造出精度更高的零件。此工具如果适当改进，又可做磨削工具，表面光潔度就可提高很多。
2. 公差一般在 0.02~0.1 之間，基本上滿足了精密凸輪的制造。

銑鑽聯合加工机

北京有線电厂

这台机床設計得結構很紧凑，把三道工序合并为一道工序，一次切削完成。它不仅解决了生产关键，提高了生产效率，同时还代替了两台万能机床(6H82 銑床，C-12 鑽床)。

一、工作原理：(如圖示)

通过 0.35 匹、1450 轉/分的电动机，經過减速齒輪時，傳到凸輪分配軸 2。当軸 2 旋轉一周時，就完成了一个零件切削過程，也就是对一个零件的三道工序加工完了。在軸 2 上凸輪 4、6、7、8 是完成各种不同工作的。手柄 5 能够一方面接通电路，一方面夹紧零件 14。当凸輪 4 轉動一周時(也就是軸 2 轉動一周時)，通过手柄 5 的連杆切断电路，使之自動停車和松开零件。

当零件被夹紧后，凸輪 6 随即推动銑刀軸接近零件到需要尺寸，然后退回，这时凸輪 8 将零件頂面孔鑽好，也退回原处，凸輪 7 也将零件軸線孔鑽好退回原处(如果可能，最好能同时加工，同时退回，以縮短加工時間)。此时，凸輪 4 正好旋轉了一周，由于对手柄 5 連杆的作用，也将零件打开，同时切断电流使之停車，这样就完成了一个零件的加工。加工一个零件只需要 3 秒鐘(如果加上上、下活輔助時間，每个零件需 8 秒鐘)。

二、特点：

- (1) 精度完全达到原来的要求。
- (2) 操作半自动化，进刀与电气开关共用一个手柄，使用方便。




(3) 可做四种工件。

三、經濟效果：

成本約一千元，节约了一万元左右。提高工作效率三倍。

四、用途：

制造電話交換機零件——接線柱專用。


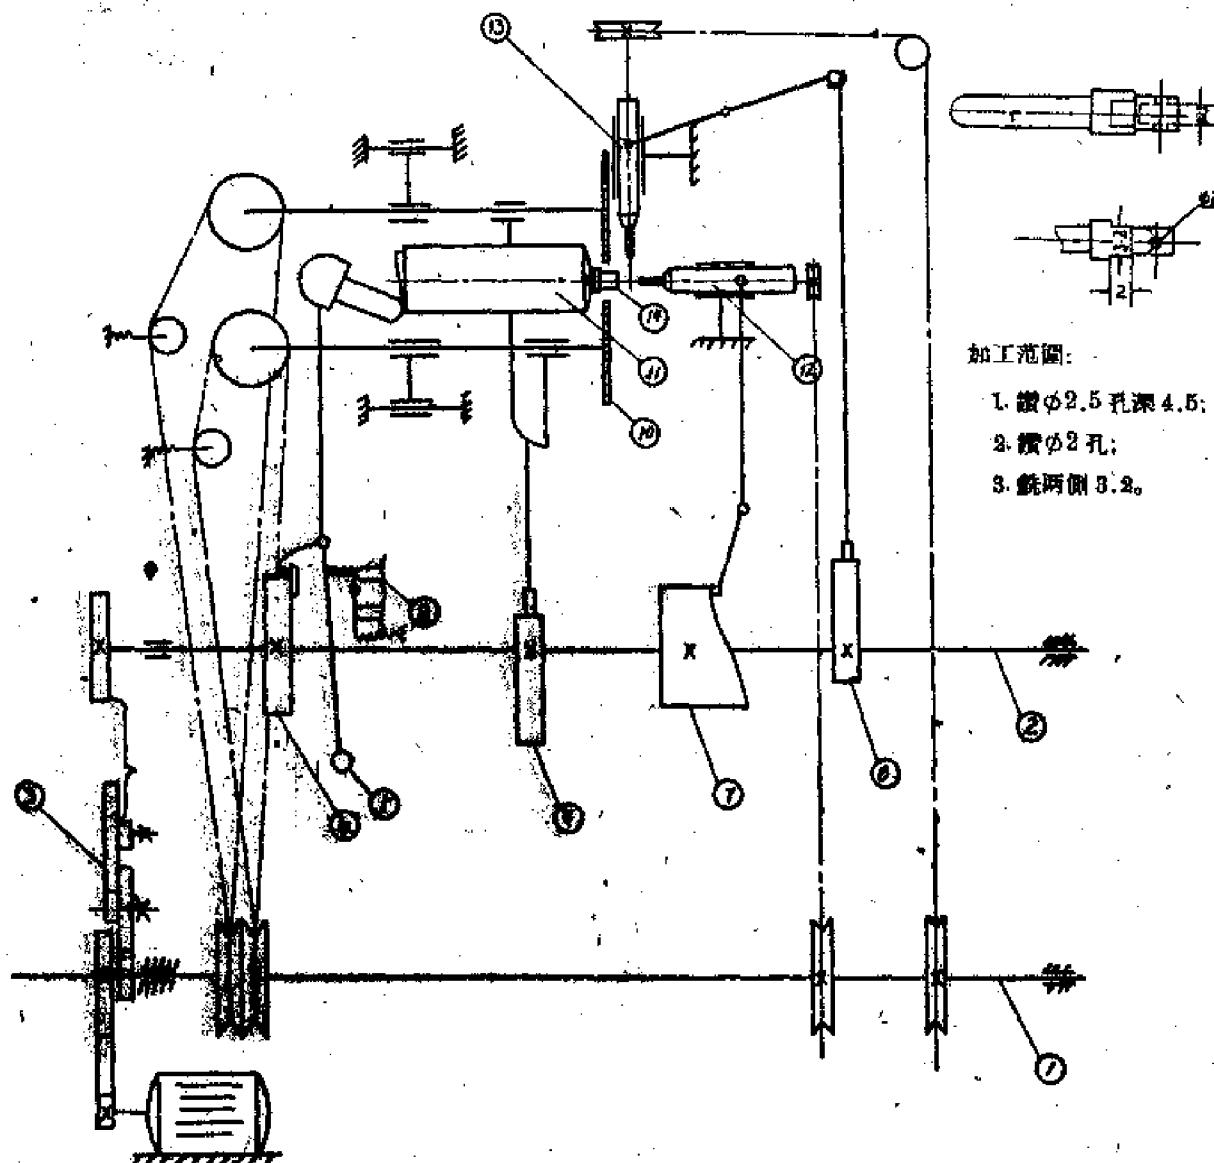


統合加工機傳動系統圖

土 鮑 床

北京广播器材厂

此土鮑床是供小型零件进行平面和燕尾槽的加工。它的特点是采用曲柄滑塊的原理，机架全部是用廢旧槽鋼焊接而成。鮑身最大冲程为 160 公厘。刀具溜板最大位移为 80 公厘。工作台最大水平位移为 300 公厘，垂直位移为 150 公厘。其估計成本較外購同类型价值 1800 元的鮑床，可节省四分之三以上。它用 0.6 匹、1410 轉/分鐘的电机传动于槽輪 2，通过斜齒輪 3 带动斜齒輪 5 以調節鮑身冲程的燕尾槽而与联杆 6 連接，使鮑身作往复切削运动。同时由 5 軸上的圓盤 4 以調節联杆 6 的燕尾槽，与联杆 1 連結。由于搬爪的作用，可使工作台 10 作横向进給运动。而工作台 10 又可通过升降螺絲 11，依滑軌 9 而調節其垂直上下的高度。

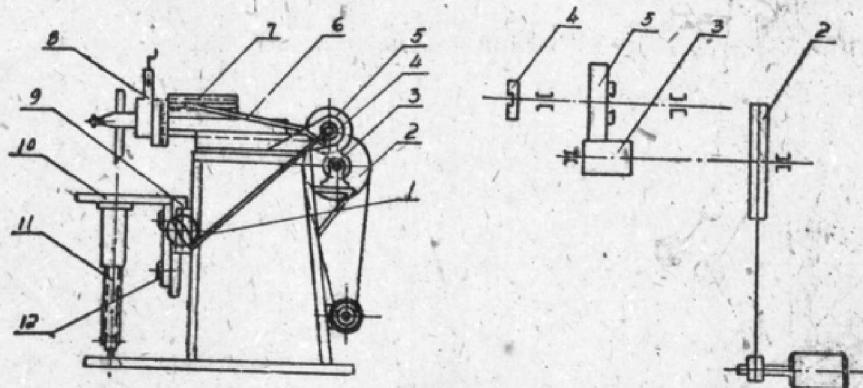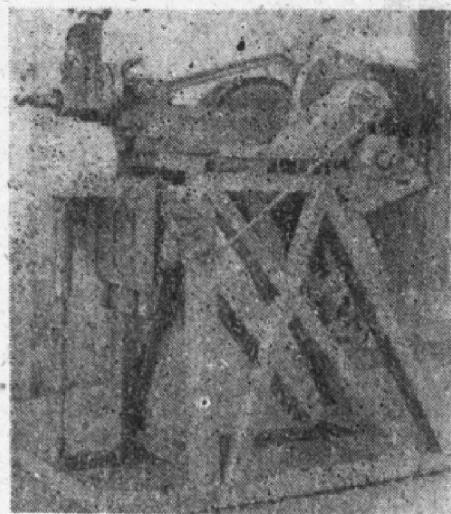

土鮑床結構示意圖

1. 联杆；2. 槽輪；3. 斜齒輪；4. 圓盤；5. 斜齒輪；6. 联杆；7. 燕尾槽；
8. 鮑头；9. 滑軌；10. 工作台；11. 升降螺絲；12. 螺釘。

土牛头鮑床

安定机械厂

这台土牛头鮑床除去極少部分是新加工和新制外，绝大部分为廢件、旧料組成，所以在结构上并不定型。在該厂鮑床極缺、鉗工操作急待解放情况下，此鮑床發揮了很大作用。

主要結構及傳動說明：（見圖示）

1. 机身和总体结构：机身 3，是用 5×40 和 5×50 角铁焊成，下框固定在铸铁底座 1 上，由于重量不大，故可根据需要随时移动工作地点。上框上平面稍经刨削加工，在其縱向两侧以 16×16 方铁 43 及 4×25 钢板 24 组成滑轨。方铁 43 是焊在上框上，为了克服变形，在方铁的两端和中间另以三角形钢板 27 六块焊接加固。机身前部有 $\frac{1}{4}$ " 长的开槽，联接工作架 4。工作时需要变更工作台和铣刀距离时，可配合小刀架滑块 15 作小距离调正。

铸铁轴架 51 上支持着装在轴 37 两端，伸出在机体两侧的大皮带轮 28 和小槽轮 29。梯形架 2 及横称 53 上面支持轴 48 上装着的大槽轮 46、飞轮 5 和小齿轮 34。

当电动机 32(1 马力, 1200 转/分)通过皮带轮 28、槽轮 29、46 等中间传动使小齿轮 34 转动，小齿轮 34 和轴 45 右端的大齿轮 11 驱合，经过大轮偏心杆滑接摇臂 12 的滑槽，使支架 56 所支持的摇臂 12 产生前后摆运动，从而使滑枕 23 作纵向直线运动。

2. 滑枕和铣头装置：


滑枕 23 是用一块宽 100 公厘的旧槽钢制成，它的两侧焊有 16×16 方铁 42 两条，方铁外面及下面是经刨光的，以使方铁在机身滑轨上密接滑动。

滑枕前端焊有端板 21 和三角支铁 22 组成的小刀架的固着面，小刀架 17 是利用旧车床刀架改成，刀架可以转动角度。

刀架滑块 15 上焊有 5×25 角铁 14 二块，在角铁光孔中以销子 39 插安着铣头 13。

3. 工作台的结构和进给：

工作台是由大刀架 6 滑块 7 和小台钳 9 组成。当工件卡在小台钳后，可调整手柄，使工件横向进给。

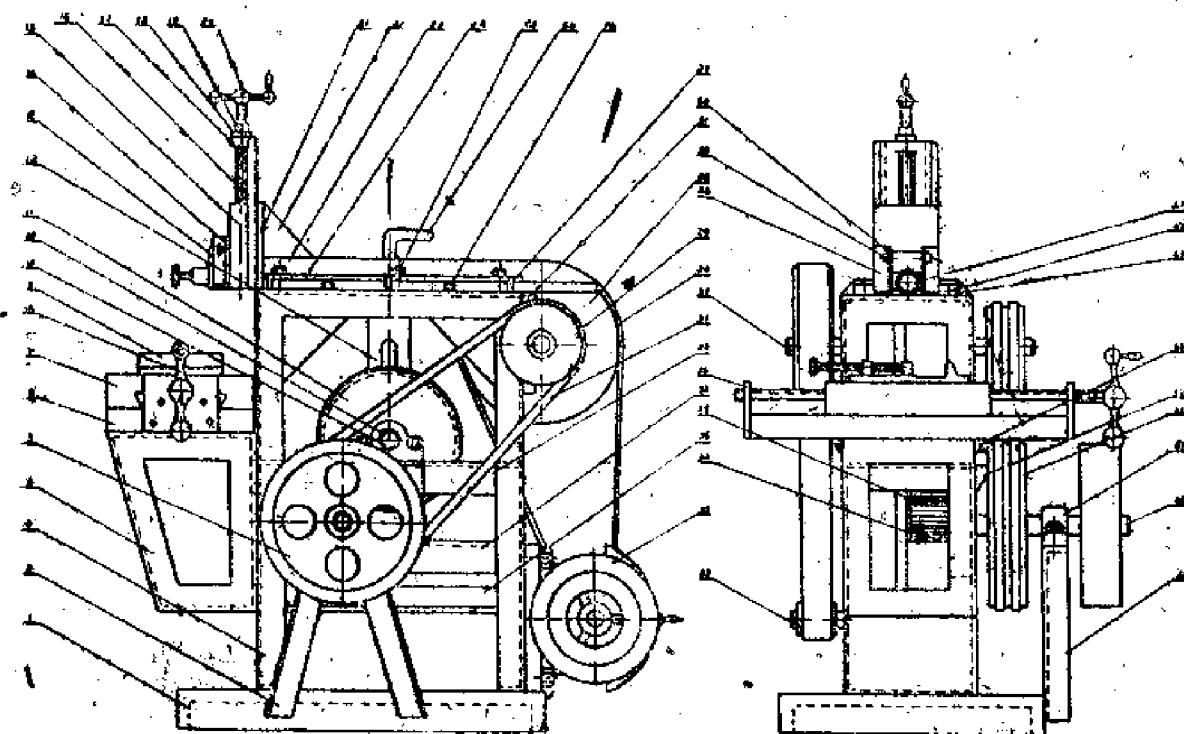

主牛头铣床结构示意图

12公尺土龍門鉋床

長辛店機車車輛廠

一、簡要說明：

這是以螞蟻啃骨头的方法試制成功的第一台重型龍門鉋床，為該廠今后製造機車打下了良好的基礎。這種鉋床基本上可稱為落地龍門鉋床，它的底座中段由鋼板焊接而成，前後兩段用水泥制成，上橫梁利用機車廢搖枕，兩邊立柱為鑄鐵，床面及導軌用鑄鐵分節制成（床面分為3節，導軌分為6節）。其結構如照片所示。

二、主要規格：

工作尺寸：12公尺×1.07公尺。

行程速度：9.6公尺/每分鐘。


最大工作物尺寸：11.5公尺×1公尺×0.35公尺。

側刀架、橫刀架各一個。

底座導軌全長25公尺。

橫跨3.5公尺。

功率40馬力。

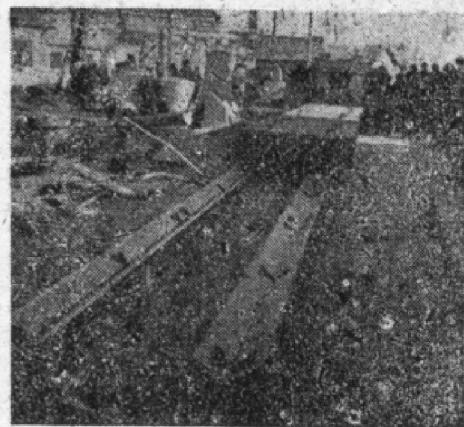

牛頭鉋床代弓鋸床

北京第三通用機械廠

一、規格及性能：

1. 最大工作行程：320公厘。
2. 鋸割材料最大尺寸： $\phi 100$ 公厘。
3. 每分鐘往復次數共四種：

1) 70次/分鐘；

2) 100次/分鐘；

3) 140次/分鐘；

4) 210次/分鐘。

電動機：功率2馬力；

轉數1410轉/分。

機床（弓型鋸）外形尺寸：



長×寬×高 = 1500公厘×1200公厘×1000公厘。



毛重 40公斤。

二、結構說明：

结构所用的材料全部利用廢料制成。四种轉速的变换利用塔輪。这四种轉速原是为
了牛头鉋床而装配的，再安装一锯弓，就成这台弓锯床。

三、經濟效果：

每日可节约两工，全年可节约工数 700 多工日。

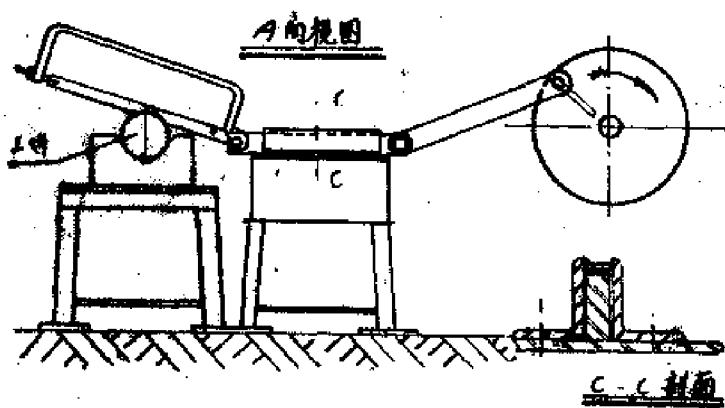
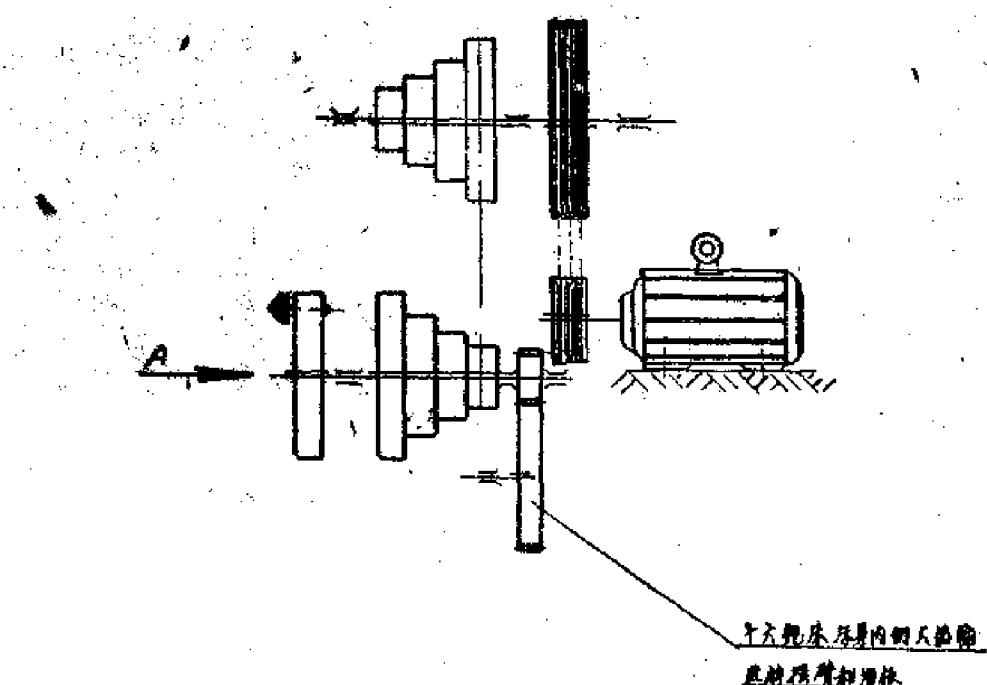


土 鉋 边 机

北京鍋爐厂

簡要說明：

本土鉋邊機，是專用于大面积
鋼板邊緣的加工。其最大可加工的
工件為寬 3.2 公尺的中厚鋼板。切
削速度為 7.7 公尺分鐘，功率為 4.5
瓩，所占體積為 $4000 \times 1200 \times 1500$
公厘。在目前設備缺乏的情況下，
它確解決了龍門鉋及單臂鉋所未
能加工大鋼板邊緣的困難，而且提
高了生產率約三倍。制作此機床所
需的材料主要有鋼板、型鋼及水泥
等。結構由床身、刀架溜板、橫梁、
枕軌等部分組成。其中的刀架溜板
又以一個縱向的大溜板、一個橫向

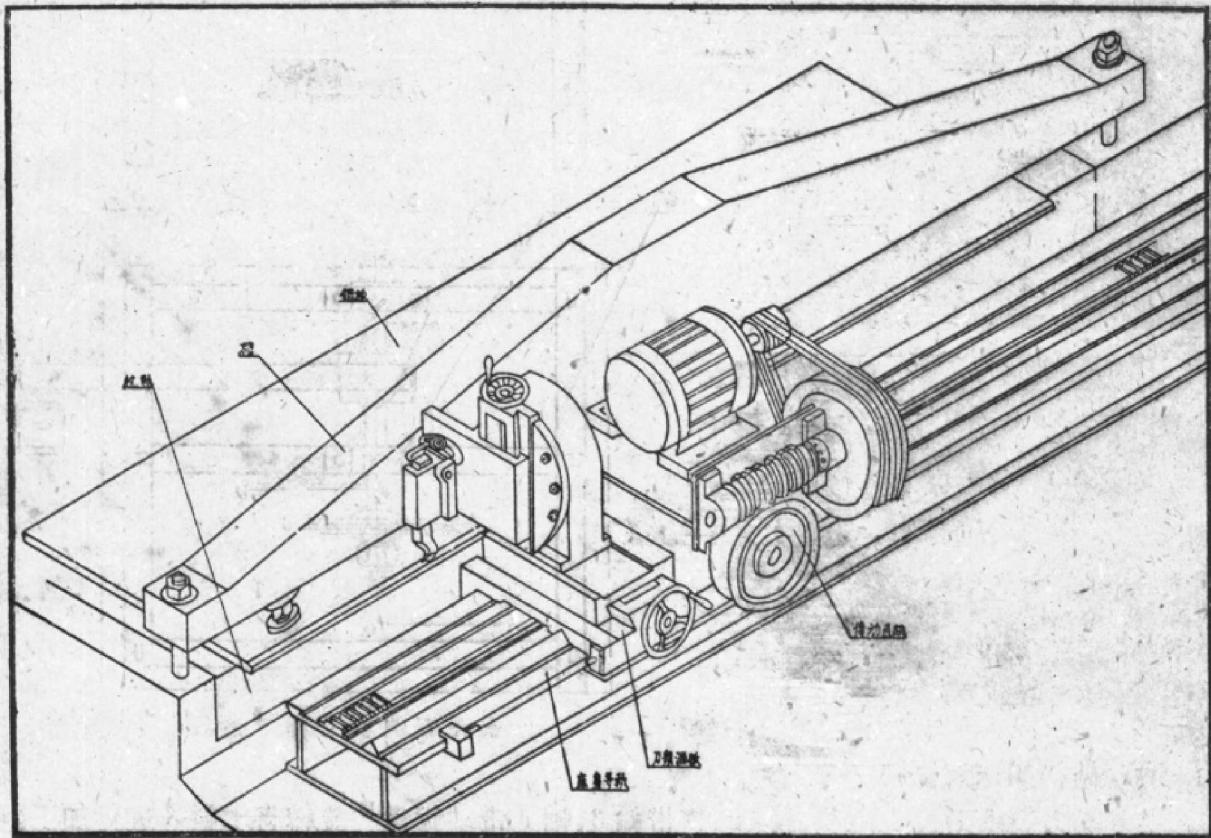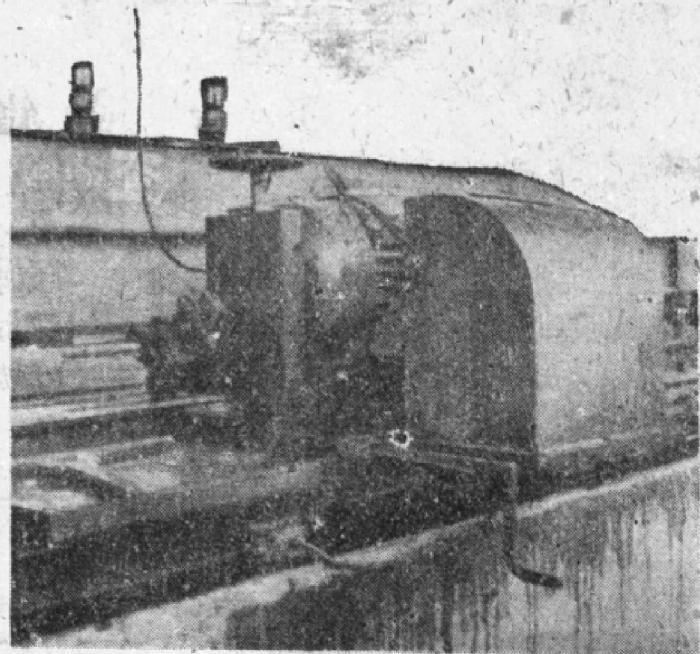



土鉋邊機結構示意圖

的溜板、一个直溜板及两个尖刀架組成，而用于压工件的橫梁，则由两端埋入水泥基础的螺栓加以固定。本机床的工作特点，是工件固定，由刀架往返作切削加工，而往返运动是以前后两电器开关控制电机正反向旋转所达到。其系統傳动情况是由电动机带动小槽輪，小槽輪又带动大槽輪，大槽輪上的蜗杆軸带动蜗輪，蜗輪上的齒輪依固定齒條的反作用而运动。其切速公式为 $V = 1440 \times \frac{125}{375} \times \frac{1}{31} \times 32 \times 5 \times 3.14 \approx 7.7$ 公尺/分鐘。

联合鋸鉋机

北京开关厂

这台联合鋸鉋机是在原来电鋸上改进的。在原来鋸盘上面开有五个 5 公厘深的凹形鋸齒口，宽度是一个鋸齿的位置，齿口是带有斜度的，成刀刃形式。这样在鋸盘工作时即能鋸开木料，同时又可利用鋸盘上的刀口部分刮光所加工的木料。利用这个改进后的鋸盘进行加工，减少了一道手工操作工序，并且提高工作效率 12 倍，也节约了木料的加工余量。

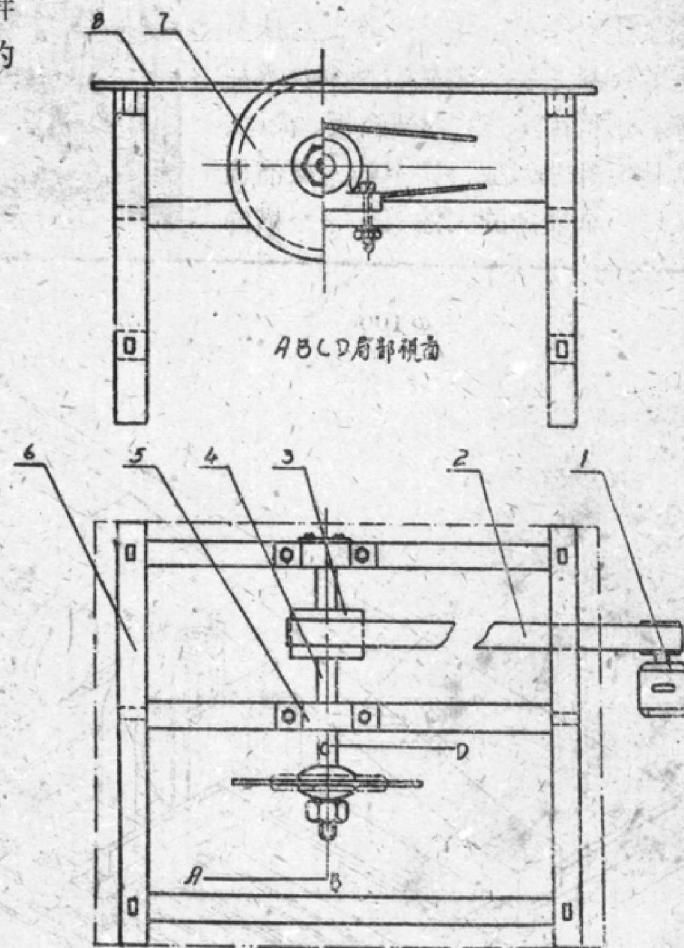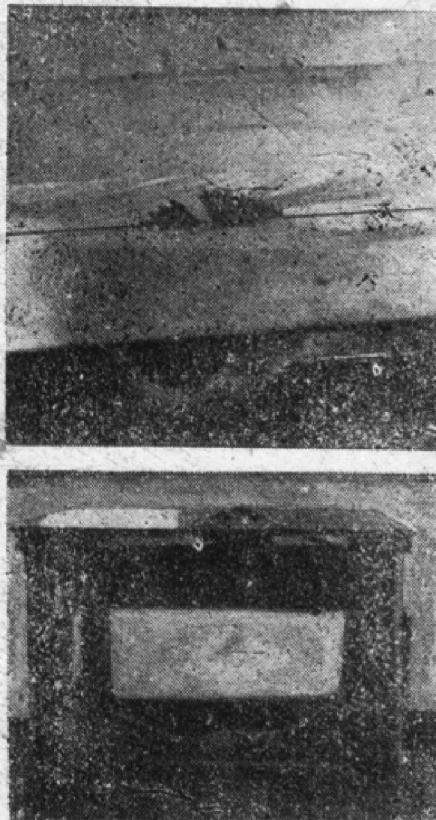

聯合鋸鉋机结构示意图

传动結構如示意圖：

由 5 馬力的电动机 1 通过皮带 2、皮带輪 3、軸 4 带动鋸盤 7 旋轉将木料 8 进行加工。在圖中代号 5 是軸承，6 是木架。

主要数据: 锯盘 $\phi 300 \times 6$, 电动机 5 马力, 轴 $\phi 40 \times 500$, 轴承 $40/80 \times 50$, 木架 $1500 \times 1000 \times 800$ 。

双鉋头牛头鉋

北京电子管厂

一、簡述:

这台鉋床是利用一些廢料及木材制造成功的。使用木材約占全部材料的 80%，因此制造成本較低。可以用它来加工各种金属材料。


二、性能:

1) 行程: 最大 480 公厘, 最小 120 公厘。2)速度: 有三級, 即 40、60、120 次/分鐘。3) 吃刀深度: 最大 2 公厘。4)走刀量: 最大 0.5 公厘。5)光潔度: $\nabla\nabla^4$ 。

三、工作原理:(如圖所示)

主体运动由馬达 \rightarrow 皮带輪 $\phi 100 \rightarrow \phi 600 \rightarrow \phi 100 \rightarrow \phi 500 \rightarrow$ 塔輪 1 \rightarrow 塔輪 2 \rightarrow 偏心輪 \rightarrow 連杆 3 \rightarrow 連杆 4 \rightarrow 床身(刀具往返运动)。輔助运动是由手工操作横向及升降絲杆, 而使工作台运动。

两个偏心輪的偏心位置正好相反, 因此两个床身的往返运动是错开的。馬达的負荷不会增加, 而效率提高一倍。同时比較平稳不振动。

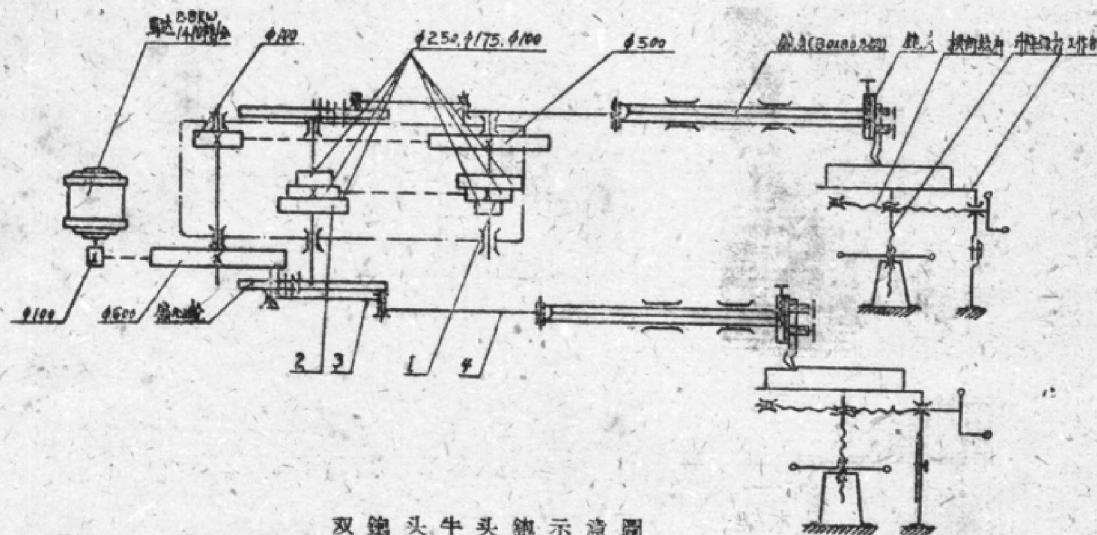

双鉋头牛头鉋示意图

土 导 軌 磨 床

北京第一机床厂

一、簡要說明：

土導軌磨床是該廠裝配車間在去年12月份產量翻番的形勢要求下，職工們大搞技術革命創造出來的，用它代替了萬能銑床身垂直導軌的手工刮研，因而顯著地減輕了工人的勞動強度，縮短了加工工時，提高了生產率，對加工面質量比刮研也有所提高。

該機床從設計到加工，全部零件都是就地取材，利用廢料制成，因而大大地節省了材料和加工費。

二、主要規格：

工作台的面積(長×寬) 1000公厘×670公厘

工作台的行程長度 1600公厘

工作台的行程速度 3432公厘/分

砂輪轉速(轉/分) 1) 5005; 2) 2145; 3) 953

砂輪切削速度(砂輪直徑以150公厘計)(公尺/秒) 1) 39.3; 2) 16.8; 3) 7.5

砂輪上下手動進給量 最小0.02公厘

砂輪行程距離：

上下行程 100公厘

橫向行程 最大600公厘

工作最大尺寸(長×寬×高) 1400×500×780

工件最大重量 1.5噸

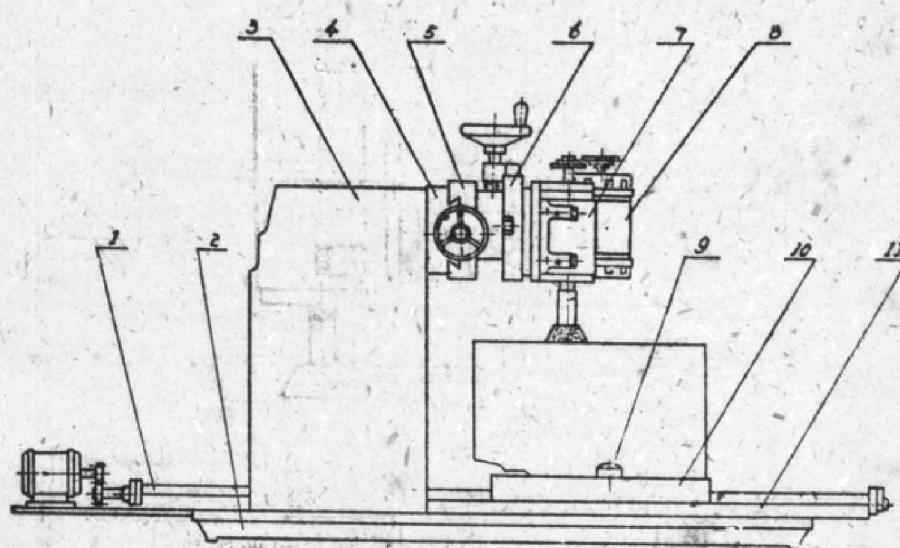


圖 1.

三、主要部件說明:(見圖 1)

1.絲杆; 2.平台; 3.立座(3号銑床床身); 4.單臂(2号工作台); 5.橫溜板; 6.垂直溜板;
7.磨頭; 8.馬達; 9.自動潤滑器; 10.工作台(迴轉盤); 11.工作台底導軌(二個3号工作台)。

該廠使用的立導軌磨床的立座和工作台底導軌都是安裝在水泥座上,沒有平台。

四、傳動說明:(見圖 2)

砂輪和工作台的運動由二個馬達單獨帶動,砂輪的旋轉是由 0.05 匹的馬達經過 $7/2$ 、 $3/2$ 、 $2/3$ 的塔輪帶動的,馬達的轉速為 1430 轉/分,使砂輪獲得三種切削速度。砂輪相對工作台的橫的進給是由 40×6 的梯形絲杠帶動的; 砂輪相對工作台的上下進給是靠操縱手輪帶動 20×5 的梯形絲杠進行的。

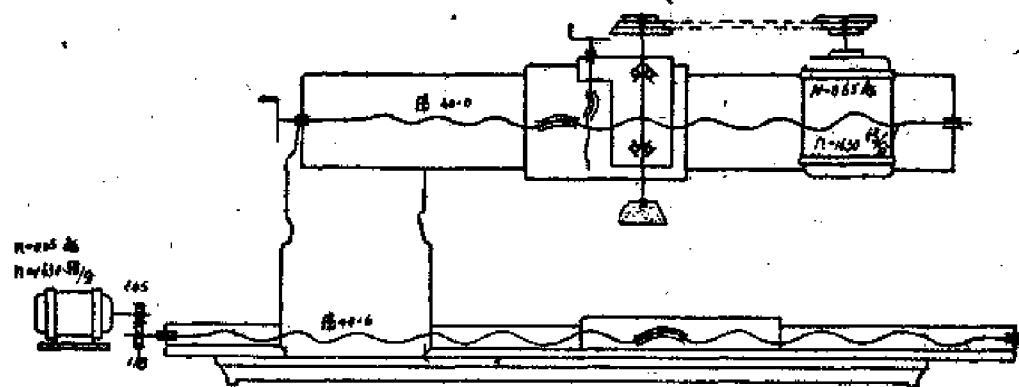


圖 2.

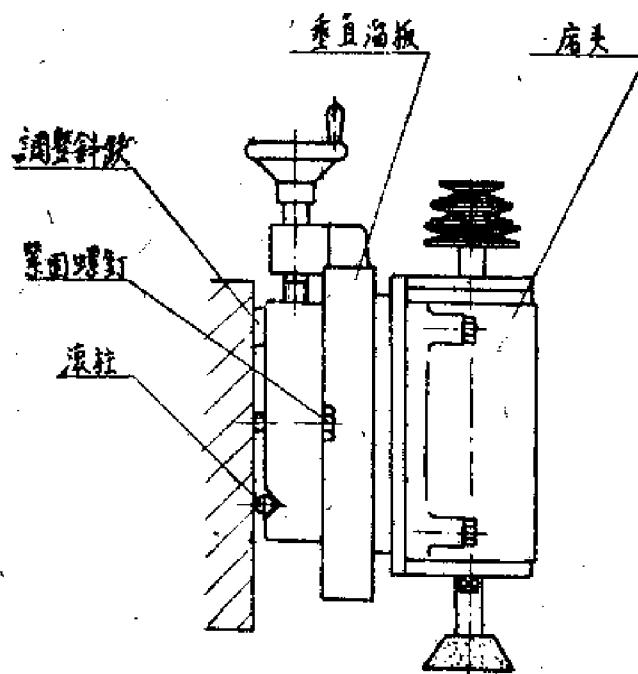


圖 3.

工作台的運動是由 0.05 匹的馬達經 $18/45$ 的正齒輪傳給 40×6 的梯形螺母對來帶動,其往返運動是藉助變向轉換開關改變馬達的旋轉方向來達到。

五、磨頭微動裝置的說明:

为了在磨削时使砂輪与加工面相对位置能符合要求，給磨头添設了一微动装置，使磨头相对立滑道和横滑道可作精确的調整，其裝置結構見圖 3、圖 4。

在調整磨头相对横滑道的位置时(見圖 3)首先松开緊固螺釘然后把調整斜楔推进或拉出就可以了。斜楔的斜度为 100:1，調整磨头相对立滑道的位置时(見圖 4)是依靠調節三个調整螺釘进行。

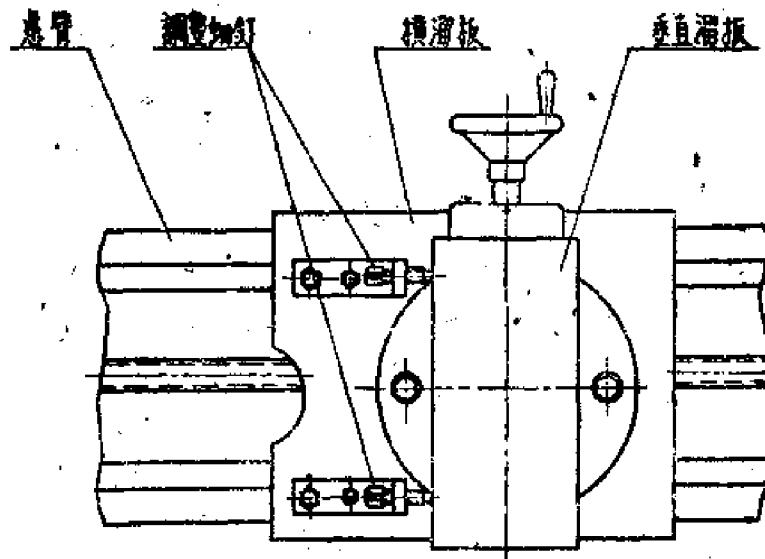


圖 4.

六、机床的精度和使用时的维护：

机床的结构比較簡單，相对的裝置傳動誤差較小，如調整得恰当，其精度最高可达平直性 0.01 公厘/公尺，在实际使用时，精度經常保持在平直性 0.02 公厘/公尺。根据使用經驗知道，由于磨下来的鐵屑和打下来的砂輪碎粒，很容易飞落到导轨面上，使机床精度降低，为了長期保持机床原有精度，必須裝置吸塵器及防护罩，并在使用时，做到每班檢查导轨面的清潔和保証潤滑的良好。

根据經驗，在安装工作台底导軌时，应在全長上鼓肚 0.02 公厘，使磨出的工件中間下凹一些，达到一般导轨面的技术要求。

簡易平面磨床

北京第三机床厂

一、經濟效果：

以前 B655 牛头銑床的滑枕两斜度面的刮研極耗体力劳动，且工作效率不高。虽每件刮研定額为 4 小时，但經常达不到定額。經使用此床后，仅用两小时即可完成。今后掌握熟練，效率还可大大提高。

二、主要技术規格：

1. 最大磨削長度

1400 公厘

2. 砂輪尺寸: 标准尺寸(直徑×厚度×孔徑)	125×45×32公厘
3. 砂輪軸轉速	2890轉/分
4. 磨頭垂直走刀距離	170公厘
5. 磨頭水平移動距離	170公厘
6. 溜板往復運動次數	4次/分
7. 电动机: 砂輪主軸电动机 功率 轉數	1.7瓩 2890轉/分
溜板往復運動电动机 功率 轉數	2.8瓩 940轉/分

8. 自动往复变向(有限位开关, 改变馬达轉向)

9. 手动进刀

三、結構(如圖):


这台磨床是利用牛头刨床的廢件橫梁、溜板等裝成，其底座為鋼筋混凝土筑成。此机床現為專用，是将原滑枕刮研胎具 5 放在混凝土底座 6 上，将工件滑枕放在胎中进行磨削加工，一面磨好后，再翻轉磨另一面。

四、傳動系統:

1. 溜板往復運動: 由电动机經一对皮帶輪变速，經床身的絲杠、溜板上的螺母而带动溜板做往復运动。

2. 橫梁水平方向移动: 在溜板上裝有中滑板及絲杠、螺母，橫梁固定在中滑板上，搖絲杠手輪，可使橫梁做水平方向移动。

3. 磨床的軸進給運動: 在橫梁上裝刻度轉盤两个，其上各有小滑板及絲杠、螺母，小滑板上裝有电动机。砂輪裝于电动机軸上，手搖絲杠，即可進行砂輪的軸向進給運動。

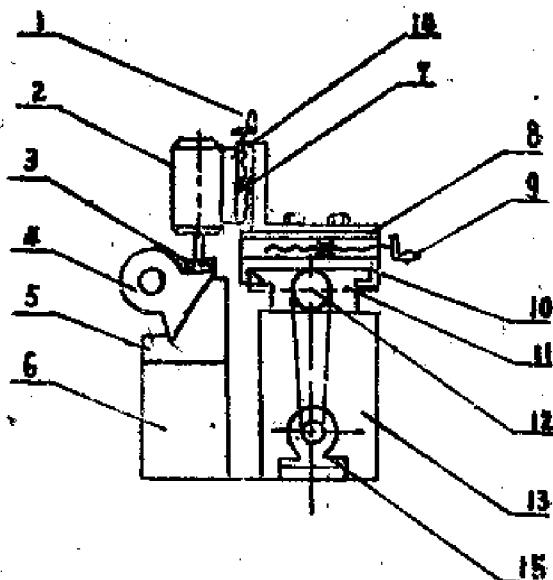

簡易平面磨床結構示意圖


1. 砂輪軸向進給手輪；2. 砂輪電動機；3. 砂輪；
4. 工件；5. 胎；6. 混凝土底座；7. 橫梁；8. 中滑板；9. 磨頭水平方向移動手輪；10. 溜板；11. 床身；12. 溜板往復運動絲杠；13. 混凝土底座；
14. 小滑板；15. 往復運動電動機。

導軌磨床

永定機械厂

一、主要規格:

1. 最大磨削長度:	2000公厘
2. 最大導軌跨距:	500公厘
3. 砂輪最大直徑:	80公厘
4. 砂輪軸轉速:	6000轉/分

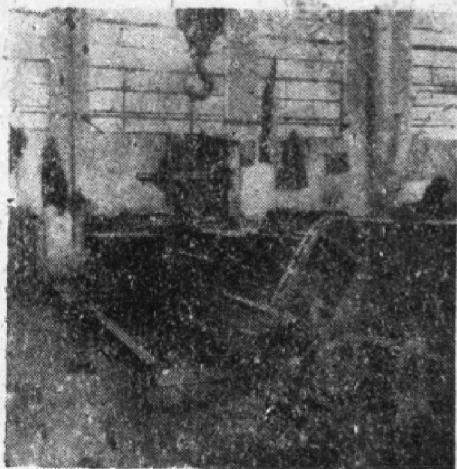

5. 磨头移动速度:

200, 450, 950, 1550 公厘/分

6. 磨头垂直移动距离: 300 公厘

7. 磨头水平移动距离: 250 公厘


8. 磨头垂直走刀距离: 60 公厘

9. 磨削最大面积: 500×2000 公厘²

万能磨头能轉任意角度，利用絲杠轉動，自動往復變向(利用終點开关改变馬达轉速)。手动进刀。

二、使用說明:


本磨床是利用旧塔輪車床床身六拖板及絲杠改装的，采用汽車旧变速箱变速，在拖板上装有磨头架，可使砂輪做任意角度和上下左右位置的調整。調整砂輪时，砂輪电动机也可作适当的調整，以免皮带扭曲，砂輪可沿軸向进刀。另外轉动橫进刀絲杠时，可使磨头水平移动。拖板下装有絲母，裝在床身凹部。大絲杠由絲母穿过，轉动时即使拖板沿床身导轨移动。大絲杠支架裝在床身两端的轴承架內，其一端裝有皮带輪以接受另一电动机轉来的动力。当拖板移动到工作需要的終点位置时即撞到調整好的行程开关上使电动机反向，絲杠反轉，拖板向回移动。

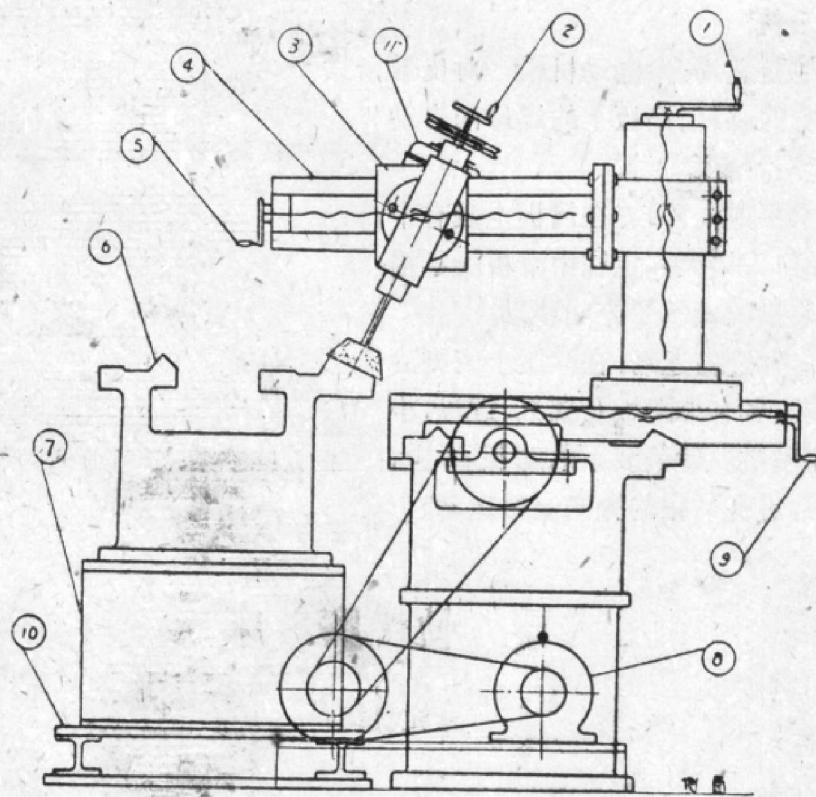

導軌磨床結構示意圖(→)

1. 橫臂升降手把; 2. 砂輪軸向進刀手把; 3. 可轉磨头架; 4. 橫臂; 5. 磨头水平進刀手把;
6. 被磨工作物; 7. 工作物支架; 8. 电动机(傳動用), 1.7瓩、1436轉/分; 9. 磨头支架水平
調整手把; 10. 固定在床身旁的平台; 11. 磨头电动机, 1 馬力、1450 轉/分。

在床身侧面地上装一平台，工作物放置在平台上，调整并固定后即可开始磨削。經過試驗證明，精度可達 $\frac{0.12}{1000}$ ，表面光潔度可滿足工作要求。

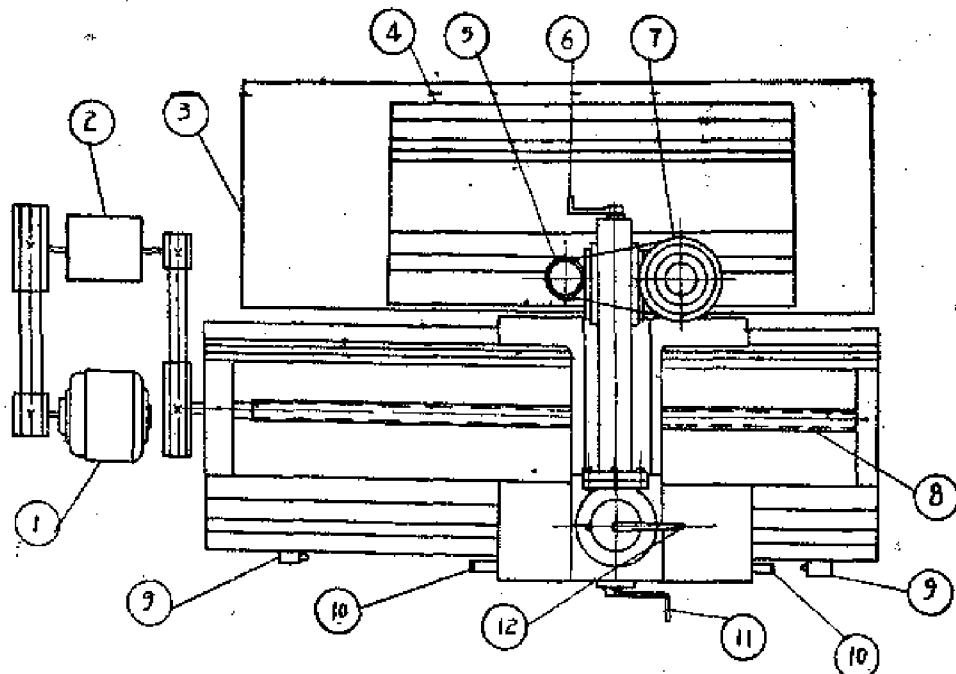

導軌磨床結構示意圖(二)

1. 線走刀絲杠傳動馬達；2. 變速箱；3. 固定平面；4. 被磨工件；5. 磨頭；6. 磨頭水平進刀手把；7. 磨頭電動機；8. 線走刀絲杠；9. 終點行程限制器(改變馬達轉向)；10. 撞鉗。

三、經濟效果：

以前刮削一台需4、5人，两天完成，現磨削一台只需一师傅、一学员5小时完成，提高效率6倍左右。

四、注意事項：

1. 在最低移動速度時，不能撞開終點的行程，開關需要人工幫助。
2. 用風動砂輪磨削力量小，改用一馬力電動機帶動砂輪，效果良好。

研磨机

北京電子管厂

此研磨机是用来制造和修理光学平晶，同时还可以制造光学仪器镜头、三棱鏡、玻璃尺及玻璃仪器工作台等。

平晶是用光波干涉法作精密測量的工具，可以用来檢查塊規和精密量具的平面性和研合性，因此平晶本身的平面性(凸凹不平度)要求很高，一級平晶平面性不得大于0.00003公厘，二級不得大于0.0001公厘。研磨机有粗、中、細，三种，本机是做中研磨用。


原书缺页

导 軌 磨 床

北京人民机器厂

一、性能及結構簡述：

床身利用旧車床床身，上面擋置平台，裝在平台上的電動機經減速箱借蝸杆與床身齒條啮合，使平台往復移動。平台上裝有利用舊搖臂鑄床的搖臂制成的立柱，立柱上安有圓筒形的橫梁，借絲杠使橫梁沿立柱導軌面上下移動。橫梁上裝有磨頭座，並可轉任意角度，靠橫向絲杠沿橫梁圓柱面左右移動。在磨頭座上裝有電動機直接安上磨輪。在床身側面裝有平台，工作物放在平台上，調整後即可磨削。

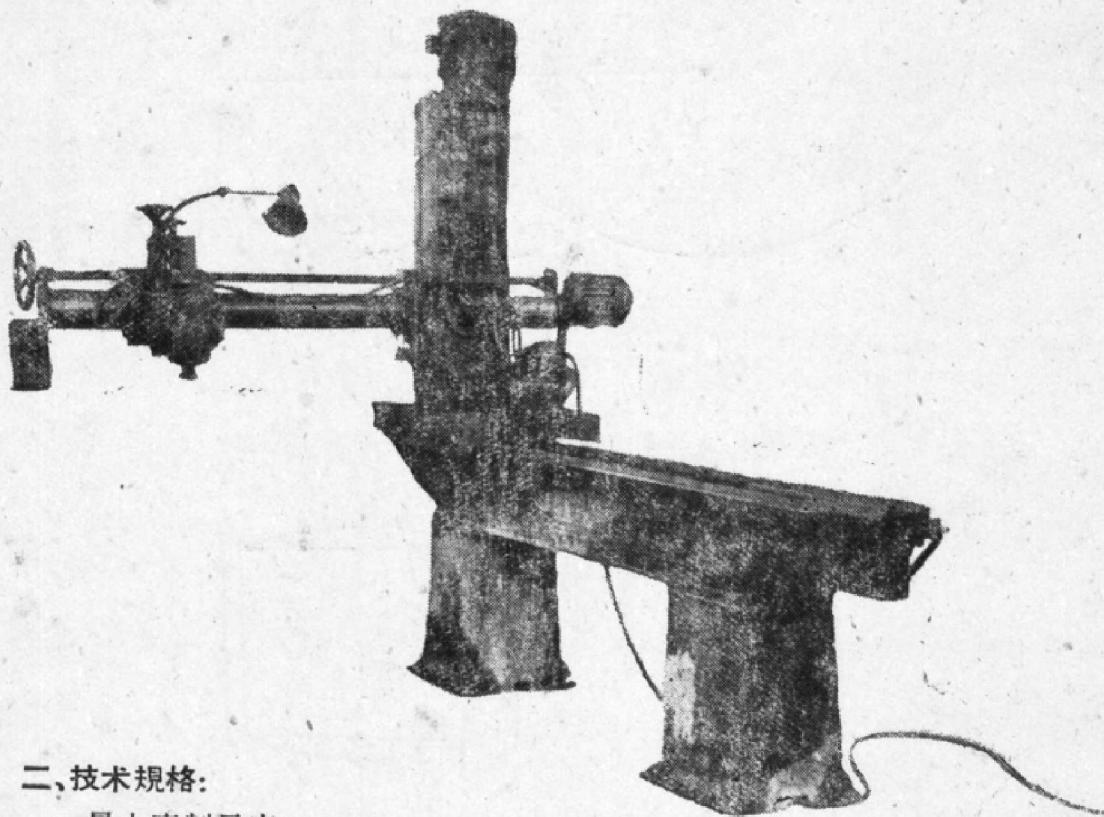


二、技術規格：

最大磨削長度	2000 公厘
砂輪最大直徑	150 公厘
砂輪轉速	2800 轉/分
工作台移動速度	6 公尺/分
橫臂上下移動距離	700 公厘
磨頭水平移動距離	1000 公厘
磨頭垂直走刀距離	150 公厘
磨削最大面積	1000×2000 公厘 ²
磨頭轉動角度	任意角度


三、用途：


用于磨削床身導軌面。

導軌壓床齒輪箱展開圖

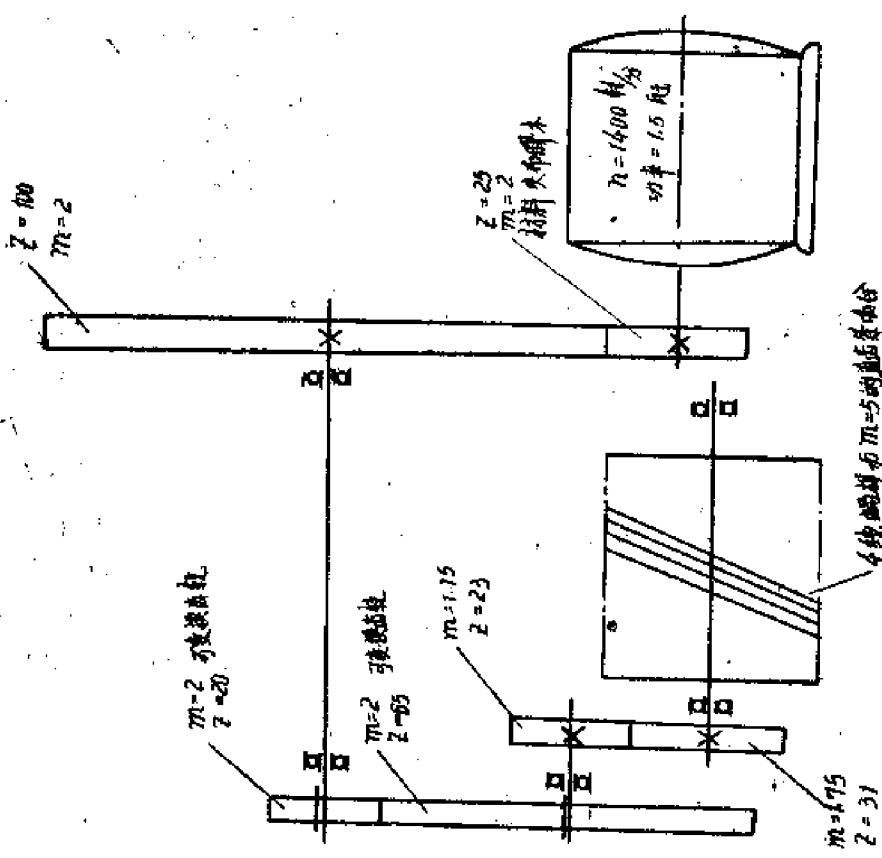

導軌壓床齒輪箱展開圖

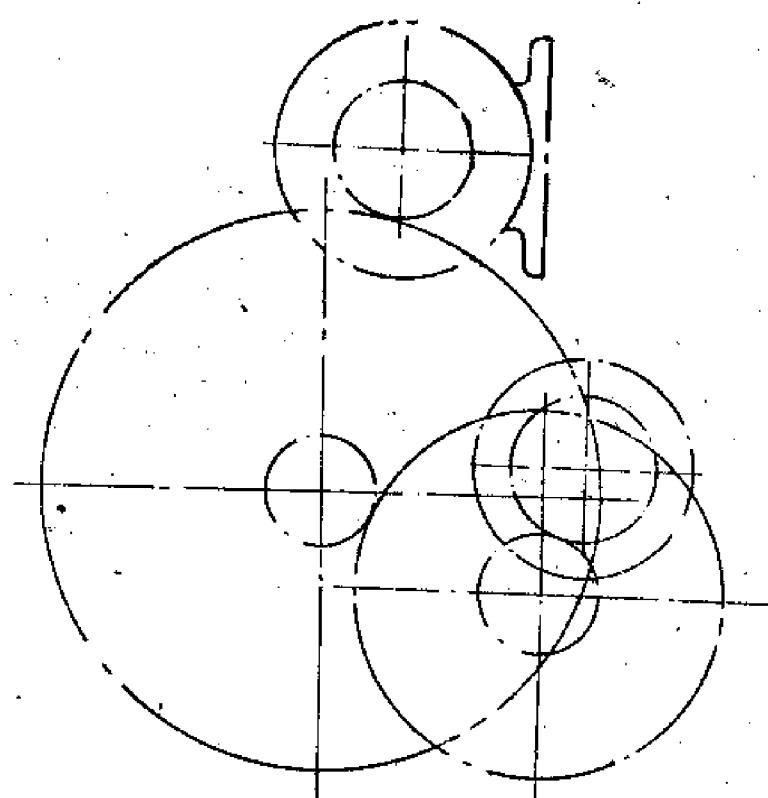

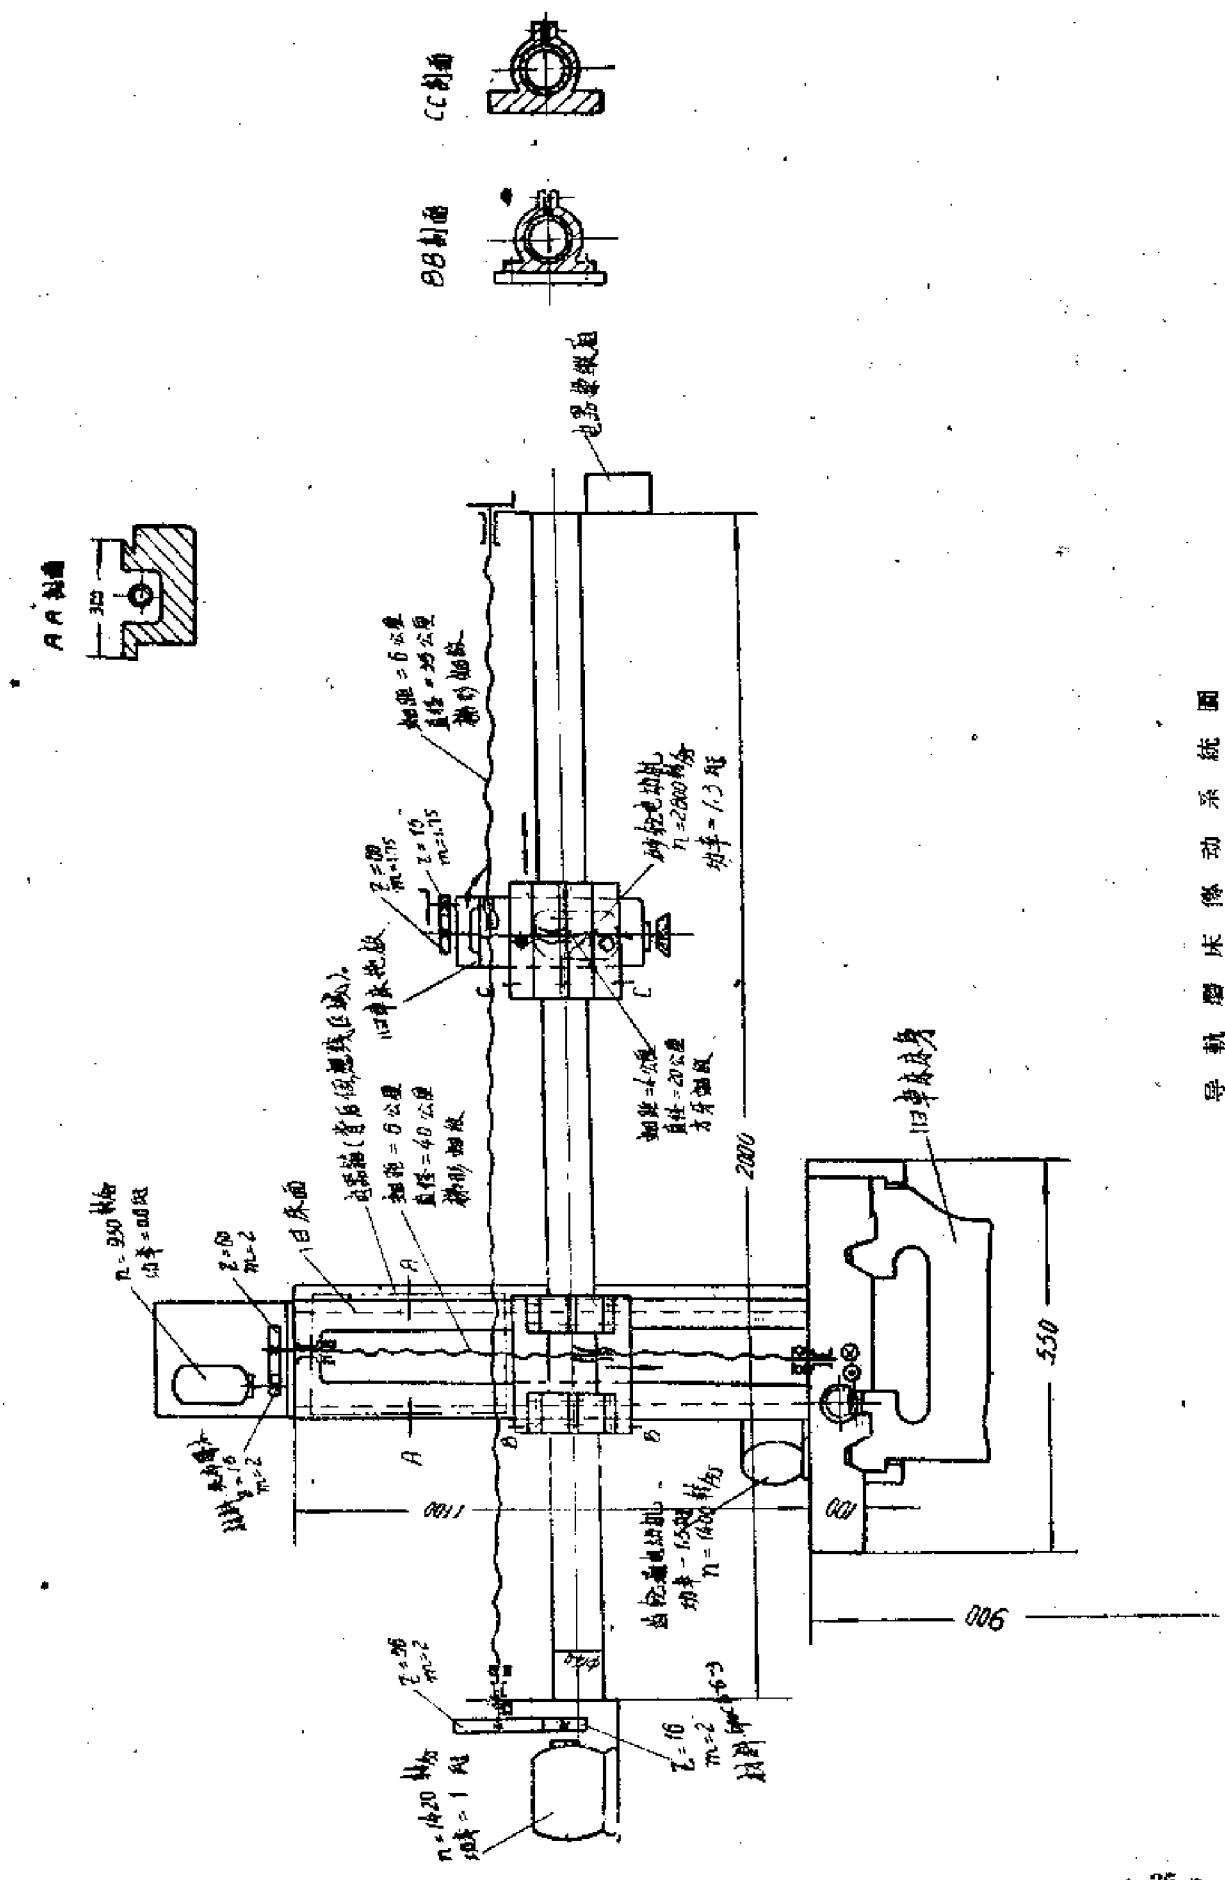

小型平板研磨机

北京农業机械厂

該厂量具修理工在工作中因感到平板研磨費勁大，化时多，就提出用机器代替人工研磨，不到三天的时间内，就作出了这台“小型平板研磨机”，使用后，效果很好，质量符合要求，并提高效率3~5倍。

1. 主要性能規格：

外廓極限尺寸：820×500×750；

被研磨平板尺寸：300×300（或300×400）以下；



主軸轉數：60 轉/分；

偏心距：30; 50; 60 公厘；

馬达：1 馬力，1455 轉/分。

2. 結構和傳動關係：(見圖示)

研磨机主要由木質底座(I)、旋臂(II)及曲拐部分(III)所組成。轉动由馬达1經皮帶輪2带动蝸杆3 蝸輪4 經主軸5 傳至曲拐軸6 作偏心运动。曲拐軸6 头端伸入上平板底部筋的空隙中間带动上平板作圓周运动。下平板固定在底座(I)上不动。上平板作轉動，同时还因本身离心力及筋的空間和曲拐軸头端有較大的空隙，故上平板轉動的同时还能自由轉換位置。所以两平板的相对运动是复杂运动。

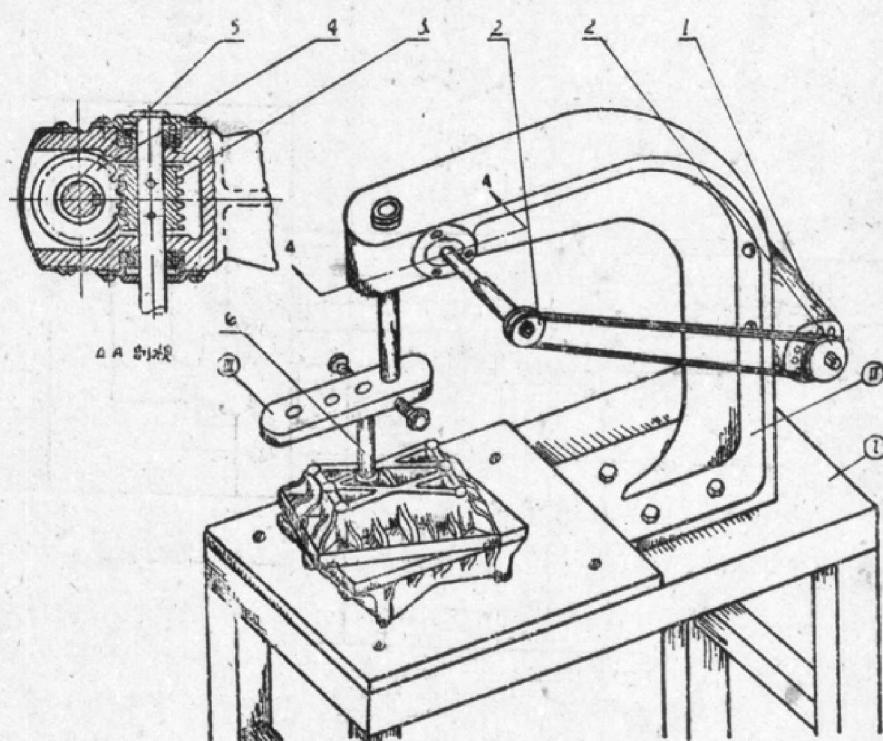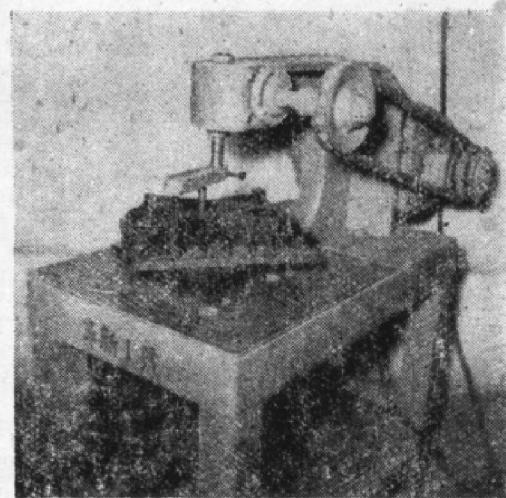

小型平板研磨机

端面外圓自動研磨機

北京農業機械厂

這台研磨機，經使用證明，性能良好，研磨出的量塊，不仅精度能達 2 級，效率亦要比手工提高 100 多倍；不仅能研磨端面，亦能研磨塞規、活塞銷等外圓。

一、主要規格：

外形尺寸：800×430×700；

重量：約 150 公斤；

研磨盤（下）轉速（2 檔）：30、60
轉/分；

分隔盤（中）轉速（2 檔）：15、30
轉/分；

分隔盤偏心距：5；10；15；17.5；20
公厘；

研磨尺寸：最大 100 公厘；
最小 5 公厘；

電動機：功率 1 馬力，轉數 $n =$
1455 轉/分。


二、結構及傳動關係：（見結構示意圖）

端面外圓自動研磨機外形圖

研磨機共由六部分組成：底座（I）、箱體（II）、下研磨盤（III）、分隔盤（IV）、升降機構（VI）、和上研磨盤（V）。與下磨盤一體的主軸 5，由馬達 1 經蝸杆 2、蝸輪 3 ($i = \frac{1}{25}$) 帶動。與蝸輪同軸的齒輪 z_1 帶動 z_2, z_3, z_4 ($i = \frac{1}{2}$) 驅動中軸 4，分隔盤（IV）中心與中軸偏心，與下磨盤（III）轉動方向相同，轉速為它的一半。上研盤（V）由調心球架 6 支承，可自由擺動和轉動，並可以在立柱 8 上作軸向滑動，及通過手動絲杠 7 作微量軸向移動。


三、使用說明：

開車前先將上下磨盤塗上磨料（金剛砂、机油、凡士林混合成糊狀），零件置于分隔盤孔中間（分隔盤處於零件中部偏下位置），使上磨盤利用本身重量接觸於工作上面，即可開車，研磨前應將成批零件分組（磨加工後毛坯），每組尺寸相差不超過 0.015 公厘。研磨時分粗研、細研。粗研余量 0.05~0.06 公厘，用 #240、#280 金剛砂；細研余量 0.02 公厘，用 #308 $\frac{1}{2}$ 金剛砂；最後手工光研，余量 0.004 公厘左右，用 #304、#305 金剛砂。研磨過程中注意尺寸變化（粗研平均約 10 分鐘左右，磨去 0.01 公厘）和磨盤損耗情況（可用刀口尺觀察），並要注意每隔一定時間將零件對應換位，使尺寸均勻和保證平行性。

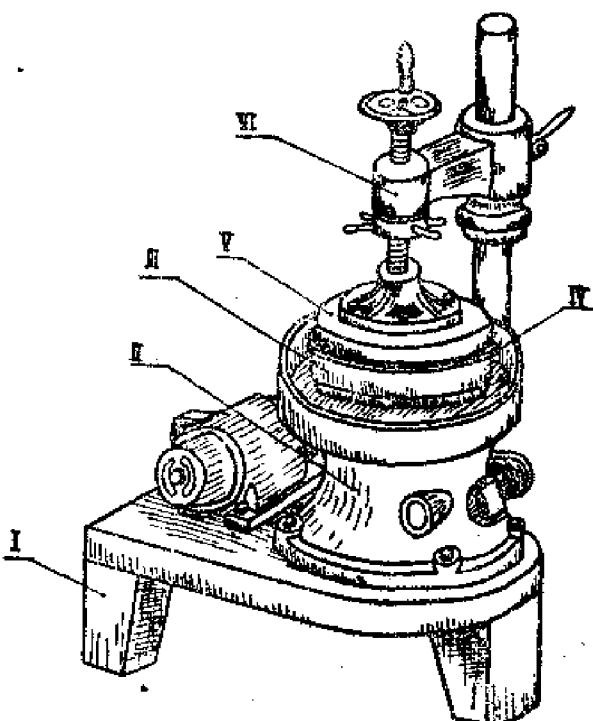

四、优缺点和应改进地方

1. 结构简单，制造容易；2. 磨削效率高，精度可达二级；3. 修整加油不方便（未考虑润滑系数）；4. 上磨盘升降麻烦，效率低。

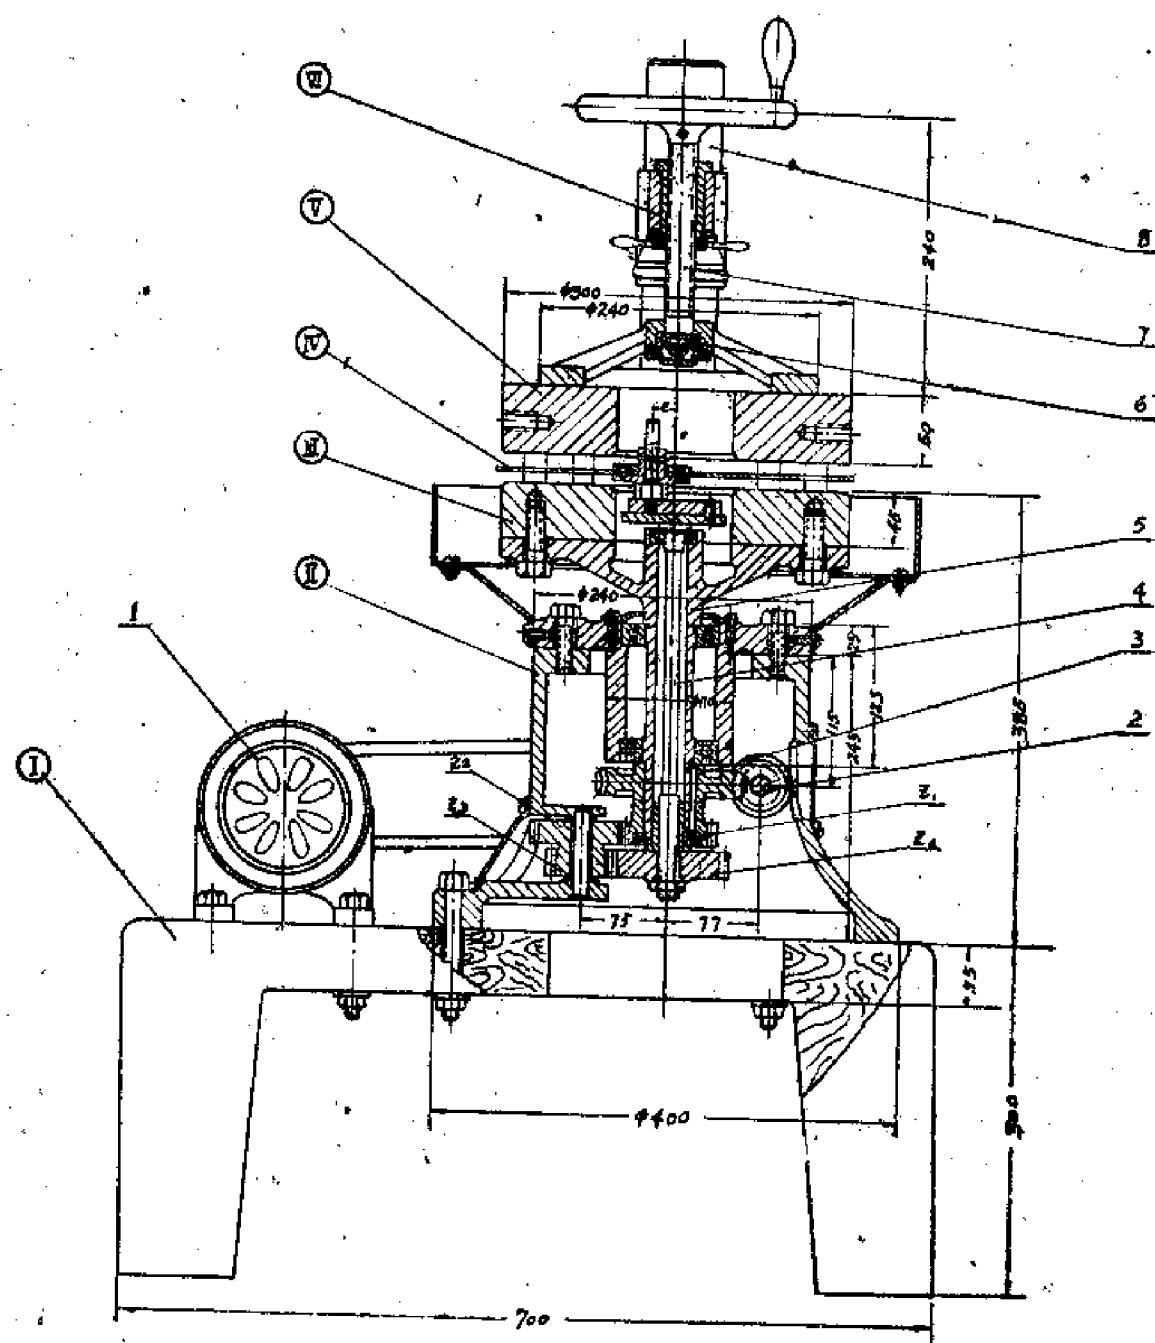

端面外圆自动研磨机结构示意图



缸盖研磨机(瓦棱机)

兴平机械厂

这种研磨机是用于研磨内孔的，经使用后效果良好，比从前手工研磨提高效率 10 倍。同时可以研磨 2 个至 8 个孔，工作物的孔距不限，中心距可以任意调整。工作物加工出来的光洁度可达到 $\nabla\nabla\nabla 8 - \nabla\nabla\nabla 9$ 级，椭圆度可达到 $1/1000$ 公厘误差。

传动系统(见示意图)：

由马达通过皮带轮、变速齿轮，使牙板传动杆作旋转运动，则牙板经过转向轴及自动离合机构而作往复运动。牙板升降是靠锥齿轮经过传动机构使升降杆旋转而完成的。这样，各个磨头同时得到进给及退出运动。各个磨头的旋转运动是用另外一个电动机经皮带带动各个磨头上的皮带轮而完成的。

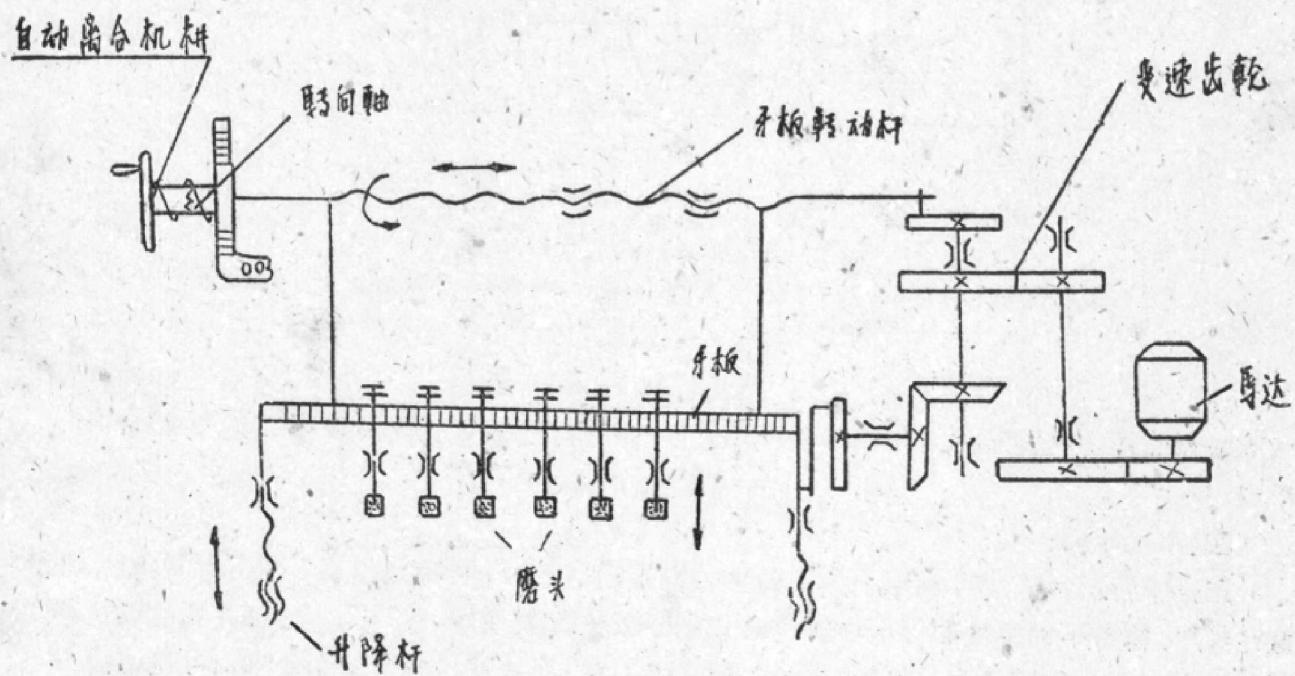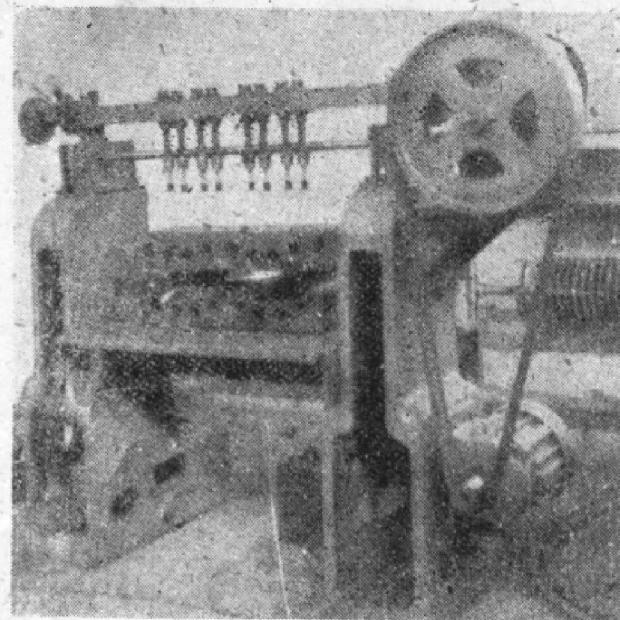

缸盖研磨机传动系统示意图

无心抛光机

北京第一机床厂

一、结构及传动：

根据无心式磨床原理，用 X62W 万能铣床床身工作台一个，电动机两个，布轮两个（其中一个一个是抛光轮，一个是导轮），导板一个，机架一个，伞齿轮两个，轴两件，蜗杆、蜗轮各一个组成（如图）。

二、规格：

伞齿轮 $z_1 = 20, z_2 = 40$



抛光轮电动机 功率 = 2 马力

转数 = 1430 转/分

导轮电动机 功率 = 1.36 马力

转数 = 1425 转/分

导轮转数 14.25 转/分

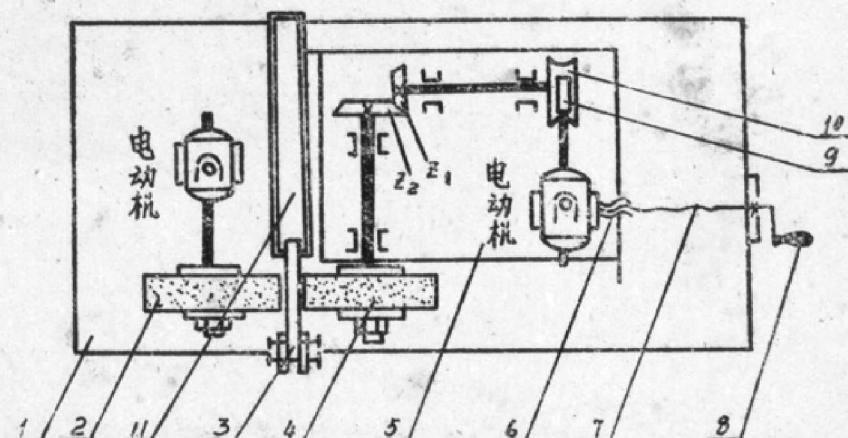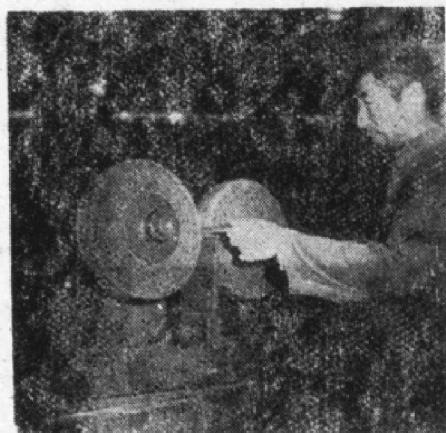

无心抛光机结构示意图

1. 万能铣床床身工作台；2. 抛光轮；3. 导板；4. 导轮；5. 滑板；6. 螺母；7. 线杠(螺距为 6 公厘)；
8. 手柄；9. 蜗杆；10. 蜗轮 $z=50$ ；11. 挡板。

三、用途：

能抛直径 10 公厘至 60 公厘的圆杆及管件的外圆，能抛斜度较小的杆及管件，适合抛手柄、管子等。

四、用法说明：

根据零件直径大小可利用手柄 8 调整。抛带梢零件时，可转动滑板，搬出所需角度、直径大小，需备不同厚度的导板。操作时先把导板位置调整好，开动电动机后（两电动机开关用一电门），放零件到导板上，再用手柄 8 吃刀，根据零件表面光洁度要求，可确定抛一次或二次（抛光轮可粘些粗金刚砂或细些的）。零件长度太长，可备长度较长导板。

五、注意事项：


布輪表面粘金剛砂，拋光輪胶不宜太多，導輪胶可以多些，粘布輪時利用磨刀砂輪磨下的砂子，鐵屑等。

研磨減速机

北京起重機械厂

此工具專用以研磨減速箱箱體，其特点是採取曲柄滑塊的原理集合排列利用。外廓尺寸為 $2580 \times 1850 \times 900$ 公厘。它代替了較重的体力劳动，并提高了工作效率8~9倍。

其结构大致分为如下四部分：

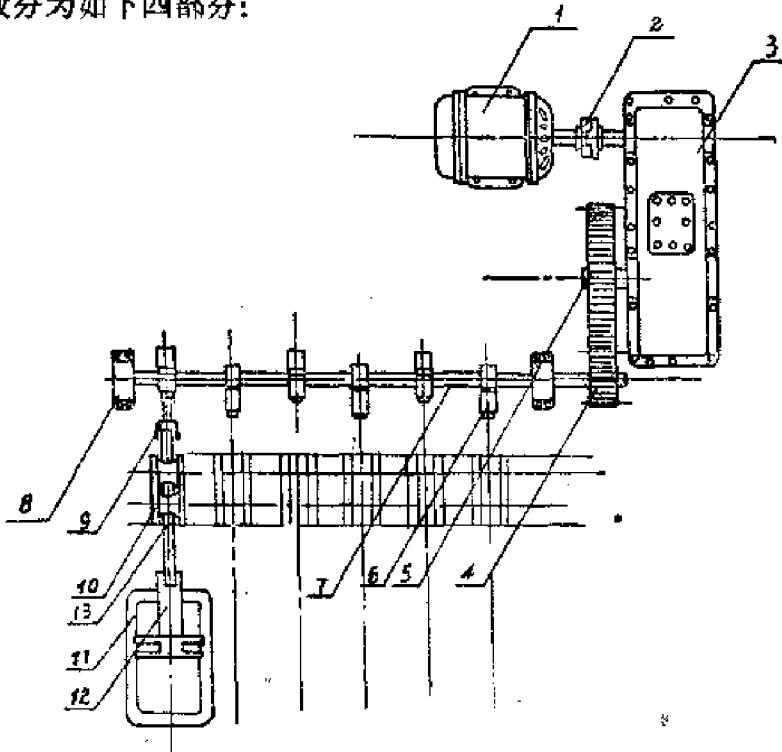

研磨減速机傳動圖


1. 馬達；2. 連軸節；3. 減速機；4. 齒輪；5. 齒輪；6. 偏心輪；7. 傳動軸；8. 軸承；9. 連杆；10. 滑輪架；11. 被研磨的工作；12. 工件夾具；13. 滑動杆。

1. 馬達傳動部分：主要是由一个功率2.8瓩(960轉/分)的馬達帶動。當工作時離合器閉合，由馬達傳動軸進行轉動，通過減速機和一對齒輪把速度降低，使得橫軸進行低速的轉動。

2. 偏心輪及拉杆部分：在橫軸上連有六個偏心輪，每一個偏心輪外邊有一個套，就在偏心輪套上連着拉杆，當偏心輪轉動時，拉杆就作往復直線運動。

3. 滑架：是拉杆通過的部分，是由槽鋼焊成的架子，中間有兩對滑輪，上下滑輪的距離可依靠上邊壓板的螺絲進行調節。

4. 底座：是兩個單獨的，一個是傳動機構的底架，另一個是放工作部分的底架，可以卡緊下箱體，全是由角鐵焊成的。

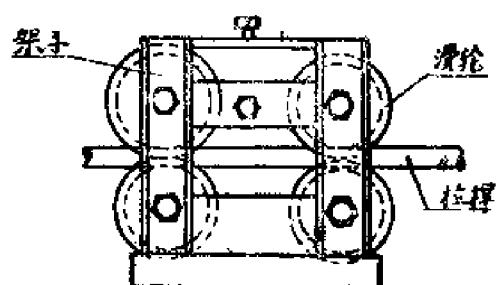

研磨減速机滑架

万能台鑽

北京第一机床厂

一、主要規格：

馬达轉數	1450 轉/分
轉軸轉數	4 級
卡頭尺寸範圍	直徑 0.2~16 公厘



二、用途：可鑽、鉸孔及銑制鍵槽、平面。

三、特点：

1. 工作台縱橫均可进刀；
2. 轉軸及馬達可作 $0\sim360^\circ$ 的迴轉运动；
3. 立柱可作 $0\sim360^\circ$ 的迴轉运动；
4. 橫梁可沿立柱上下移动。

四、使用說明：

1. 轉动手輪 2，滑板 3 即在底座 1 的燕尾槽導軌上移动。
2. 轉动手輪 5，工作台 4 即在滑板 3 上作橫向运动。
3. 松开手把 6，立柱 7 在人力推動下即可作迴轉运动。
4. 松开手把 9，搖动手柄 8，台鑽橫梁即可上下移动。
5. 松开緊固螺絲 12, 14，馬達和轉軸即可作迴轉运动。

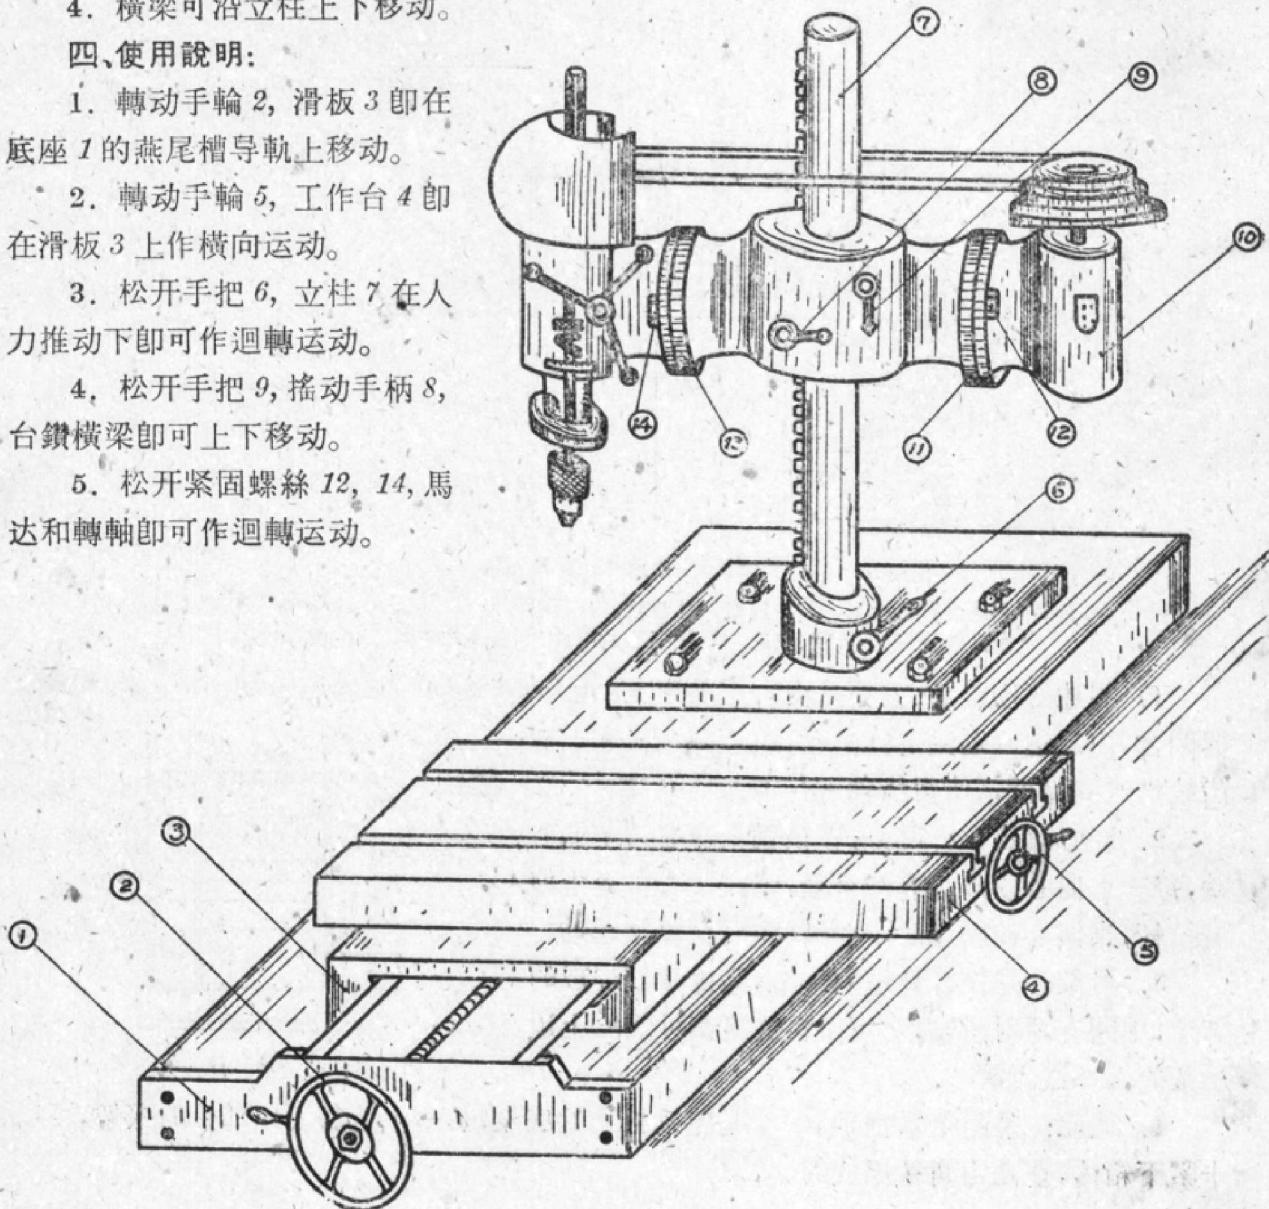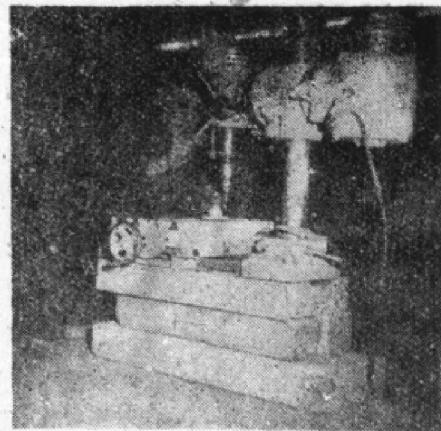


排鑽

北京人民机器厂

性能: 本排鑽每次可同时鑽孔 15 个。

結構簡述: 本机床實質上是將鑽軸箱(結構圖見次頁)安裝在大車床的縱拖板上而成，在車床背面裝二支架以支承工件，支架一端裝一蝸輪蝸杆分度機構。在机床縱拖板上裝一電動機，動力經皮帶傳入鑽軸箱。鑽軸箱內裝有臥放的橫軸，并以 $\beta = 45^\circ$ 的斜齒輪分別傳動 15 根臥放着的縱軸(即 15 個鑽頭主軸)。

用途: 電容器紙機真空伏輶鑽孔用(共計 25440 個孔)。

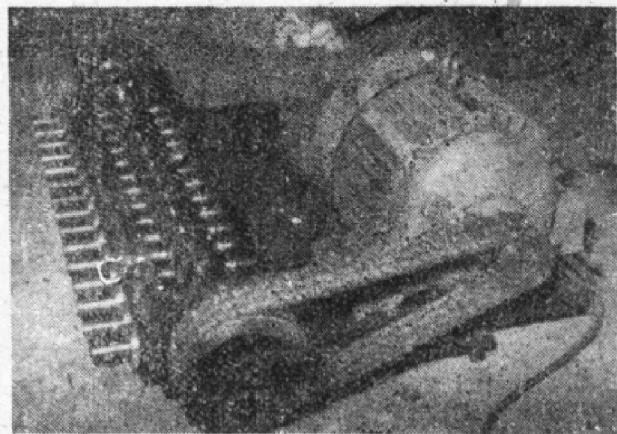

可移式萬能簡易搖臂鑽

永定機械廠

一、規格: 外形 750 公厘 \times 600 公厘 \times 1350 公厘。

馬達 $N = 0.6$ 匹， $n = 1440$ 轉/分。

主軸轉速 2 級(1960, 650)。


二、性能: 鑽孔範圍 $\phi 2 \sim \phi 25$ 公厘，深 150 公厘。

鑽頭轉角：水平方向 360° ；垂直方向 360° 。


三、結構簡述: (結構示意圖見後頁)

本鑽床的特點是沒有懸臂部分，靠平台的移動來實現鑽軸的位移(通常加工小件以移動工件實現)，故名可移式鑽床。電動機和鑽軸殼體相聯結，保證上下調節時同步。鑽軸殼體上下移動靠絲杠實現。由於鑽軸可搬動任意角度，故可鑽任何方位的孔。製造簡易，全部用廢料制成。

螺塞鑄鐵機構結構示意图

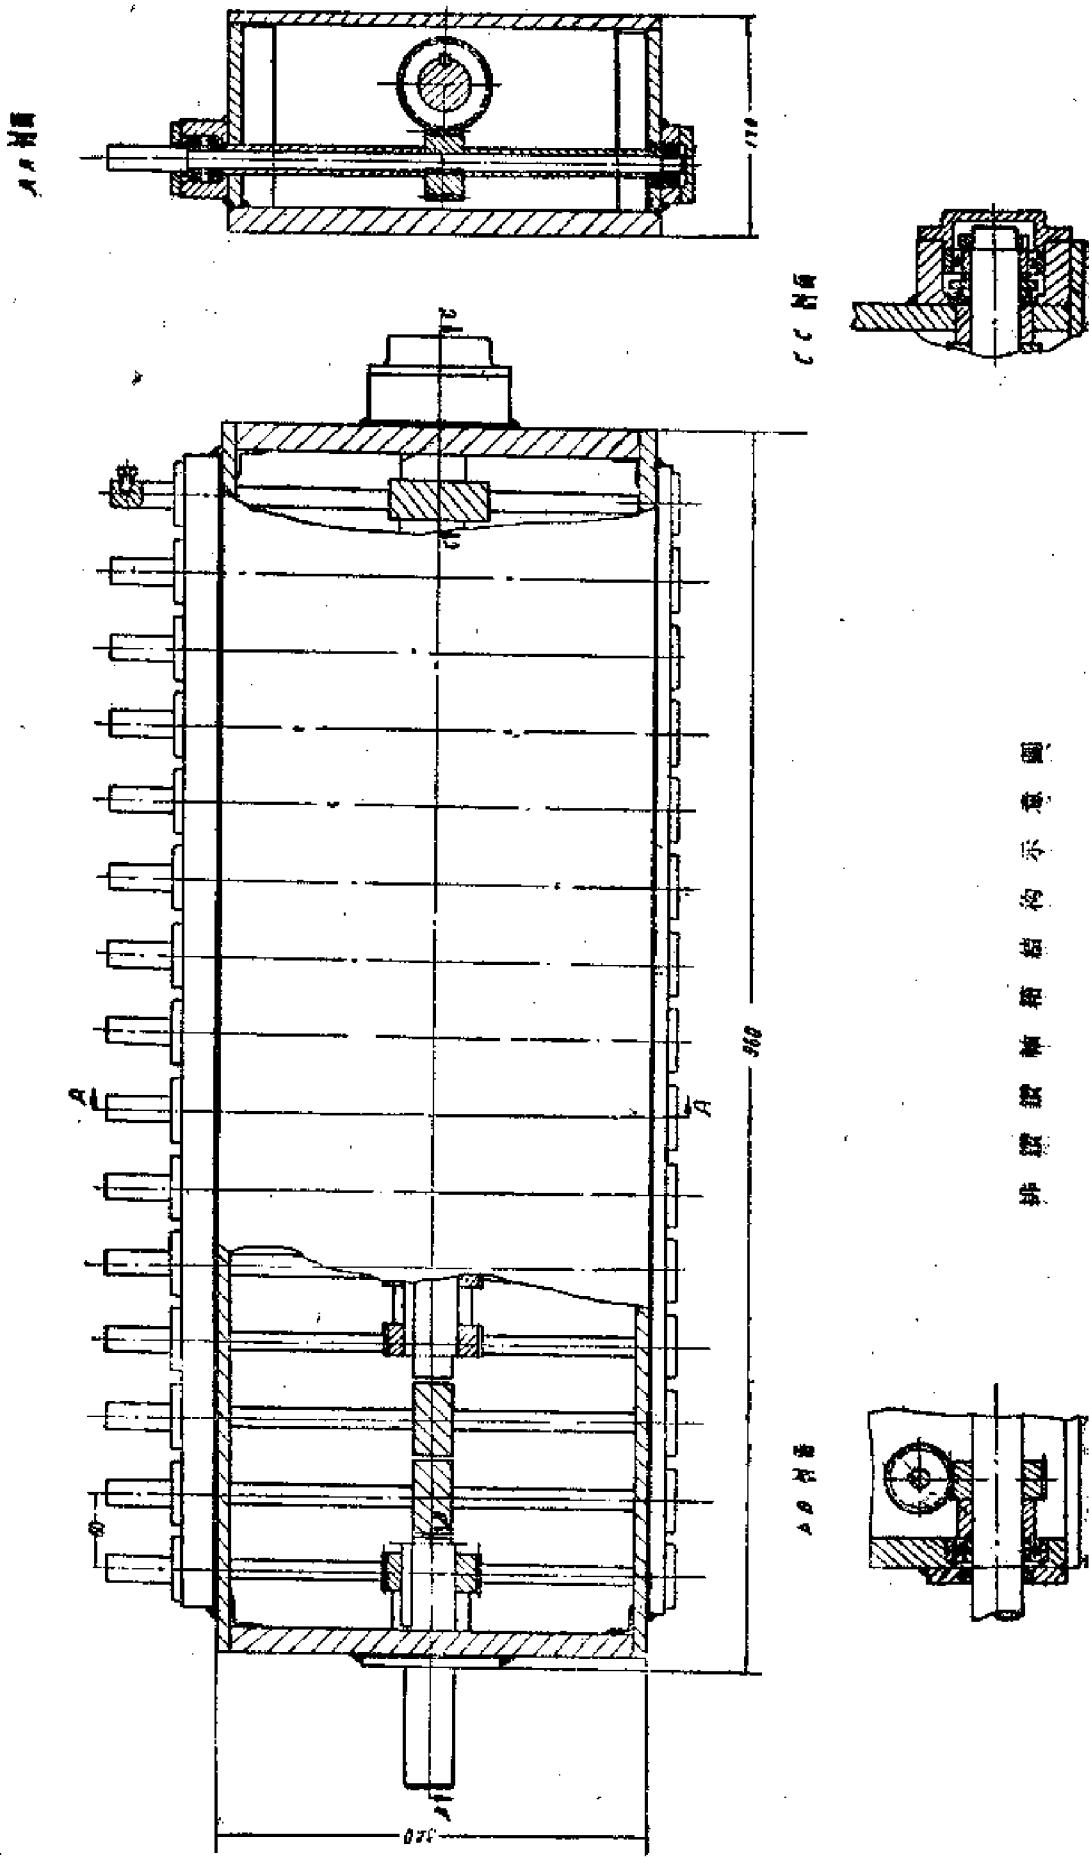

可移式簡易插臂鑽結構示意圖

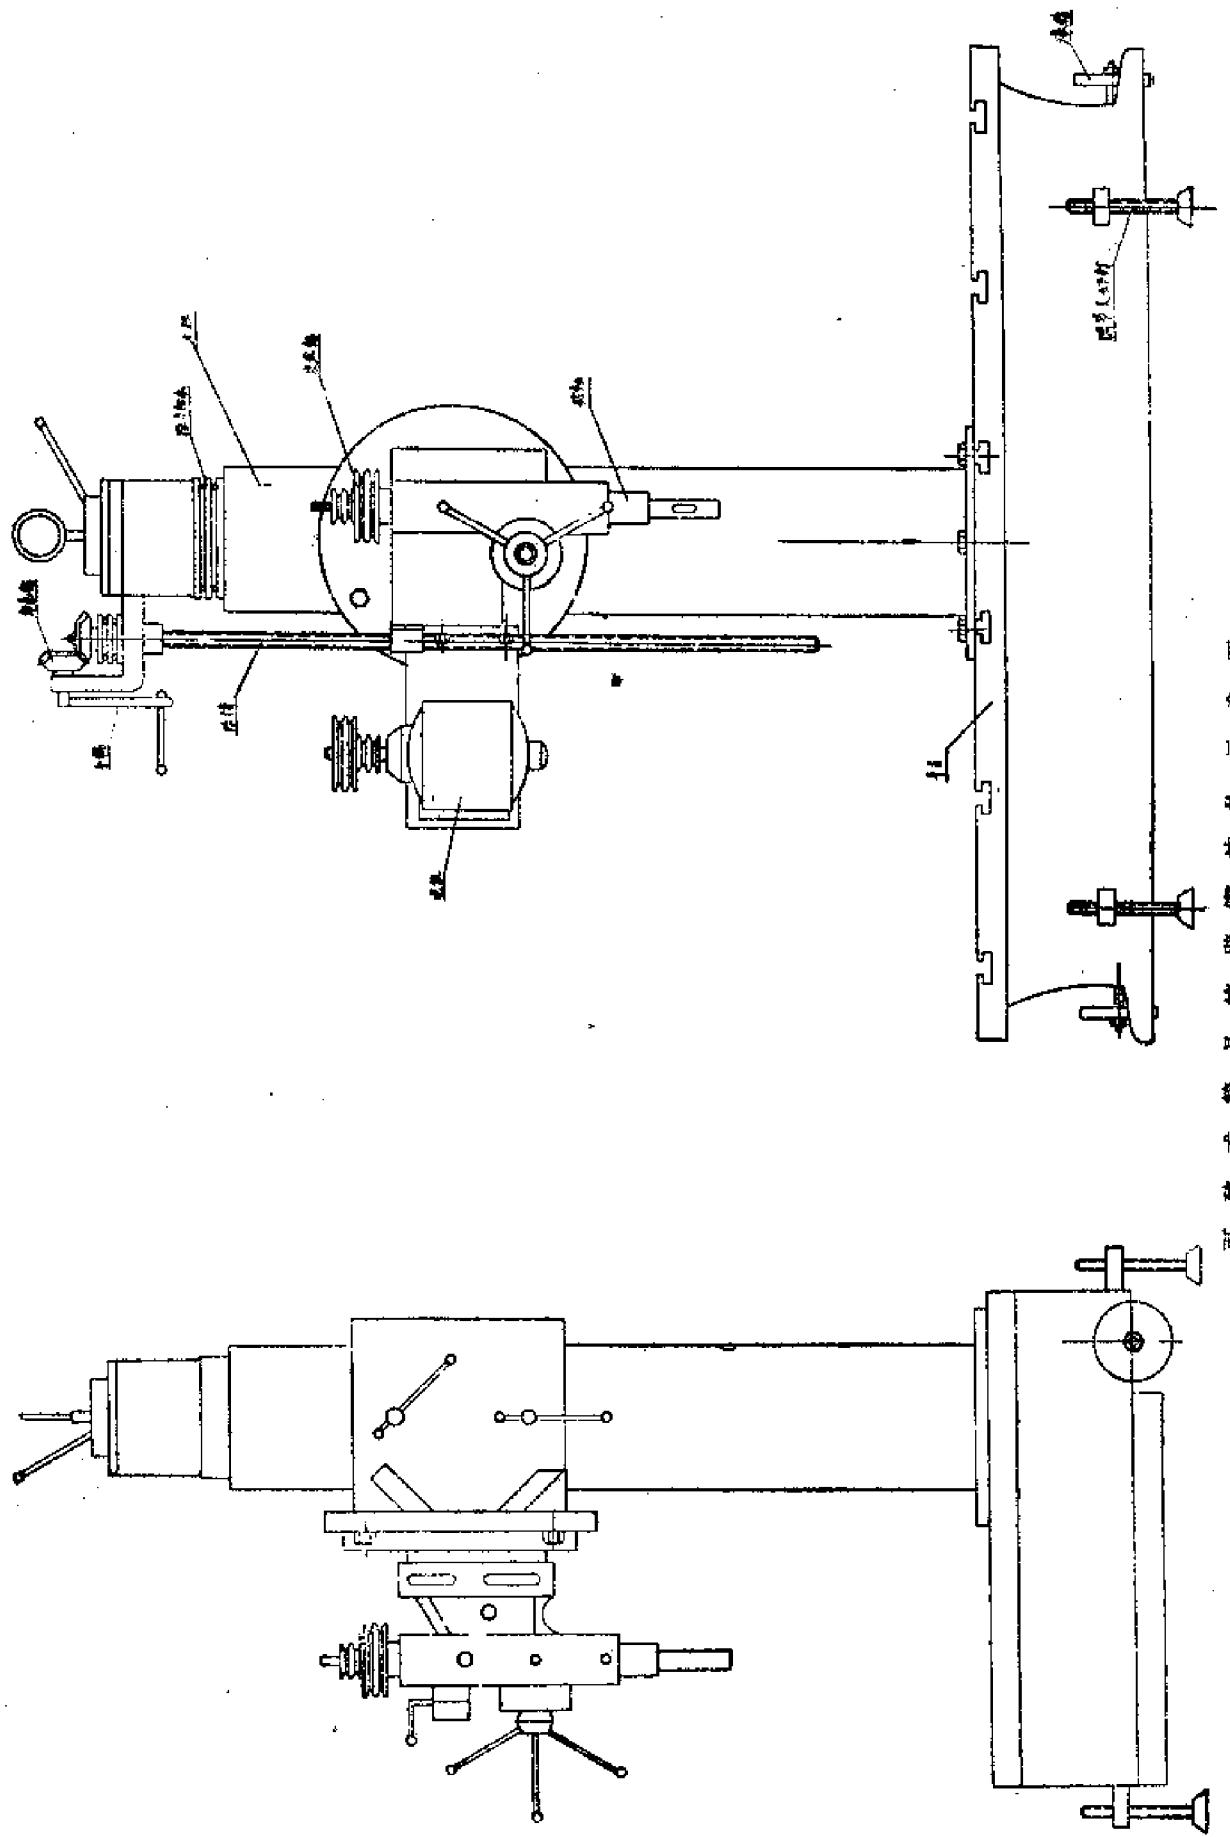

联合鑽孔机

北京东城区第二木器厂

一、簡要說明：

这台联合打眼机制造很簡單，只要懂得一般机械原理即可制造。这台打眼机只用了三天三夜的时间即全部制造完成。

它的傳动机构很簡單，由 1 个 1.5 匹的电动机通过皮带分別带动六个鑽头，完成打眼工作(它的外形如照片所示，結構見示意圖)。

二、使用方法：




利用脚踏，同时可容六人操作。当用脚踏时，鑽杆即上下窜动，脚不踏时，皮带輪轉而鑽杆不轉。

三、經濟效果：

这台打眼机同时可以加工出六种不同的孔，可以代替六台打眼机的工作。它可以打胶合板、木板、铁皮等眼。外購一台打眼机需要一万多元，而制造这台打眼机則只用了九十元，給国家大大地节约了一笔資金。

四、特点：

制造簡單，价格便宜，制作原料容易解决，金属材料用的很少，用木料較多(軟硬木均可)，軸瓦也用木料制作。

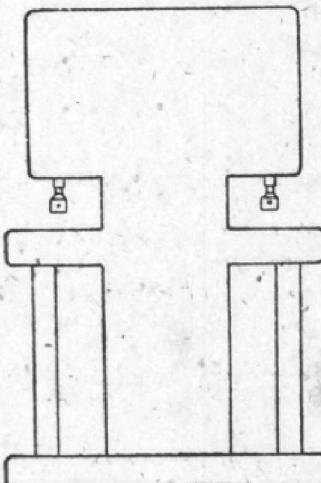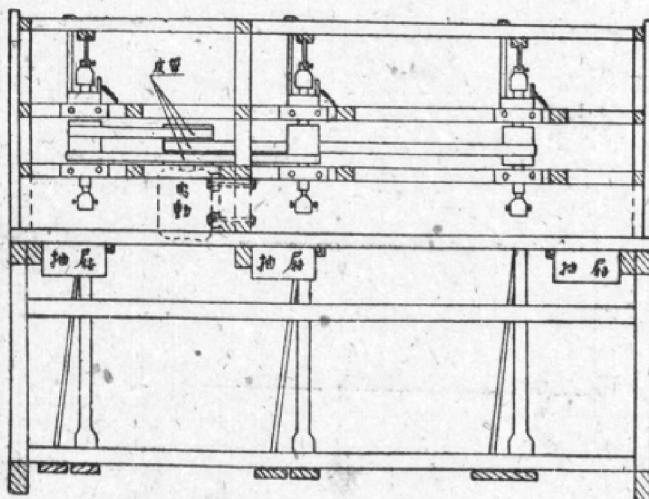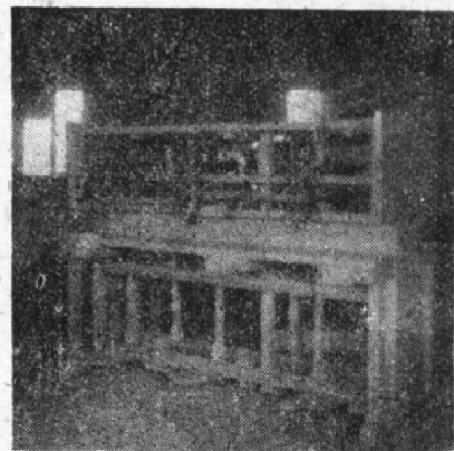

聯合鑽孔机結構示意圖

土 拉 床


建中机械厂

一、簡要說明：

此土拉床是由廢車床及廢机器做車头組合而成的，另外加上擋板架，配上導向套及絲杠，即可使用。


二、製造過程及經濟效果：

該廠過去製造四鍵孔非常困難，因為用的是車床和刨床，以螞蟻啃骨头的方法來進行，精度很低，分的度數也不準確，加工一個槽就需要 70 多分鐘。改用這種拉床加工後，因為一次定位，故分度準確，在加工時間方面拉 30~40 公厘的四鍵孔，只用 7.5 分鐘（包括機動及輔助時間）便完成了，這樣就大大地提高了工作效率。

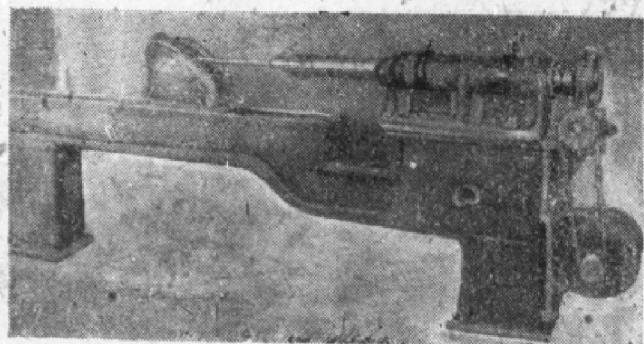

三、傳動機構（見示意圖）及用法：

由馬達通過皮帶帶動蝸杆上的皮帶輪使蝸杆、蝸輪旋轉，再經過絲杠及導向套使拉刀從工作物的左邊往右作直線運動，完成拉孔的工作。當拉刀全部拉出工作物時，就加工完畢。於是將工作物從擋板架上取下，使拉刀及導向套返回原位，將拉刀取下，把另一個工作物裝在擋板架上，然后再將拉刀裝在導向套上，再讓拉刀往右作直線運動，以完成下一個工作物的拉孔工作。以後加工照此繼續進行。

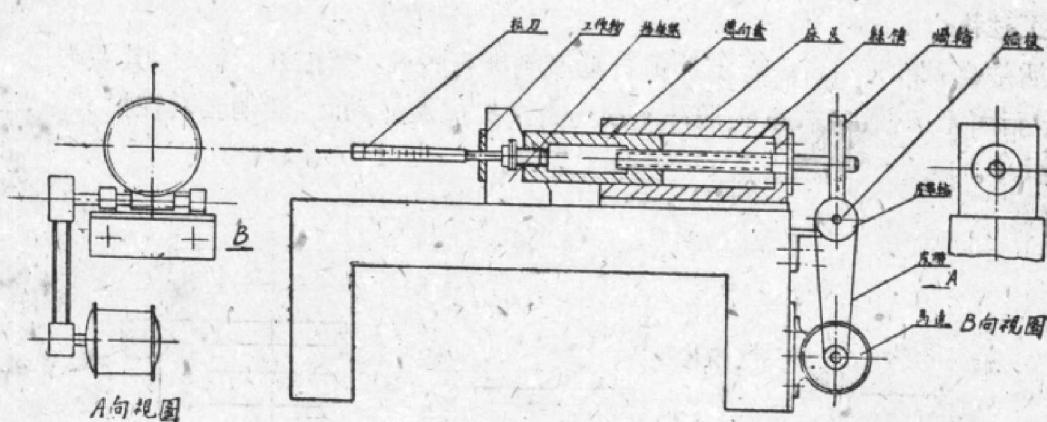

土拉床傳動機構示意圖

土推床

北京汽車附件製造厂

这台土推床可以代替車床加工銅套外圓及內孔。用它加工銅套比從前在車床上加工提高效率40倍；加工出來的銅套質量很好，精度可達到0.01公厘公差，光潔度可達到▽▽▽7。




结构如示意圖：

用一台10瓩動力960轉/分的馬達帶動，通過皮帶輪、齒輪變速後，使推杆每分鐘往復行程30次。當滑枕在滑道上往復運動時，其上面的推杆將銅套送入刀具中，銅套全部通過卡子後，彈簧又把上下兩卡瓣壓回。當推杆回程時，則卡子將銅套從推杆上落下。推杆與滑枕是活軸連接。刀座里裝有7個環形刀具。

加工過程：

上活是自動的，銅套沿斜坡導軌自動滾到推杆旁邊，當推杆回程時，其左端退到銅套右边，銅套因無推杆阻擋，滾到推杆前端。當推杆往左運動時，則銅套套在推杆上，因而被推進刀具中。

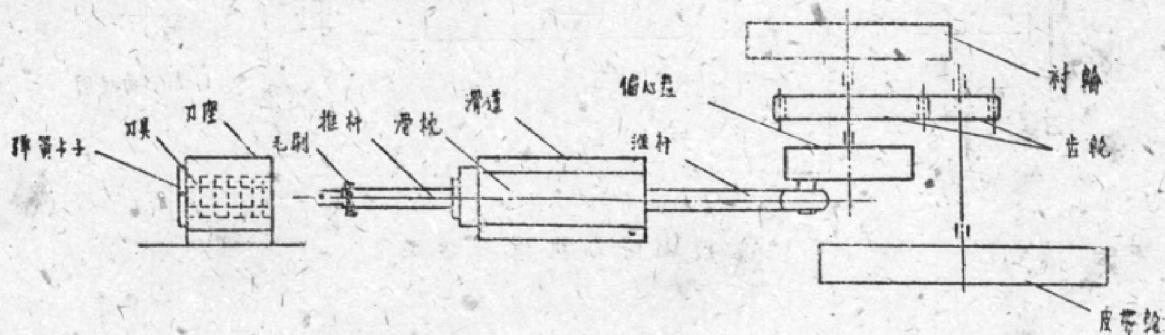

土推床結構示意圖

土 拉 床

北京人民机器厂

一、技术性能：

本机床采用简单的机械传动以代替液压驱动，结构比较简单。机床床身和轴承座采用廢旧型鋼、钢板焊成，有足够的剛性。

二、主要技术規格：

最大拉削長度 120 公厘

拉削最大花鍵槽規格

46×42×8×120 公厘

拉杆直徑 70 公厘

拉杆移动速度 0.56 公尺/分，

1.5 公尺/分， 2.2 公尺/分

电动机功率 10 匹

轉速 970 轉/分


机床体积 2500×1250×840 公厘

三、用途：用于拉削花鍵槽等內孔。




絲杆齒數及傳動系數

頭數	1
螺距	10
齒數	62
牙型	10
齒輪間	2
螺旋角	2°50'
螺旋升角	63.101
齒輪直徑	70

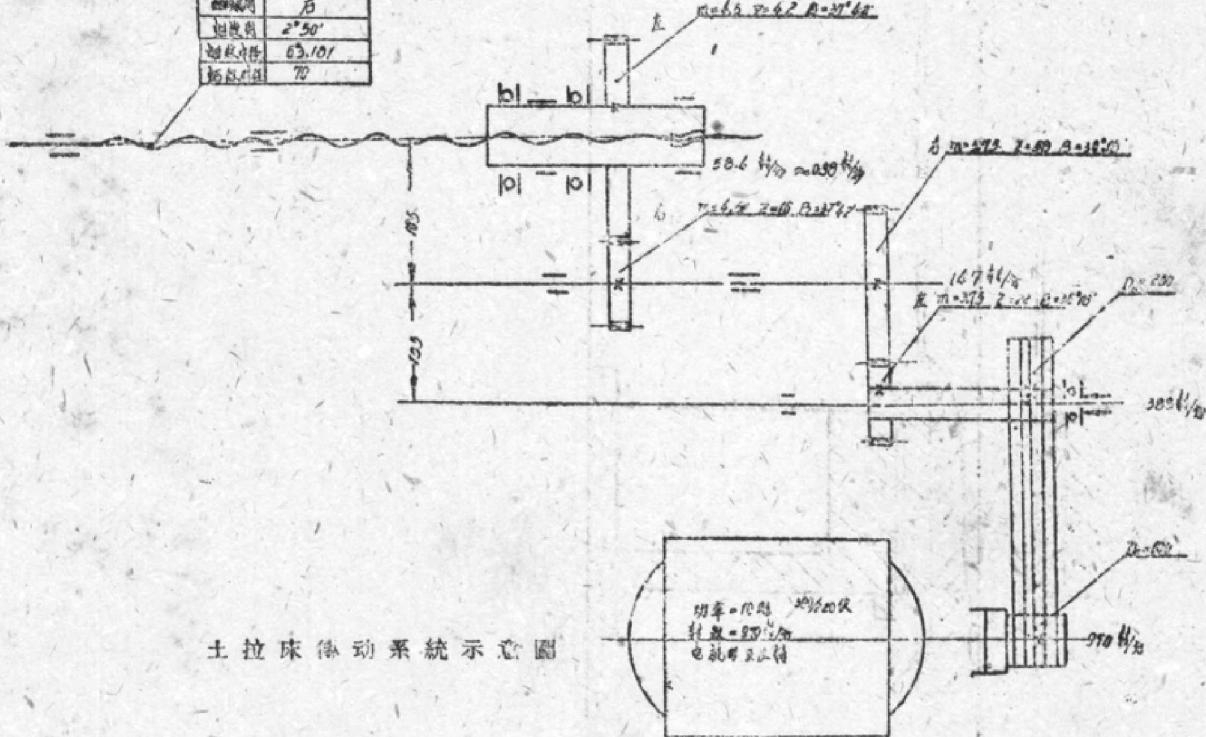

土拉床傳動系統示意圖


土拉床傳動部分結構圖

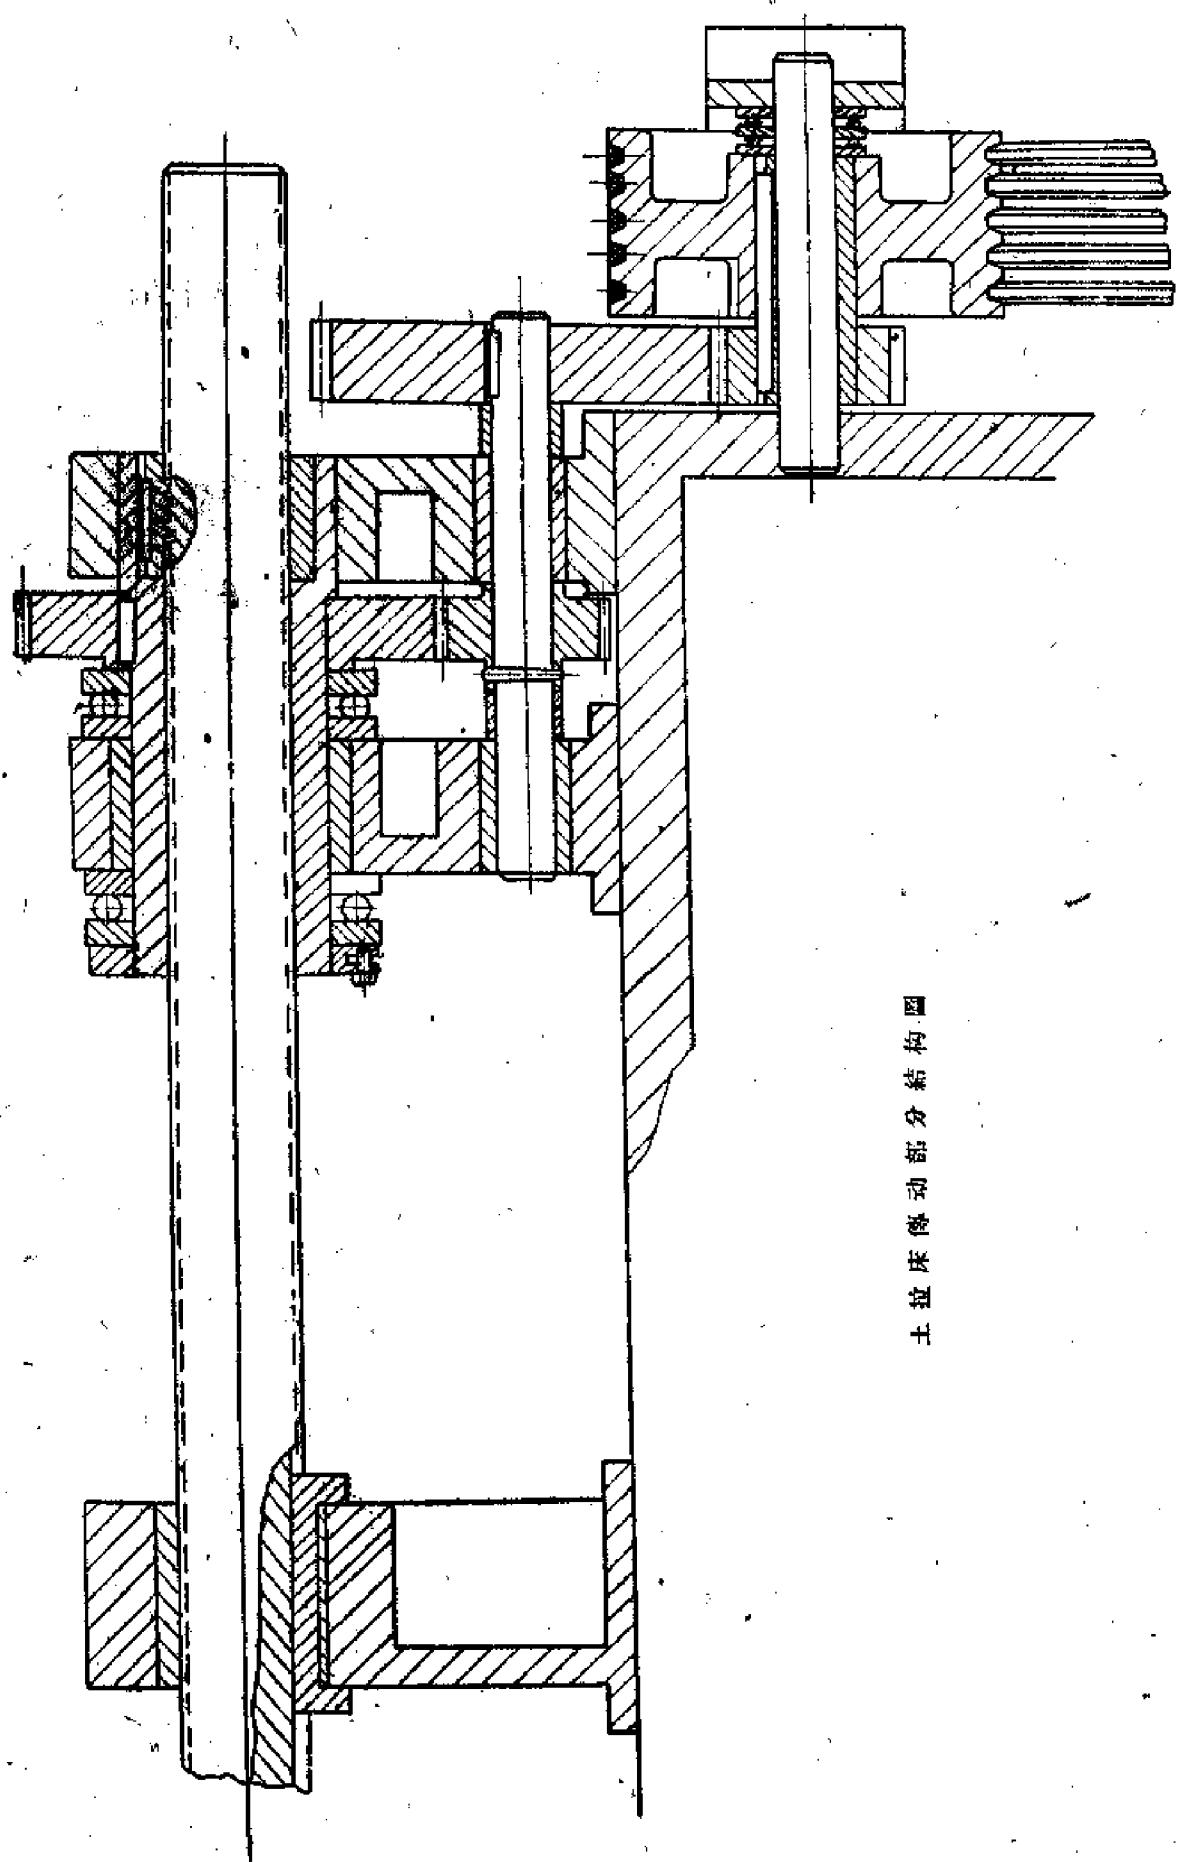

人字銑齒機

北京管件厂

該廠 58 年接受了 500 軋鋼機的任務，具體加工中遇到減速箱中的人字齒輪沒有 3M 滾齒機的困難，後來組織有關人員去東北學習，並搜集了資料，針對生產關鍵趕製了兩台人字銑齒機，解決了加工的困難。

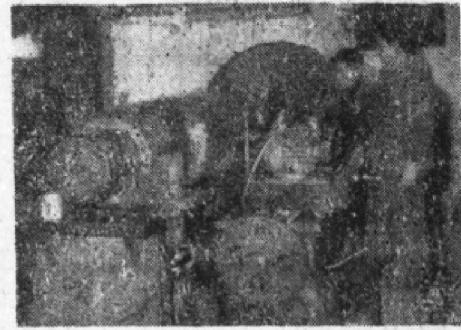

一、結構說明：

1. 机床构成：

- 1) 縱向床身及其溜板、絲杆、供刀具均作縱向進給。
- 2) 橫向床身 2 個，垂直于縱向床身，其溜板、軸承、心軸，供裝長工件，調節加工直徑而用。
- 3) 主電動機一個，4.5 匹；銑頭電動機一個，2.8 匹；分齒電動機一個，3 馬力。
- 4) 主變速箱，具有慢速送進和快速反向(退刀)。
- 5) 銑頭，具有 2 級速度，反向時通過電動機達到。
- 6) 分齒部分，包括一個分齒變速箱和一個蝸輪幅，起分齒作用和螺旋傳動。
- 7) 分盤部分由一個凸輪和棘爪組成，分齒時，工件轉過一齒，凸輪轉一整轉。

2. 螺旋進刀：首先由床身下的電動機，帶動一個具有慢速送進和快速退刀速度的變速箱，然後經過一套挂輪將動力傳給床身絲杠，通過絲母使床鞍運動。絲杠的另一端安一個八字輪箱和一套挂輪，將速度傳給分齒變速箱、分齒蝸輪；而使工件轉動。這樣，工件就作迴轉運動，刀具作直線運動，而切出了螺旋線。在切削直齒時，可將八字輪箱和分齒變速箱之間的挂輪摘下，這時分齒變速箱只起分齒作用。

3. 刀具箱：銑頭和其電動機是直接裝在床鞍溜板上的，可以進行橫向運動，以便進刀、退刀。


$N = 2.8$ 匹的電動機經皮帶輪帶動一個具有二級速度的銑頭轉動，銑頭主軸上裝着指狀銑刀，銑頭的反向是通過電動機反轉取得的。

4. 為了使本機床能切削不同直徑的工件，將工件心軸軸承裝在兩個橫向床身溜板上，使之可以調節加工直徑。

二、主要性能：

1. 切削模數	8~12
2. 切削直徑	150~2000 公厘
3. 切削寬度	200~1000 公厘
4. 進刀速度	9.6 公厘/分
5. 切削角度	$0^\circ \sim 90^\circ$

人字齒輪箱

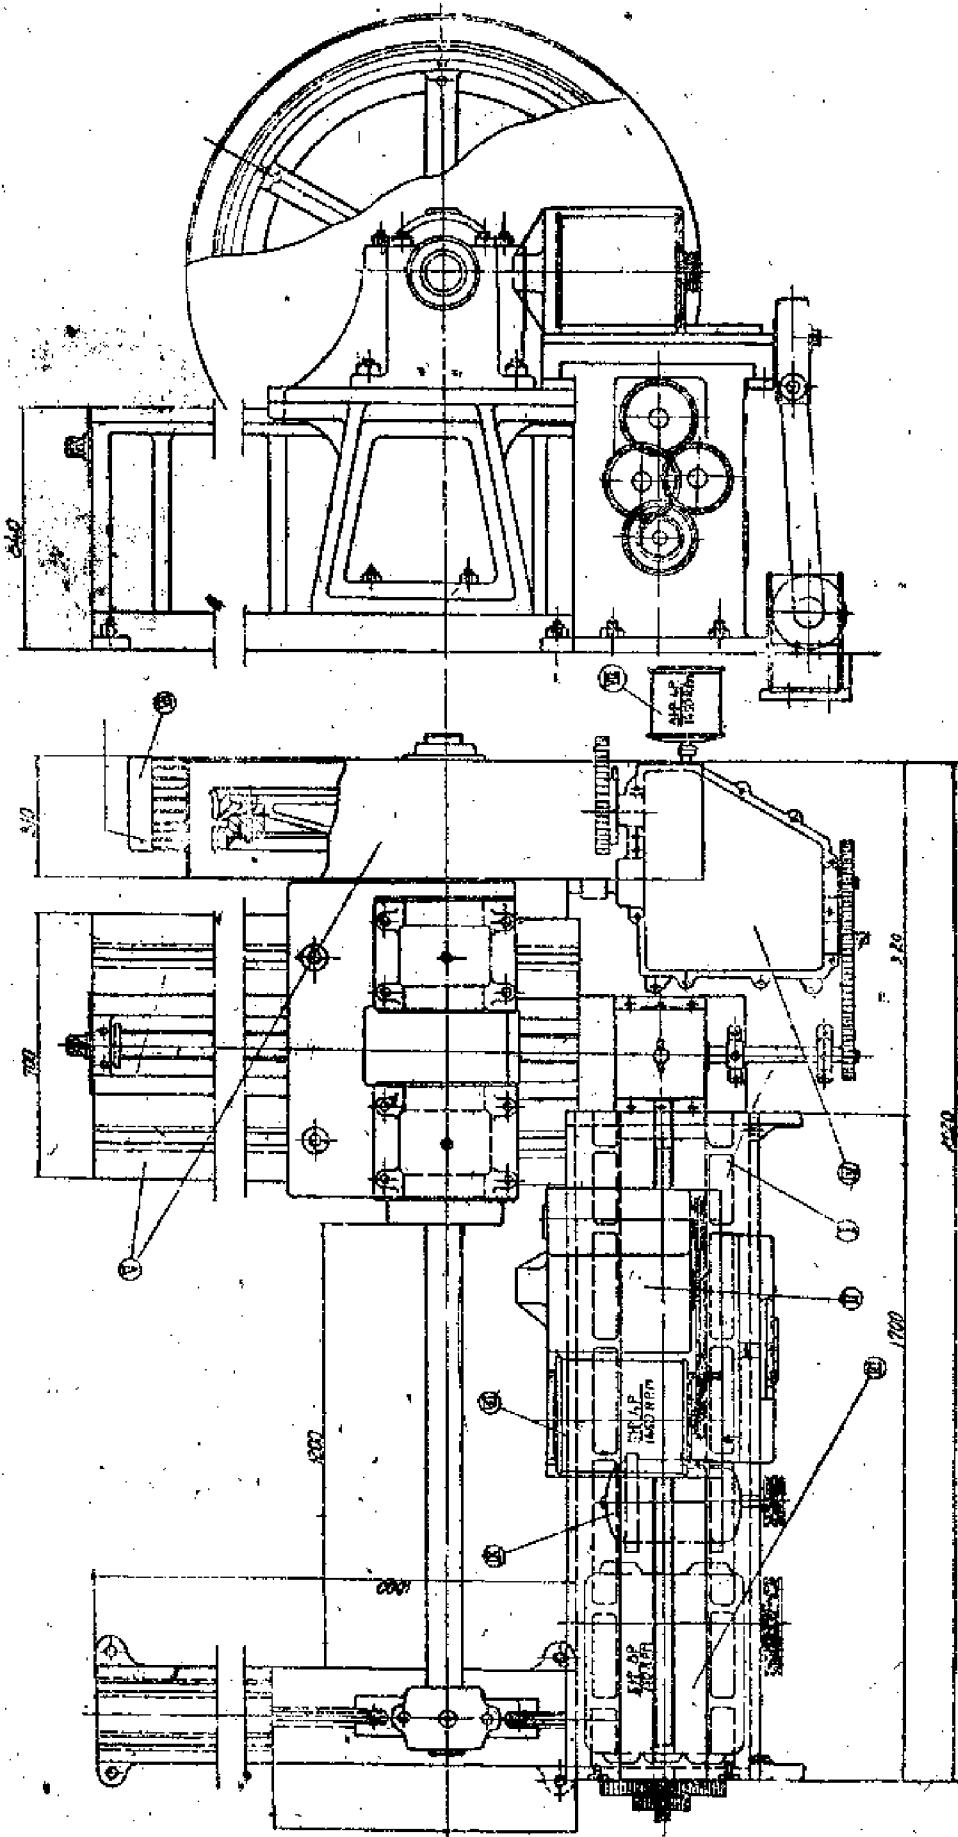


螺旋伞齿輪切齒卡具

北京第一机床厂

螺旋伞齿輪的加工一般需要專用設備，該厂所生产銑床等产品中需要大量而多种的螺旋伞齿輪，在全厂任务增加而设备又不足的情况下，职工們創造出“螺旋伞齿輪切齒卡具”，利用此卡具可以在普通立式銑床上銑切螺旋伞齿輪，經試驗，加工精度可达II級，效率也較高。

一、卡具的原理：

螺旋伞齿輪牙齿的形成，一般是用一个小的齿輪和一个大的假想平頂齿輪作无間隙的滚动而形成的。也就是将假想平頂齿輪上的牙齿，换上一个与假想平頂齿輪上牙齿圆弧相同曲率半徑的一个带有刀头的刀盘，使它們作无間隙的啮合滚动，就逐渐的切出了牙齿。卡具就是利用这个原理进行制造的。刀盘以其本身的軸心为中心而旋转，被加工的輪胚除以其本身軸心为中心而旋转外，还要以假想平頂齿輪的軸心为中心而滚动，因此刀具就从齿部的一端(大端或小端)切入，从另一端切出，这样就完成了一个牙齿的加工。

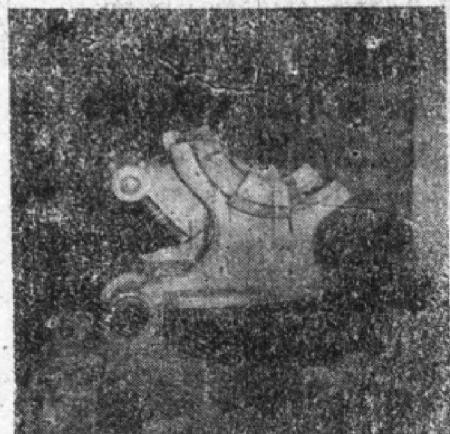

二、卡具的裝置：

螺旋伞齿輪的切齒裝置的构成很簡單，銑齒刀盤安装在銑床的主軸上，而輪胚在卡具上，不但以本身自轉，还繞卡具中心滚动。

(1)圖1及圖2是卡具的側視圖及剖面圖。1是卡具的底座，也就是一个扇形蜗輪，它

与蜗杆2相啮合。蜗杆2的两端用軸承固定在本体3上。底座1与本体3用軸4固定。軸4的中心即为卡具的迴轉中心。5是手动手柄，安装在蜗杆2的一端上。当轉动手柄5时，则使蜗杆2發生两个动作，第一个动作，是蜗杆的本身旋转；第二个动作是沿蜗輪1的圓周摆动，并代替本体3以軸4为中心旋转。A为交換齿輪的主动齿輪，安装在蜗杆2的一端上，当蜗杆2轉动时，齿輪A就带动b、c、d等交換从动齿輪，而齿輪d与分度盤6用一套管7合接在一起，如圖3所示。当定位銷拔出时，搖动手柄5，则齒輪a停至d輪，而d輪只在蜗杆9的一端軸上空轉，蜗杆9的两端用軸承固定。

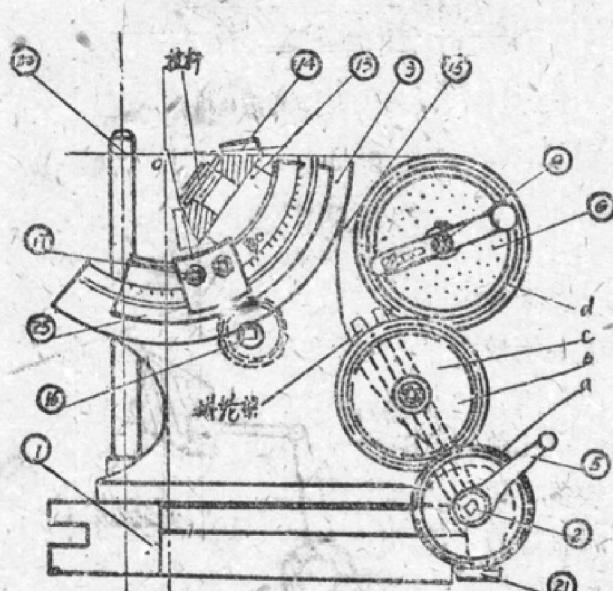


图1

10 是分度用的手柄，安装在蜗杆 9 的一端上，当铣齿时，将定位销 8 插入。铣完一齿后，进行第二个齿加工时，则拔出定位销 8。进行分度，则转动手柄 10，使蜗杆 9 带动蜗轮 11，再传至与蜗轮联接的主轴 12 及铣齿芯轴 13，最后至工件 14。当旋转手柄 10 至所需的转数为止，而将定位销 8 插入分度 6° 的端面上所需的小孔内，再摇动手柄 5 时，则开始切削，使卡具全部转动，即由蜗杆 2 带动本体 3 绕回转中心轴 4 旋转，同时带动交换齿轮 a、b、c、d 转动，传至定位销 8、手柄 10、蜗杆 9、蜗轮 11、主轴 12、铣齿芯轴 13，最后传至工件等，同时传动即完成了切齿步骤。

(2) 15 是调节被加工齿轮的安装角(内锥角)用的半圆滑座，在这滑座上安一齿条，与 16 上的小齿轮相啮合；为得到被加工齿轮的安装角时，则松开螺丝 17，用手柄旋转 16 后，将 17 紧固。18 为安装定位器所用的螺孔。定位器如图 4 所示。当粗切一批大小轮或精切一批小轮的最后一个工件时，切勿将工件取下，先将定位器对正于齿槽内，然后将定位器搬开。19 是基准孔，将标准轴 20 插入孔 19 内，可供测量卡具中心与铣齿刀盘中心之用。21 是压板，为增强卡具的稳定性及避免在切削时产生振动用的。梯形槽 22 与孔 23 是为卡具与铣床工作台紧固用的。

三、切削的方法：

(1) 固定安装法：用此法所加工出的齿轮质量较高，但对使用的刀具等方面的数量较多，而机床调整较为麻烦。此切削方法用于成批或大量生产中为合适。

(2) 单刀号单面切削法：所加工出的齿轮质量比前一种较差，但对使用刀具等方面的数量降低很多，机床调整也较容易，而且用此方法加工时，机床调整等方面都配合的很好时，同样可以得到较高的齿轮质量。此切削方法用于单件或小批生产中较为合适。

四、切削速度及切削次数：

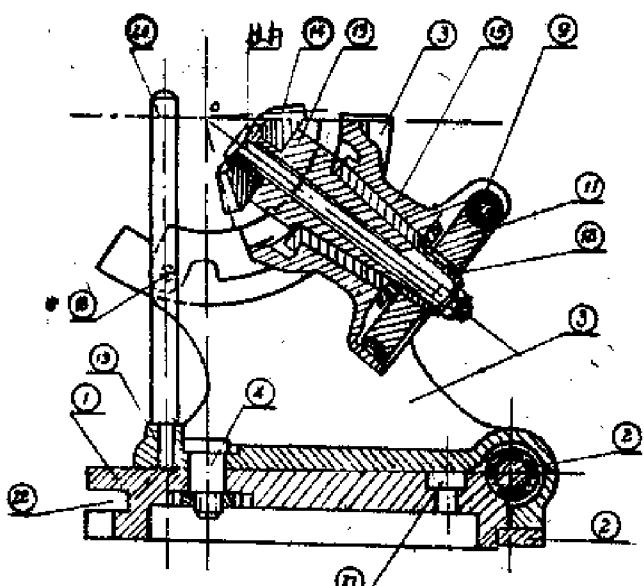


图 2

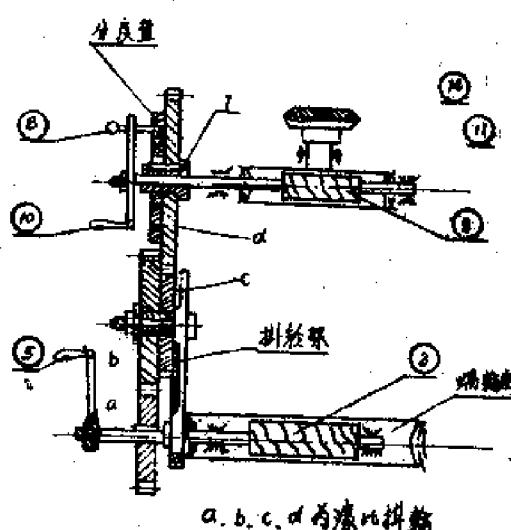


图 3

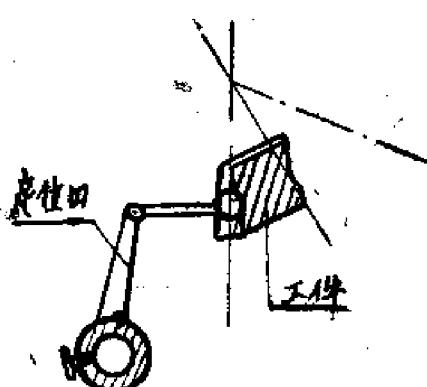


图 4

(1) 切削速度不能采取过低,如太低时使齿面产生浪紋。采取的速度为 45 公尺/分左右时,所得光潔度良好。

(2) 切削次数尽量减少,而对齿面光潔度并不降低,刀具的寿命降低并不显著。故經試驗結果,齒輪的端面模數在 $M=5$ 左右,完全可以取消粗切工序。也就是用固定安装法时,大輪为一次粗精切完成,而小輪为两次切削完成。如用單刀号單面切削时,大輪粗精切一刀,再偏切一刀,而小輪与前相同。

五、卡具的使用范围:

此卡具的使用范围較广泛,且万能性較大。它不但能加工任意傳动比及任意螺旋角的螺旋伞齒輪,而且还能加工直齒伞齒輪。


齒輪淬火机

北京農業機械厂

一、結構:(見示意圖)

1. 馬达(1 馬力)
2. 蝸杆
3. 蝸輪
4. 一对伞齒輪
5. 彈簧(是圓盤的緩冲器)
6. 主軸
7. 圓盤(在上部安裝工件)
8. 齒輪
9. 扇形齒條
10. 齒條
11. 臥手
12. 搬杆

除以上零件外,尚有鋼板外殼,可盛淬火用的冷却液。底部有小輪便于推走。

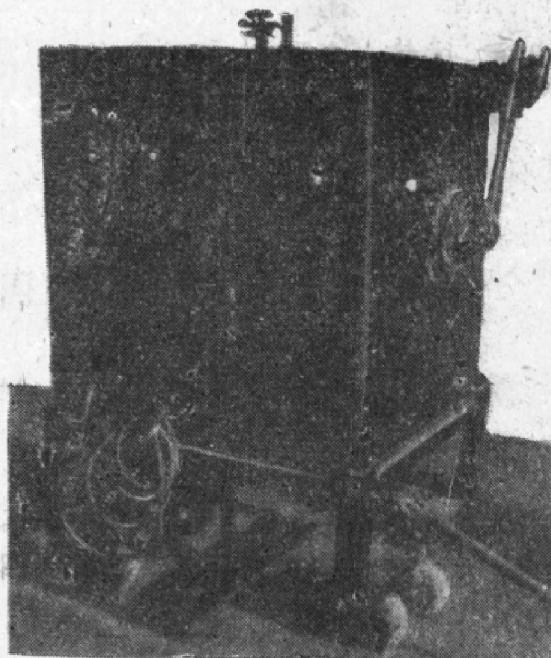

二、傳動关系:

(1) 动力經蝸杆傳到蝸輪,經伞齒輪使主軸带动圓盤和工件作旋轉运动。

(2) 手握臥手时,有一固定銷从定位板上被拉出,搬杆即可左右搬動,經扇形齒輪帶動齒輪而使齒條、圓盤和工件作上下运动。

三、用途:

本設備适于齒輪($\phi 240$ 以下)的高頻淬火之用。

四、操作說明:

使用前,圓盤上装感应圈,軸应在感应圈的中心,在操作过程中,圈应固定,不与工件

产生摩擦。

(1)圆盘调节在一定高度(以后每次都在此高度),臥手的固定銷即插入定位板上,并在圆盘上部装工件。

(2)加热:合上电闸,感应加热,同时馬达带动了工件旋转。

(3)停电:立即搖动搬杆,使工件下降到冷却液中,并使工件作上下运动,保証淬火均匀。


(4)工件上升,取出。

五、准备改进的地方:

减小扇形齒輪半徑,以減輕搬杆的重量。

六、优点:

提高了齒輪淬火的質量,使硬度均匀。

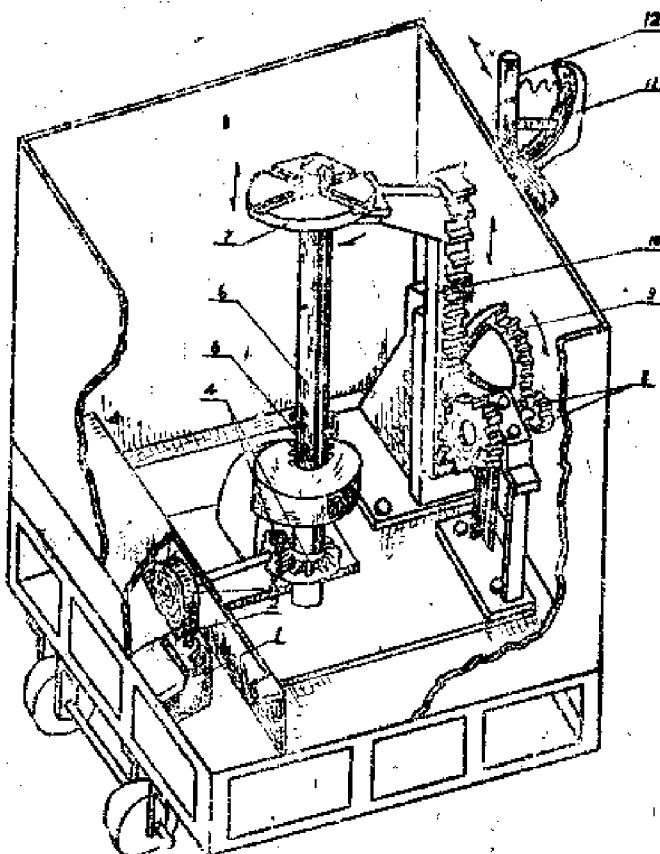

齒輪淬火機結構示意图

牙輪自動倒角机


長辛店機車車輛工廠

一、簡要說明:

本机床装置是用于齒輪倒角加工。其各部动作,以風和電作控制,能作 M2~M4 的牙輪倒角加工。特点是銑刀逐步切削,往返四次进刀;很易使切屑逐次脱落,并提高了牙輪的倒角工作效率 10 倍。

二、工作運動系統:

由电动机傳动槽輪上的齒輪 1(即齒拐齒輪),由 1 傳動齒輪 2,使花鍵軸 6 轉動,通過齒輪 7 使帶有碰頭塊的齒輪 8 旋轉。當齒輪 1 旋轉四轉時,則齒輪 8 上的碰塊通過滑杆使克崩牙 9 动一次,也就是銑刀被擺動四次時,克崩牙擺動工件(齒輪)一次,移動一个牙距。還由 6 上的鏈輪 19,通過鏈條 18 傳動鏈輪 17,使曲線軌聯動工件(齒輪)底座作往復運動,即使工件(牙輪)10 作適當的進退刀作用。除此以外又由 6 傳動齒輪 3 上的凸輪 4 使開閉閥 16 作風的開閉動作,用風壓推動定位銷 11,作工件(齒輪)每被擺動后的定位工作。同時由齒輪 1 通過聯杆傳動扇面齒輪 16,使風輪 13 作 180 度搖擺(搖臂可調整旋轉點),這樣風輪卡頭上的銑刀 12,既在擺動又同時自轉,故能完成倒角銑削工作。

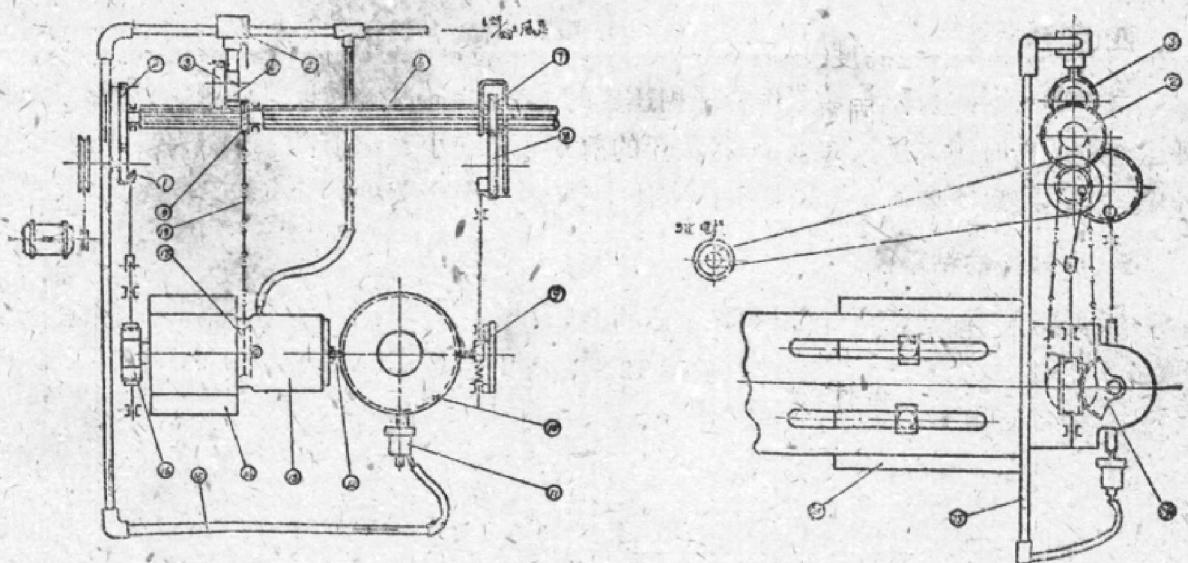

牙輪自動倒角機傳動系統示意圖

1. 曲拐齒輪($M_2, z=34$); 16. 扇面齒輪;
13. 叶片式風輪轉子(2300/分鐘); 12. 倒角銑刀;
2. 齒輪($M_2, z=68$); 6. 花鍵齒輪軸($M1.5, z=24$); 7. (齒輪($M_2, z=34$); 8. 齒輪($M_2, z=68$)碰頭塊; 9. 克崩牙(擴齒用); 10. 工件(齒輪); 19. 鏈輪($z=10$); 18. 鏈條; 17. 鏈輪($z=20$)曲線圓(圖上未划); 3. 齒輪($M1.5, z=48$); 4. 凸輪; 5. 閉鎖閥(使定位銷往後動作); 11. 定位銷; 14. 銑頭座; 15. 風管; 20. 升降台(工件齒輪上下調整用)

板牙磨床

北京儀器厂

一、用途：刃磨板牙前角，为延長板牙寿命的專用設備。

二、規格、性能：

1. 备有可調換的 $\phi 4$ 、 $\phi 6$ 的彈簧卡头，夹緊內孔砂輪軸，可以刃磨 M1~M24 的任何尺寸的板牙。

2. 傳動系統由采用單臂自由轉動，所以磨擦系数極少，傳動也非常平稳，保証砂輪工作时不致發生跳动，刃磨面光潔度达到 $\nabla \nabla \nabla_7 \sim \nabla \nabla \nabla_8$ 。

3. 主軸轉速用皮帶輪調整，速度在 8500 轉/分~15000 轉/分範圍內变更。

4. 砂輪上下移动距离，可以根据工作厚度選擇，常用距离为 10 公厘。

三、結構：如示意圖。




四、操作方法：

将需要刃磨的板牙平放工作台上相适应的孔中间，通过脚踏板的升降，使砂轮上下旋转运动。工作时用双手扶住板牙，将板牙的前刃面靠在小砂轮上，用肉眼判断，磨出快刃为止。但须注意不要使板牙的切削刃卡住小砂轮，以免引起小砂轮崩裂。

五、小砂轮的粘结剂：

小砂轮和心轴粘固，可以用280粒度的金钢砂，用万能胶、漆水浸胶卷或橡胶液混和，蘸在心轴上，插入砂轮小孔中，放置12~24小时后凉干，再加温到80~100°C，半小时保温，便可使用。

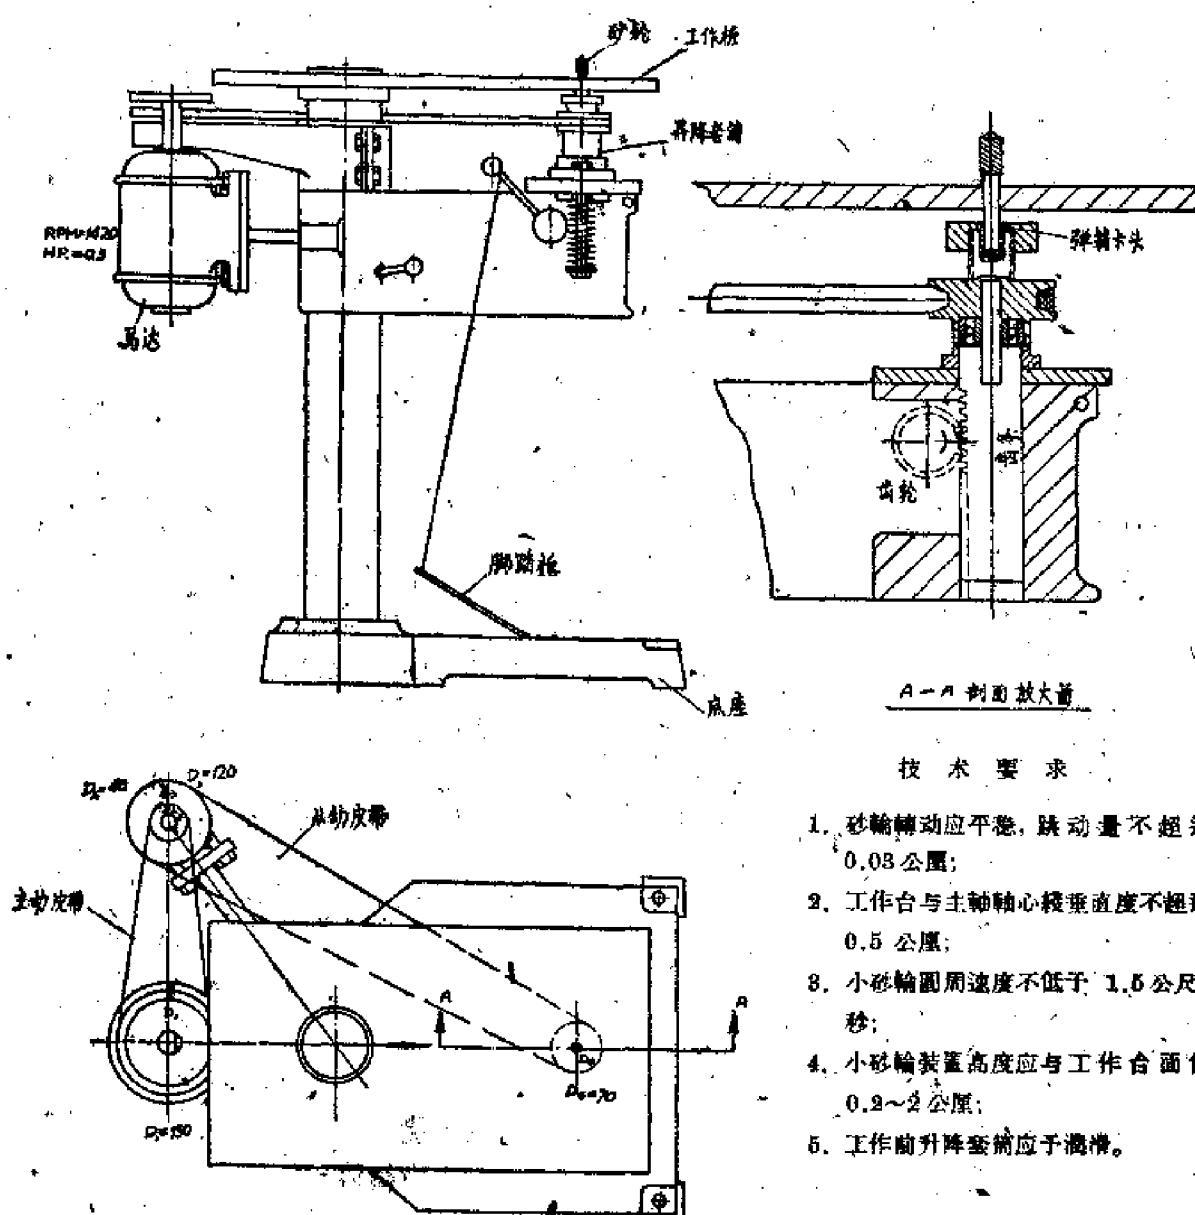

板牙磨床结构示意图

技术要求


1. 砂轮转动应平稳，跳动量不超过0.08公厘；
2. 工作台与主轴轴心线垂直度不超过0.5公厘；
3. 小砂轮圆周速度不低于1.5公尺/秒；
4. 小砂轮装置高度应与工作台面低0.9~2公厘；
5. 工作前升降套筒应予润滑。

滚 扣 机

兴平机械厂

一、簡要說明：

这台滚扣机的制造主要是为了解决螺紋标准件的生产的，从开始設計到最后試制成功共用了六十余天，其材料及絕大部分的零件是取之于旧的和廢的，只有两个滾子是用正規材料制成的。因此在造价上比較便宜，連工帶料估計用了 2500 元。

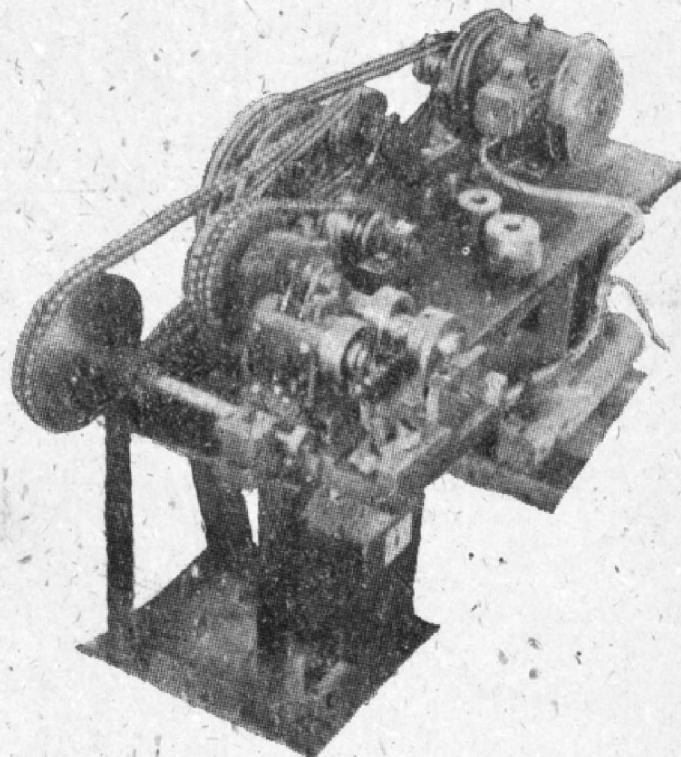

二、主要規格：

馬达	4.5 瓩
滾子轉數	250 轉/分
体积	1500 × 820 × 900
重量	約 250 公斤
加工範圍	M6～M12 的螺紋

三、主要优缺点：


生产效率高，操作簡單，制造方便，是本机床的主要优点。但由于采用馬牙皮帶傳动，加工大件时容易产生滑移，使滾子停动。如果全部采用齒輪傳动，这种現象就能克服。

四、結構及性能：


由馬達 13 带动，通过三角皮帶輪 12，三角皮帶 11，三角皮帶輪 9, 10, 5, 6, 8, 7, 1，傳到自動控制凸輪 14，使滾子 16 向右移动。滾子 16 的轉动是靠三角皮帶輪 5、齒輪 4 (三

个)的傳動而完成的。當滾扣完畢一個工作物後，由自動控制凸輪 14 及回程彈簧 19 將工作台 18 向左移動，因滾子 16 是固定在工作台 18 上的，故滾子 16 隨之退回原位。滾子 17 經過三角皮帶輪 10、5 的傳動而作旋轉運動，它只能旋轉而不能左右移動。

當加工不同的螺紋時，換上不同的兩個滾子，並重新調整杆 2，再將調整螺母 3 旋好，這樣就能保證所加工出來的螺紋深度一致。

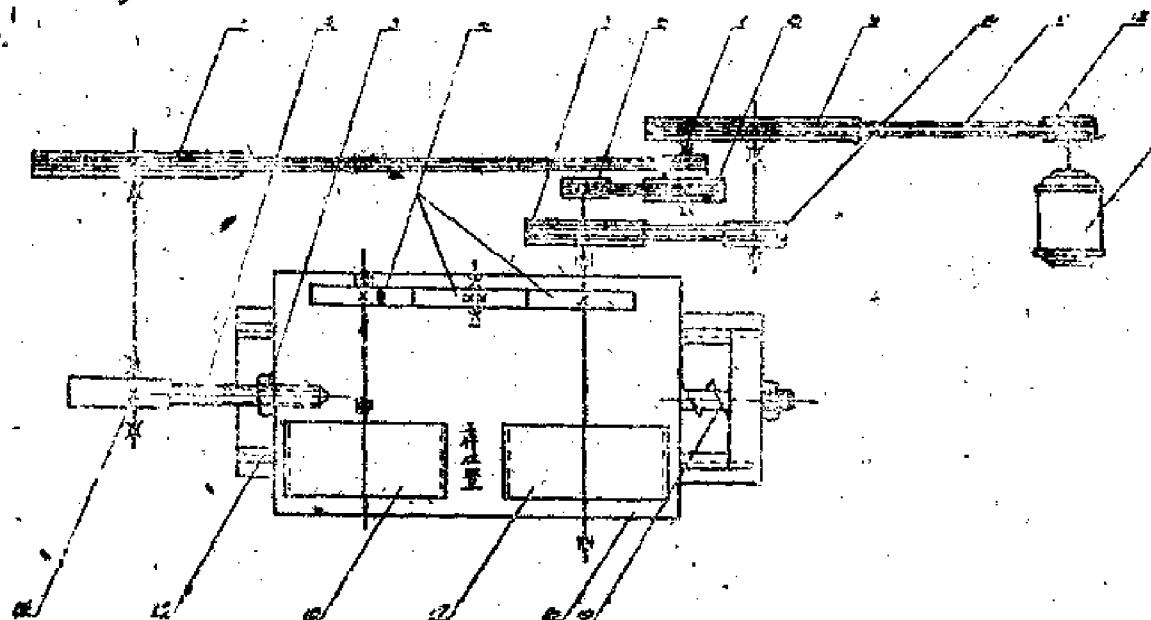

滚扣机结构示意图

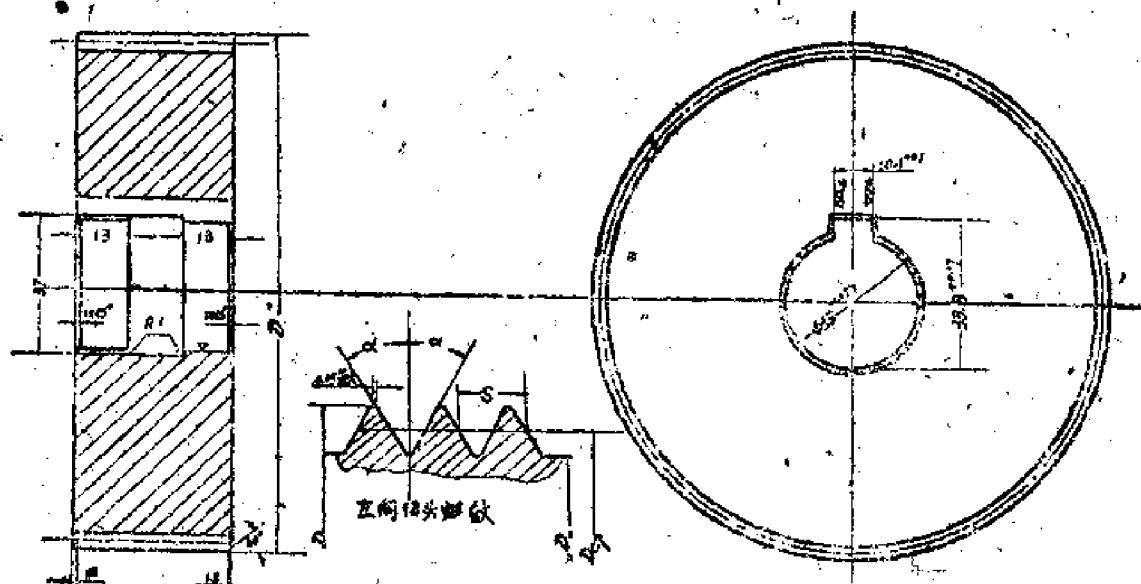

規 格	外 直 徑 D	中 直 徑 d ₁	中 保 準 壓 量	內 直 徑 D ₂	螺 線 S	切 斧 孔 直 徑
M10×1	56.68 mm	25.774 mm	20.173	25.93 mm	1.25 mm	30.24 mm
M12×1.25	56.68 mm	25.774 mm	21.637	27.49 mm	1.5 mm	30.24 mm
M8×1.25	57.04 mm	24.259 mm		25.93 mm	1.25 mm	30.24 mm

技术
条件
1. 一套完整的切斧孔滚子包括两个
2. 钢质材料 Q235-AF
3. 热处理: HRc 58~62°

滚扣机滚子

半自動套扣機

北京儀表廠



一、規格、性能：

外形尺寸：中心高 120 公厘，全長 1200 公厘。適用於加工 M6~M12 螺栓。先加工成很長的螺杆，然後取下，切斷所需的長度。若銅棍外徑不規整，則可利用右面的車刀先車一刀。因為車外徑和套扣是重疊進行的，所以效率很高，比普通車床提高 10 倍以上。

二、結構：如圖示。

三、操作：

先將長度 700~900 長的圓料一端磨成錐形，從右端插入，使之通過導管，進入板牙，再用頂管固定，然後開動機床，打開冷卻液管道閥。由於板牙旋轉，工件不轉，因此工件即作直線運動前進。到被套好扣的一端在主軸孔的左端露出後，再用左端頂杆固定工件，而右端頂杆放鬆，工作將繼續前進，直到全部套上螺紋為止。

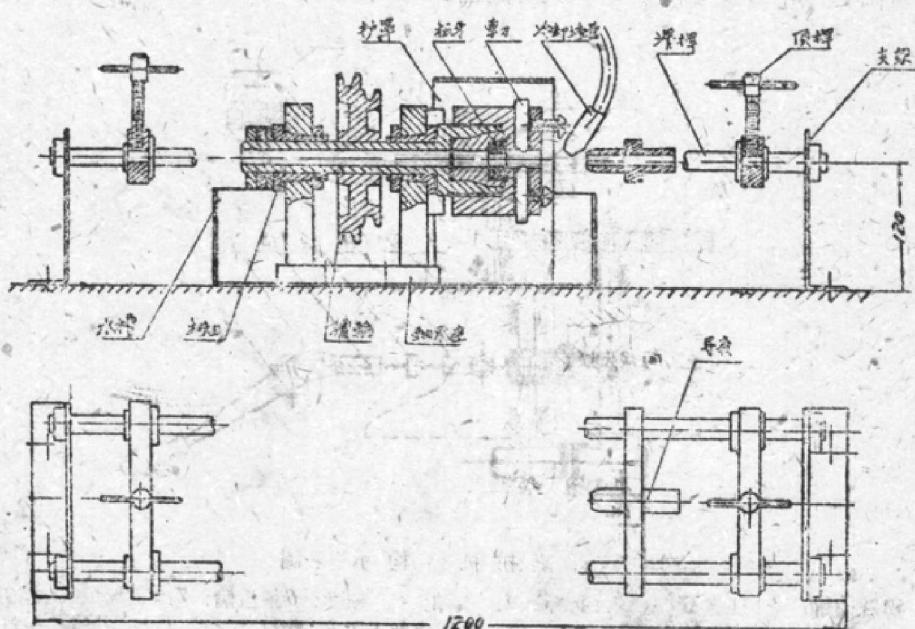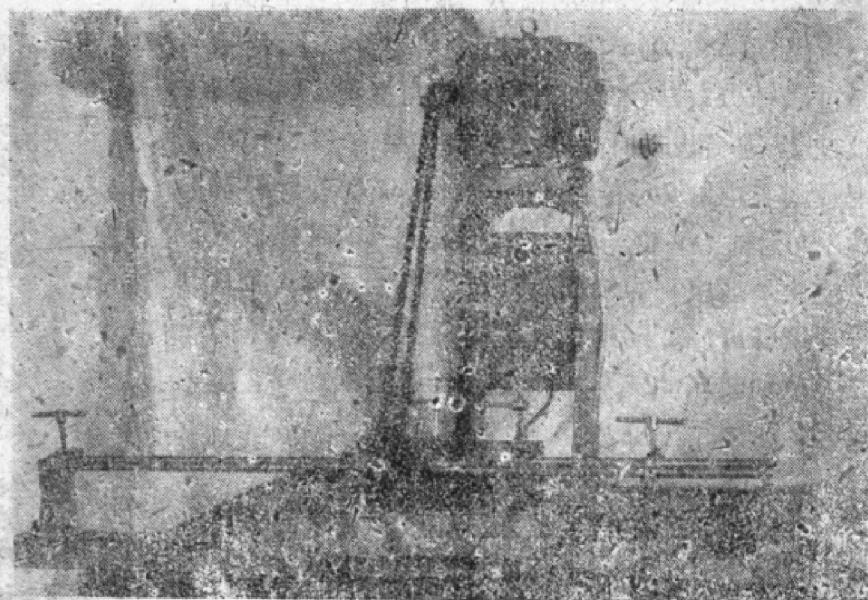

半自動套扣機結構示意圖

手动滚扣机



北京开关厂

一、簡要說明

手动滚扣机能滚轧 M10 以下螺紋。它靠电动机的傳动，通过皮带 20、傳動軸 19、齒輪 17、16 相啮合以傳動軸 4；靠齒輪 6 三个相啮合以傳動軸 9。軸 9 固定在可移动的滑板上；滑板通过联杆 11、13 和联杆螺絲 12 与扳把 14 相接；扳把 14 前后扳动时，滑板和軸 9 左右移动；扳把扳到与止釘 15 接触时，联杆 11、13，联杆螺絲 12，扳把軸 14，恰恰在一条直线上。这时螺紋滾距恰恰是被滚轧的标准螺紋直徑的距离。（調整联杆螺絲可以变动螺紋軋棍的距离），螺紋滾輪 1 二个分别装在軸 4、9 的軸头上，用压紧螺絲 2 压紧。

二、操作方法：

在使用前先用标准螺杆放在滾扣輪之間，旋转联杆螺絲 12，校正螺紋軋滾距离适当为止，然后开动电动机，推开扳把 14，使螺紋軋滾离开，将被軋棒料放在托板 3 上，扳动把手 14 与止釘接触后略停，螺紋即成。推动扳把 14 使滾扣輪离开，制成螺杆自己落下，然后再放入下一个料坯，操作同前，以进行連續生产。因此机器比手工可提高 10 倍以上。

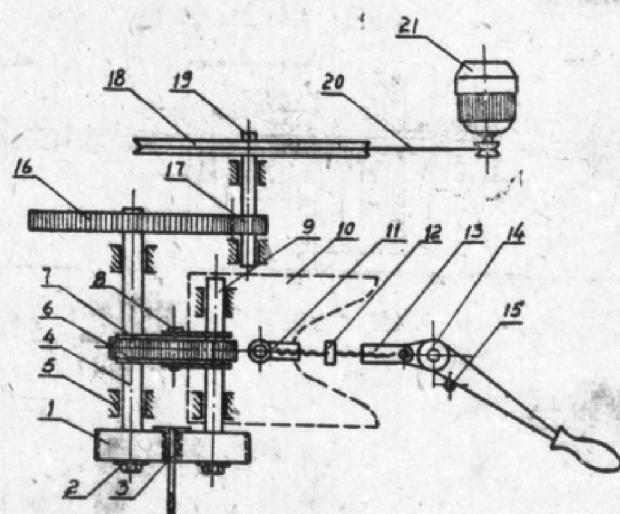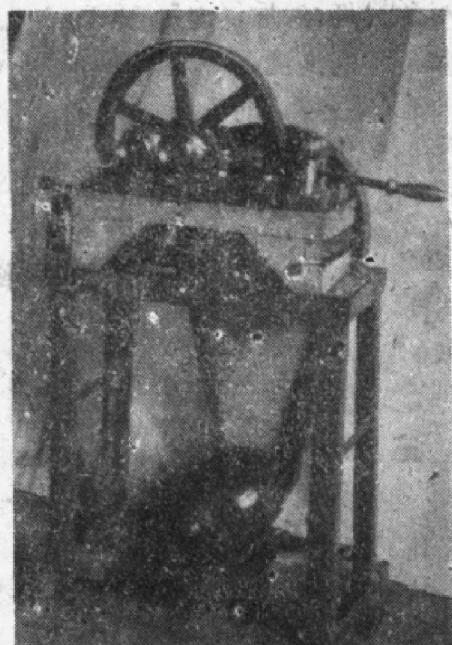

手动滚扣机结构示意图

1. 螺絲滾輪；2. 壓緊螺絲；3. 托板；4. 主軸；5. 軸承；6. 齒輪；7. 聯板；8. 銷釘；
9. 活動主軸；10. 滑板；11. 聯杆；12. 聯杆螺絲；13. 聯杆；14. 扳把；15. 止釘；
16. 齒輪；17. 齒輪；18. 皮帶輪；19. 傳動軸；20. 皮帶；21. 電動機。

絲錐滾絲機

北京儀器廠

一、用途: 用于滾制 M4 以下的絲錐。

二、結構: 如示意圖。

三、規格、性能:

1. 滾絲刀(滾輪)由齒輪傳動，力量均衡，傳動平穩。
2. 滾輪用 #12 鋼淬火後經螺紋磨床磨出，光潔度達 $\nabla\nabla_7$ ，滾絲光潔度可達 $\nabla\nabla_6$ 。
3. 生產效率高，一個絲錐只需 2 秒鐘(機動時間)，並能保證絲錐不彎曲。



四、使用說明:


1. 滾絲是利用塑性變形，所以滾輪切入深度要依據工件材料性能而定。
2. 滾制時要用冷卻油冷卻滾輪，以免工件材料塑變生熱使滾輪過早損壞。

五、經濟效果:

代替精密車床制絲錐，并提高生產效率，使該廠生產上需要絲錐得到及時的解決。

求
要
术
技

1. 二个滚轮水平同心度和水平平行度要求在0.08公厘以内。
 2. 托架平面和滚轮平面不超过0.08公厘。
 3. 托架托住工件后，工件的中心应较滚轮中心低0.2~0.3公厘。
 4. 细锥接头40轉后，必須滾出完整齿形。
 5. 浸压絲錐时，滚輪必須充分冷却。

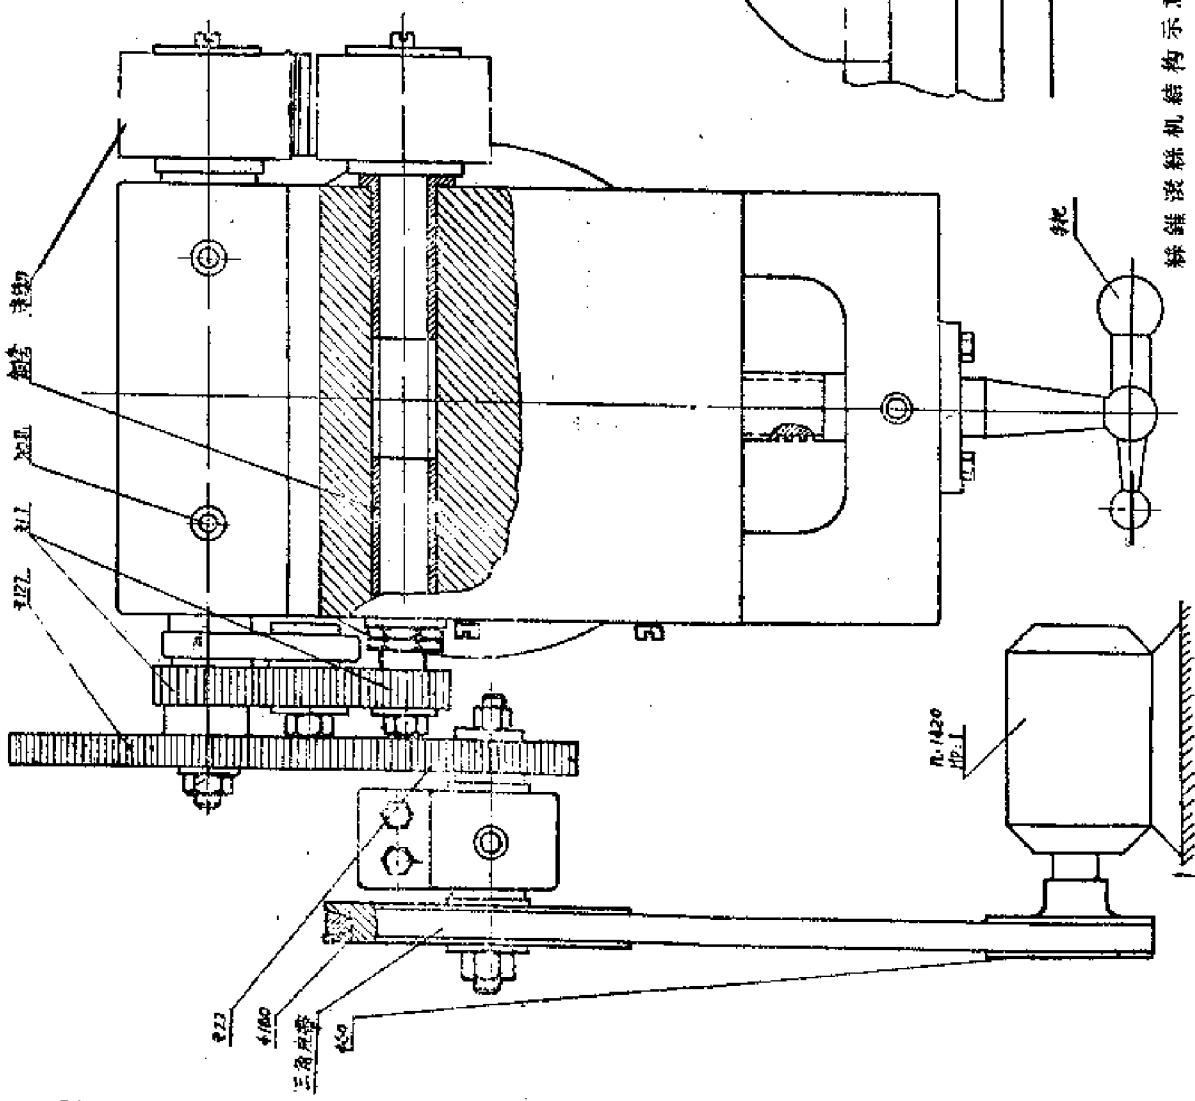

絲綢機械示意图

电动套扣机


北京第三通用机械厂

一、規格及性能:

- 1) 絲杆轉數: $n_1 = 24$ 轉/分 $n_2 = 82$ 轉/分。
- 2) 适用范围: 工作物各孔依圓周排列,直徑 400~700 公厘。絲孔直徑 M9~M25。
- 3) 电动机: 1~2 馬力, $n = 1430$ 轉/分。

二、結構:

机身为鋼板焊接结构。蝸母箱及进刀机构箱为鑄件。有槽輪減速机构和蝸母減速机构。有操縱机身作上下前后移动的絲杠。机身可沿立柱上下移动,以适应不同的深度,左

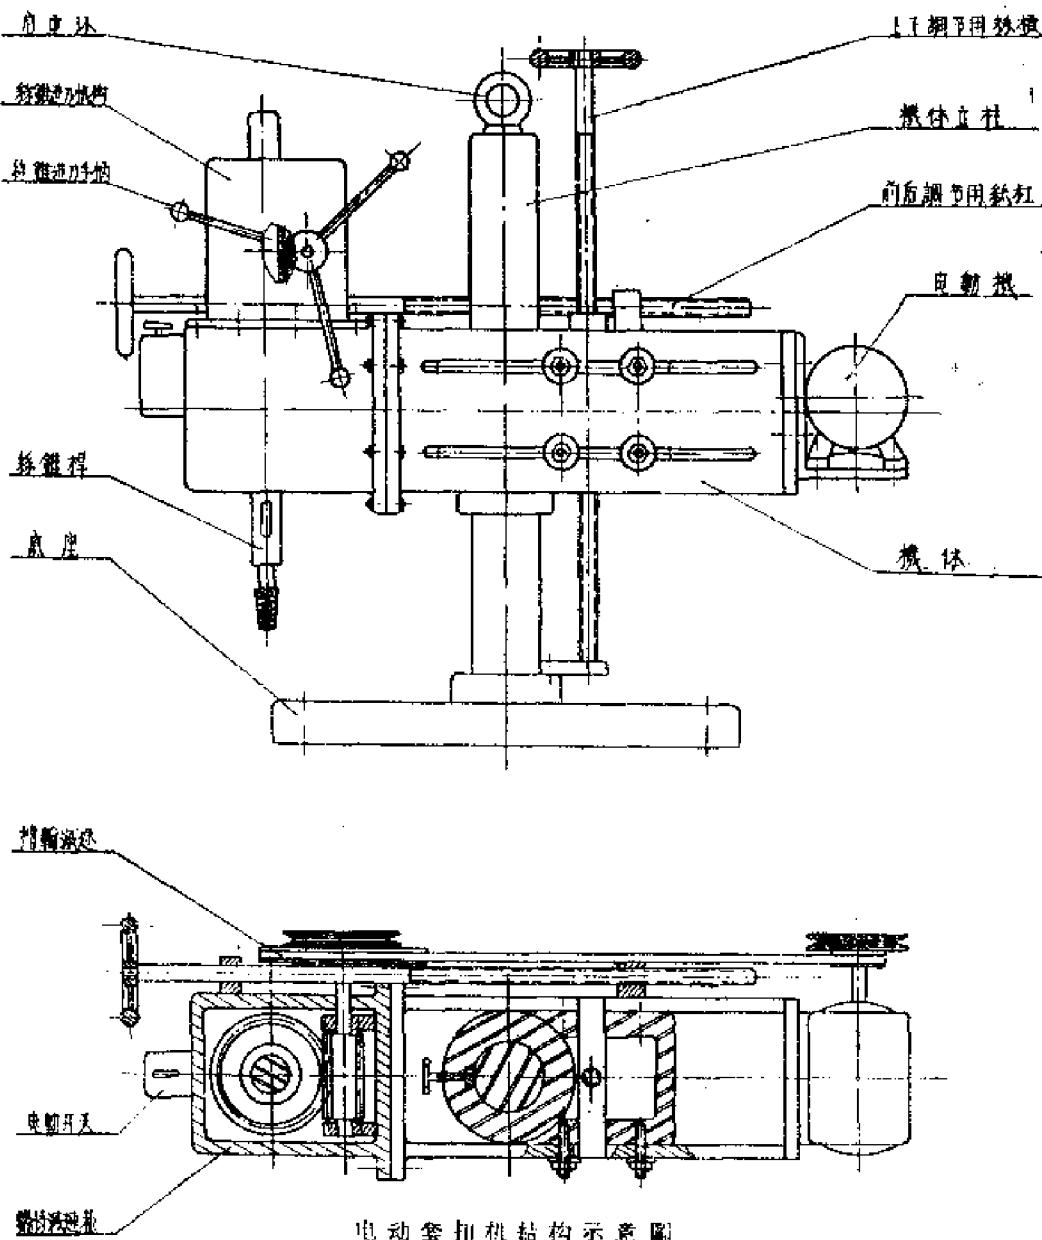

电动套扣机结构示意图

右旋轉以鑽各孔。电动开关可反正，以防止鑽透时拆絲錐。

3. 經濟效果：

如工作物各孔中心距为 580 公厘，絲孔为 M22，两面共 44 孔，平均每 4 分鐘可套完 1 台。比人工提高效率 11 倍。

四头摩擦套扣机

民用灯具厂



一、結構：

用一台 1 匹电动机带动中心的多槽輪轉动，在每个輪槽中用三角皮带傳动一台套扣机的主动摩擦輪，这样就能使四台套扣机同时工作。

二、操作說明：

将需要的絲錐在卡具上夹紧，将工具向絲錐压紧，于是摩擦輪“甲”作軸向移动，而与主动輪靠紧。由于摩擦作用带动套扣，当完成套扣工作后，工具向反对方向移动，輪“乙”与主軸輪靠紧，使軸作反向运轉，将絲錐从工件中退出。

套扣范围：最大 $1/4''$ ，最小 $1/8''$ 。

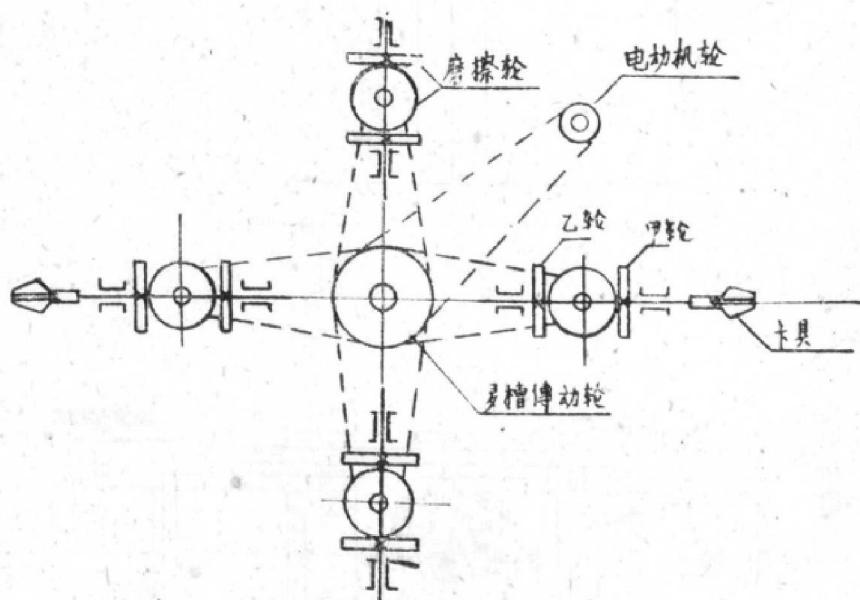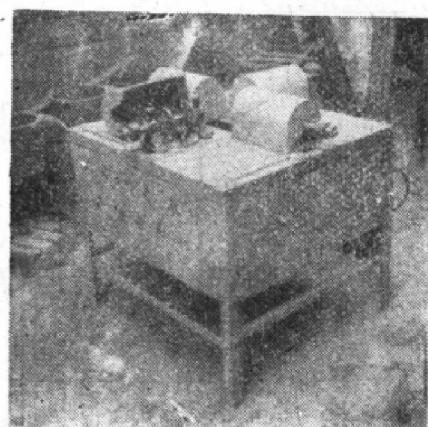

四头套扣机傳动系統圖

彈簧鍛錘

华北無線電厂

一、規格、性能：

鍛錘壓力：100 公斤


卷揚高度：200 公厘

電動機馬力：2.5 匹

工作台面積：100×100 公厘

可鍛工件體積：150×20×100 公厘

電動機轉數：1400 轉/分

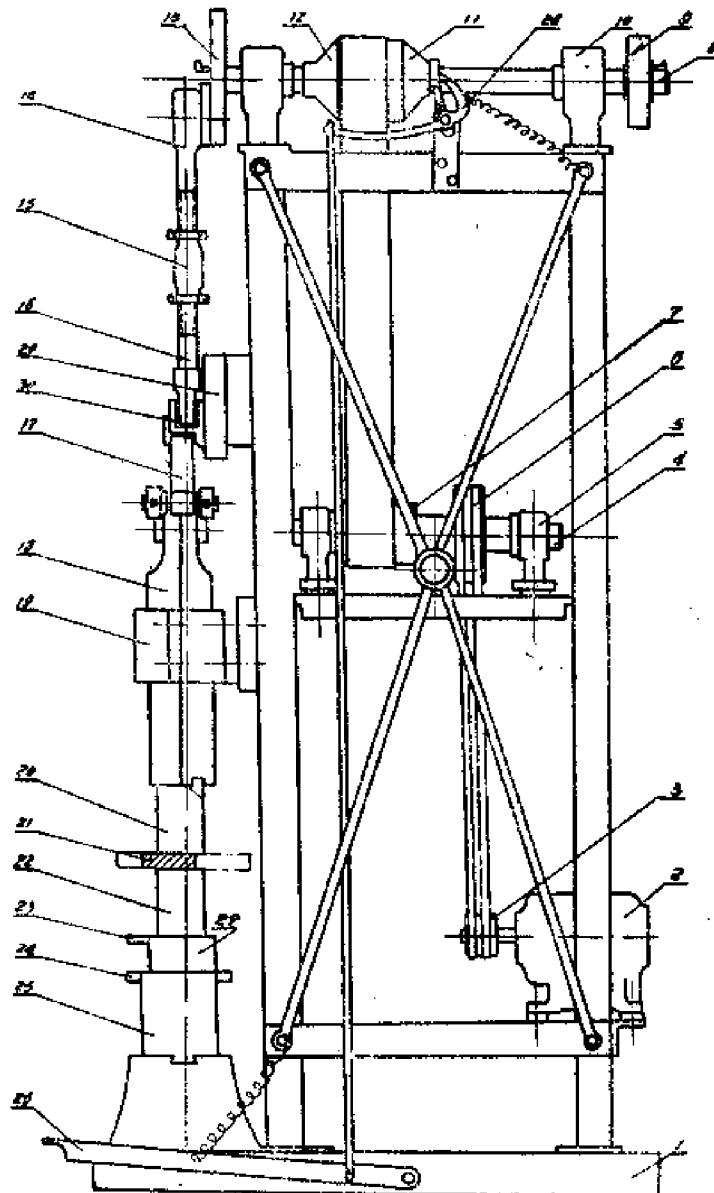

二、結構及傳動說明：

此鍛錘結構簡單。如圖所示，當馬達 2 開動時，通過三角皮帶輪 3、6 的傳動，使皮帶輪 7 帶動空轉的離合器 11 轉動。將踏板 26 踏下時，離合器撥叉 28 使離合器 11 左移與固定離合器 12 靠攏，皮帶輪 7 將使軸 8 轉動，偏心輪 13 使砧頭 20 沿滑軌 19、29 運動。

此錘設有消振裝置，當鍛件 21 溫度太低時，塑性減弱，則彈簧弓 17 可以使振動減緩，以使傳動軸壽命增高。

所鍛零件大小不一時，可通過調節螺母 15 來調整沖程。

夾板錘

安定機械厂

一、規格及性能：

重錘及夾板總量：23 公斤

卷揚最高高度：1.8 公尺

工作錘面積：132 平方公分

重錘進尺：51 公尺/分

可鍛工件體積：約 1500 立方公分

電動機：3 馬力

二、結構說明：(見圖示)

1. 机体結構部分：本錘机体的主要构件(見圖 1)：上框 7、立柱 2、橫梁 3、斜柱 4、斜支柱 21 均由型鋼焊接而成。机体全高 3500 公厘，底面積 660×750 平方公厘，用 5/8" 螺栓固定在硬木底座上。

2. 動力和傳動系統：錘的动力為 3 馬力、1300 轉/分的電動機 6，通過皮帶 8 與主軸皮帶輪 11 聯接，使主軸作順時針方向轉動。主動輪 43 和皮帶輪 11 同裝在主軸 42 上(見圖 2)。當電動機傳動主動輪轉動時，因夾板和主動輪之間沒有緊密接觸，而不能使夾板移動。

從動輪和操縱系統見圖 3。從動輪 39 裝在拉杆 14 斜拉杆 15 和軸架 16 构成的支架上。為使從動輪在停止狀態中脫離夾板，設有拉力彈簧 17，當操縱杆 26 通過長杆 23、圓環 55 將曲尺杆 22 拉下時，從動輪壓緊夾板，使夾板移動。

3. 制動系統：為在鍛制工件時夾板依需要時間懸空靜止，以便翻動工件，設有制動裝置。當按踏板 59 時，將長杆 25 拉下，使制動器 60 壓下而制動，拉力彈簧 56 可在不制動時保持制動器向上抬。

4. 重錘滑軌部分：重錘 31 沿滑軌 33 的導向而上升與自由降落。重錘下面并有楔形槽和鍛鋼工作錘 30 以笋滑接。

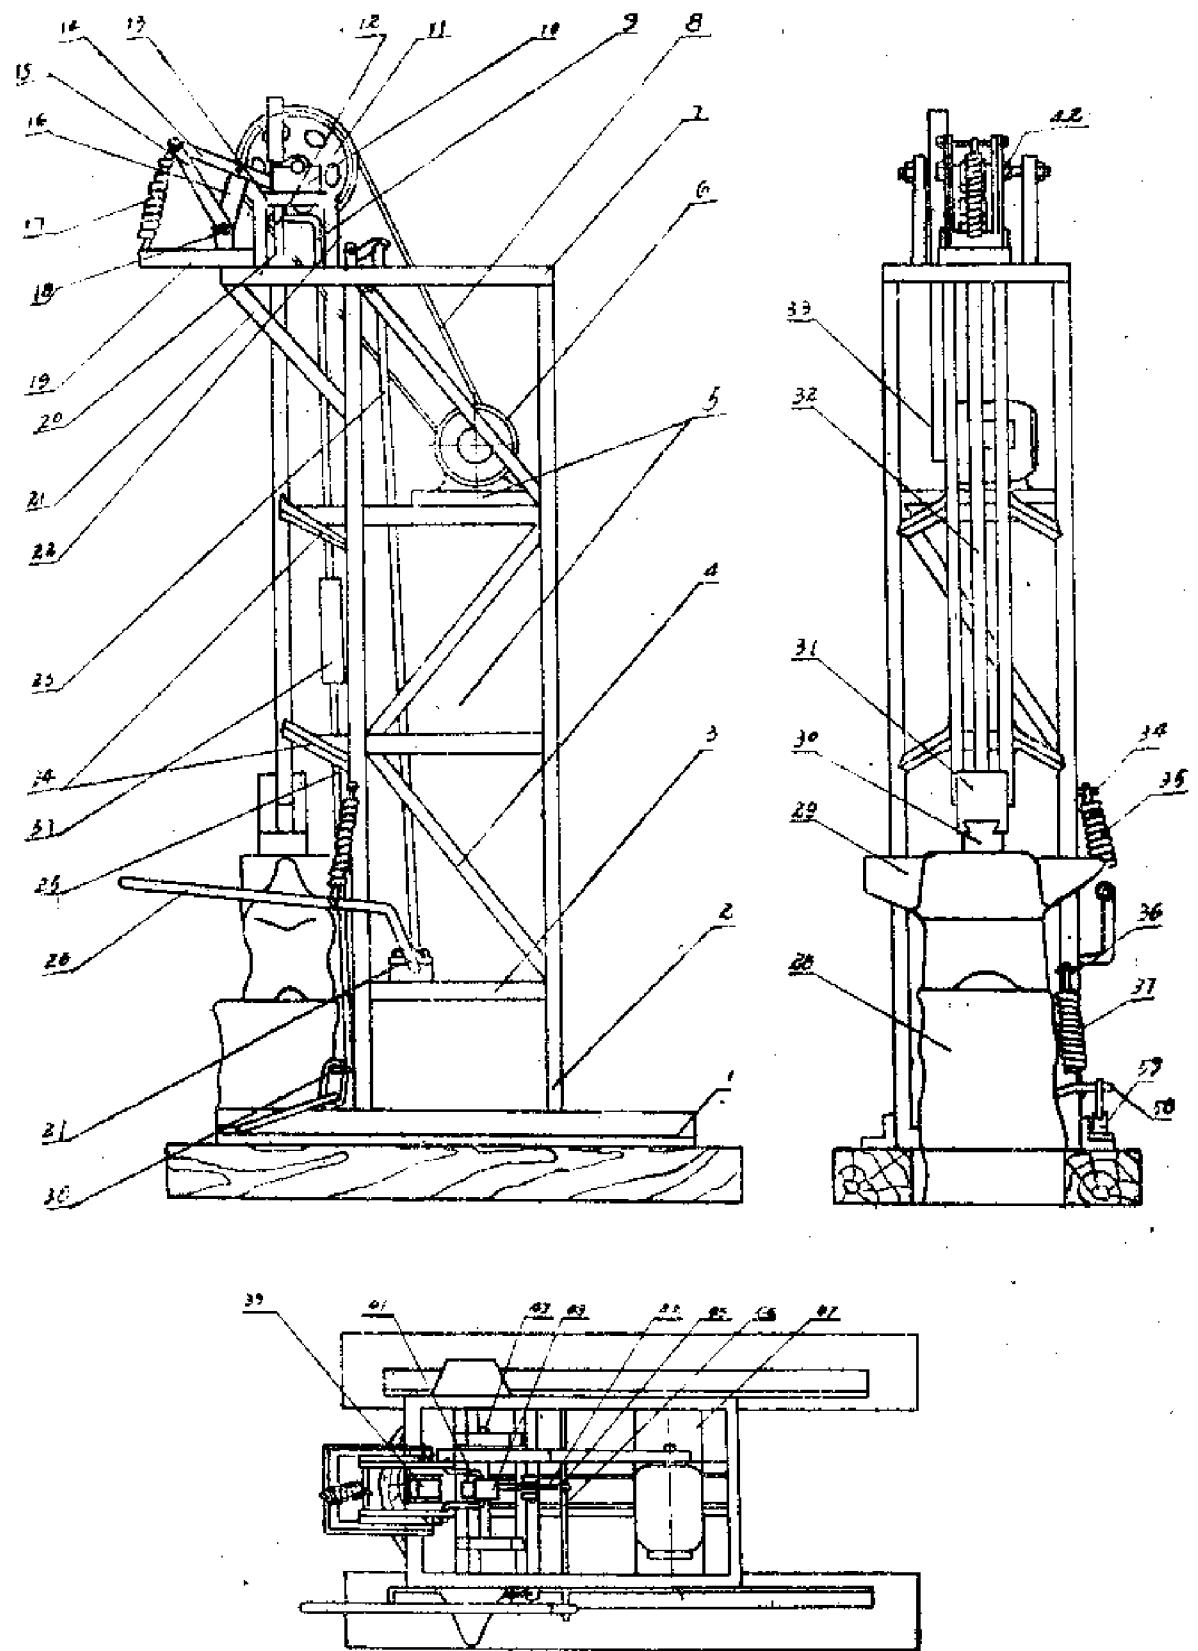


图 1. 夹板机结构示意图

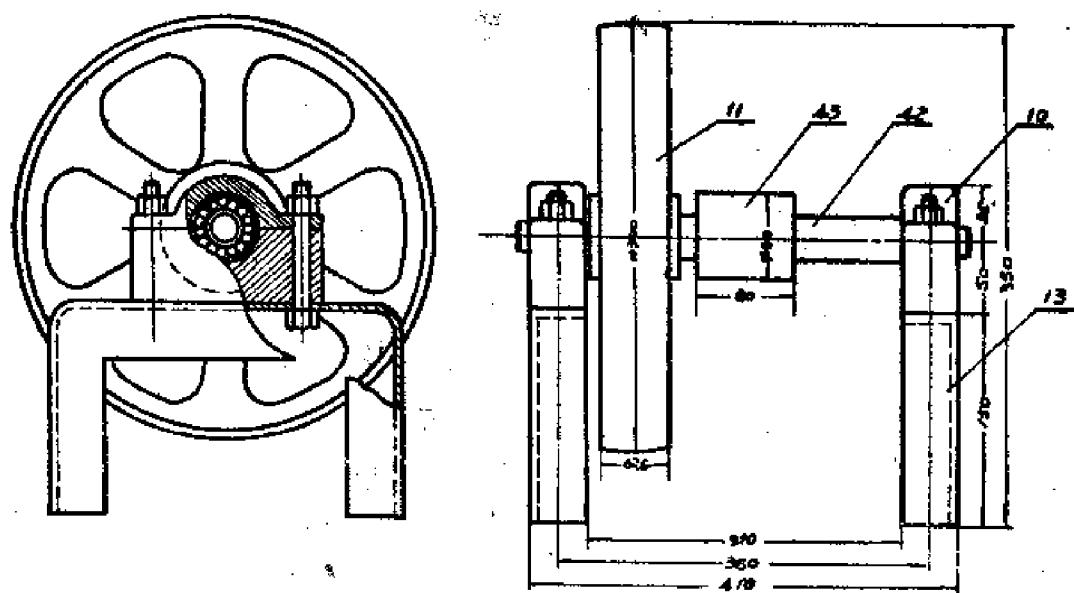


圖 2. 夾板錘動力和傳動系統圖

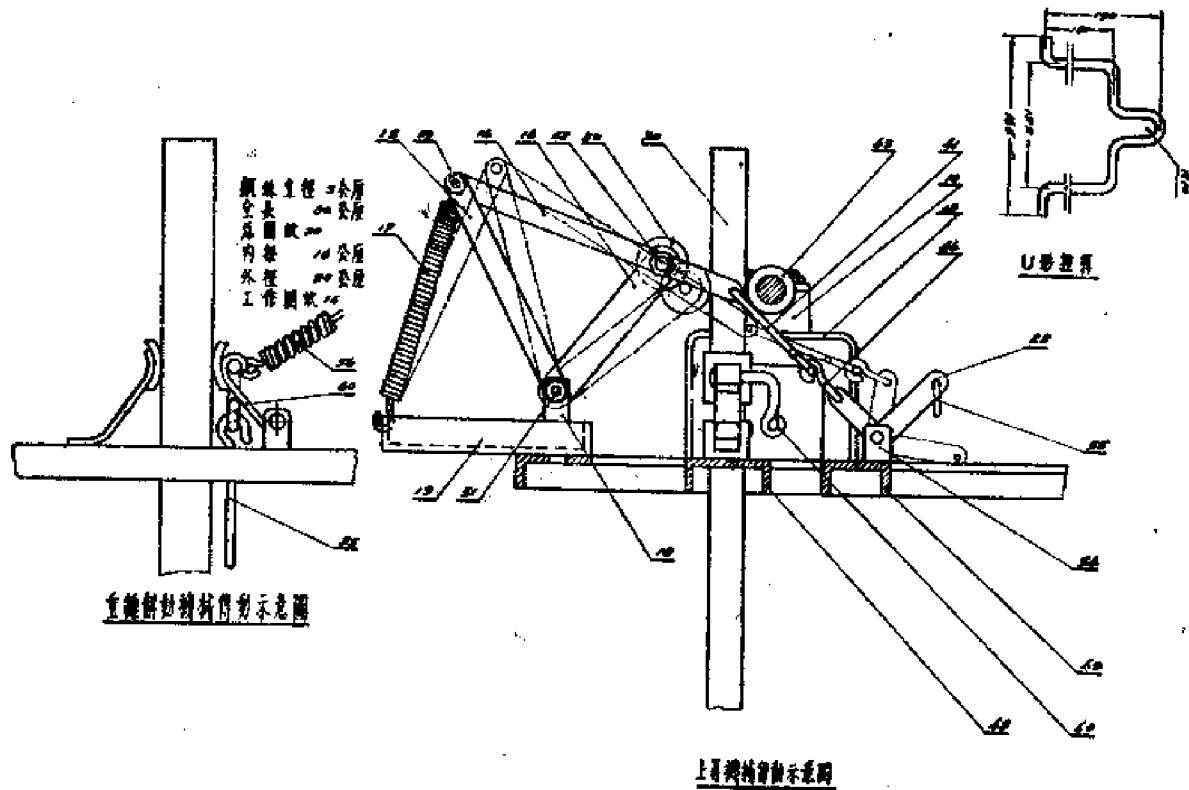


圖 3. 夾板錘制動系統圖

手搖衝擊錘



有色冶金設計院

一、用途：小型露天矿打垂直炮眼（亦可用于打水平炮眼）。

二、构造：锤头重 16 磅，支架为木结构，构造简单，各地均能制造。为了适应不同高度的钎子，使锤头能更有效地击中钎尾而作成能调整高度的支架。（照片所示为用螺钉调节的型式，此种型式较费时间，展品为用调节木块调节高度的型式，调节时极为方便）。

三、操作方法：需二人操作，一人摇锤，一人扶钎。

四、穿孔效率：在岩石硬度 $f=10\sim12$ 时，经连续试验，每八小时穿孔 3~3.5 公尺，较手工操作提高 60% 以上。

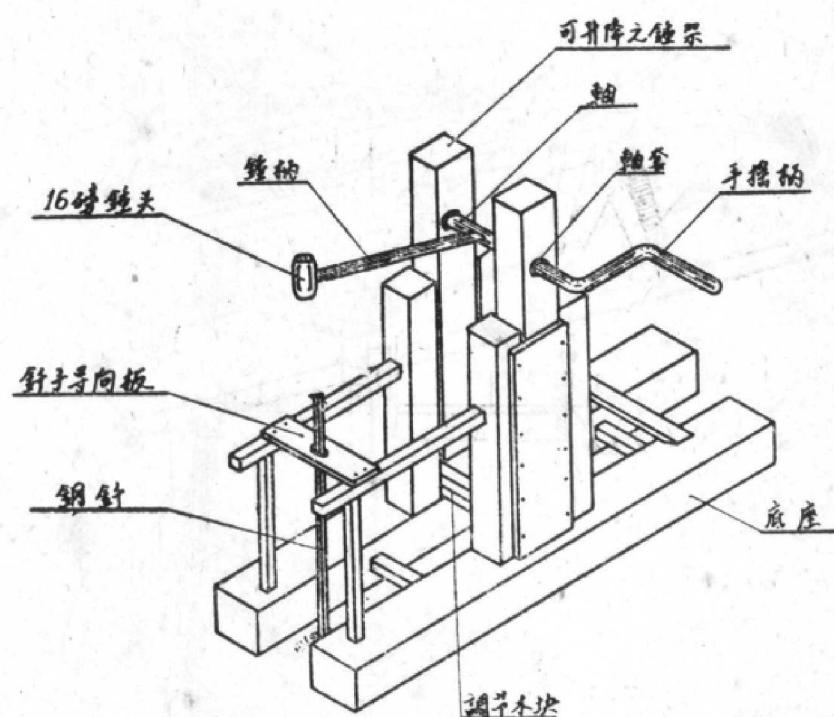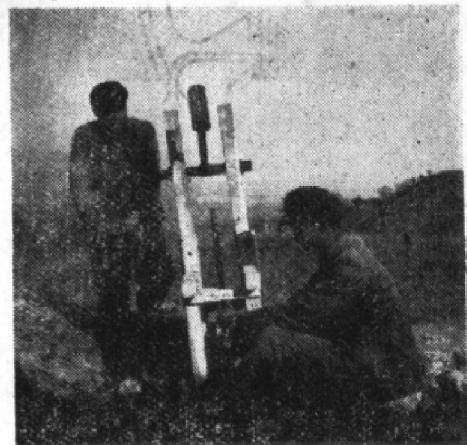

1. 手柄的一端为方形，插入端部为方形的套管（軸）内，并能自由取下。
2. 锤架的升降借底部调节木块进行。
3. 除锤头、锤柄、轴、轴套及手柄用金属制作外，其他均用木材。



土夾板錘

建中机器厂

一、构造(如图)。

二、传动：由锤架支持锤头，当
馬达开动时，锤头因皮带輪的反正旋
轉而上下运动，将工件鍛出。

三、优点：解放了笨重体力劳
动，提高工作效率 6 倍多。

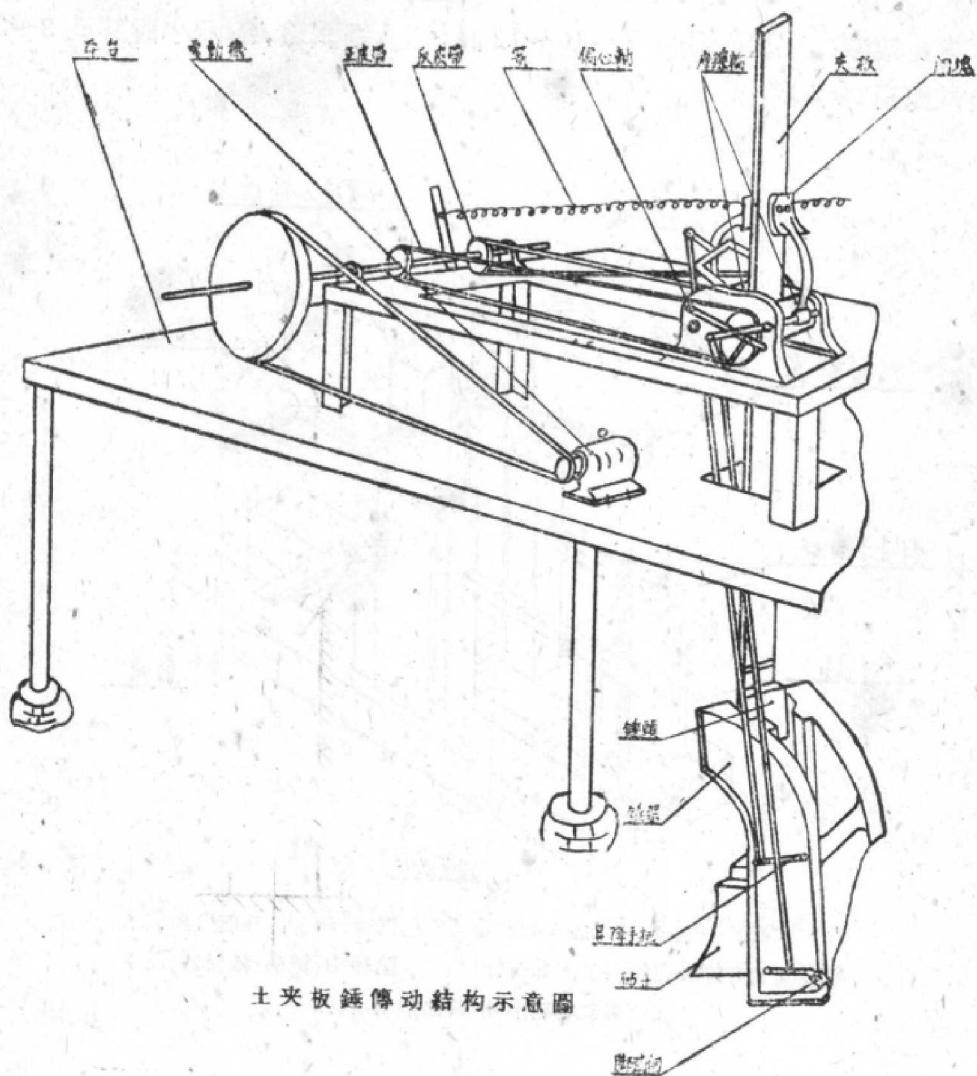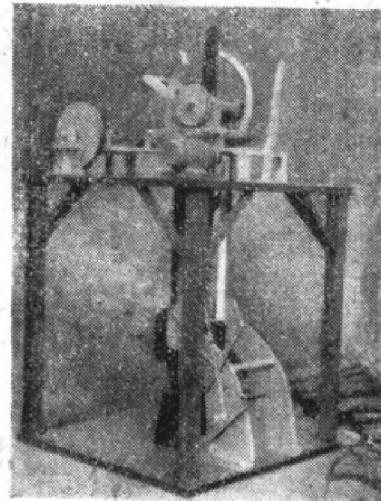

土夾板錘傳動結構示意圖

彈簧錘

民用灯具厂

該厂在机械化、半机械化、自动化、半自动化运动中，發揮群众智慧，用廢旧材料制造了多台彈簧錘，改变了过去抡大錘的現象，使生产面貌一新。



一、結構說明：

由电动机通过三角皮带拖动曲軸使錘头沿导軌上下运动，彈簧在这里起一个拉伸、压缩、緩冲作用，上下冲程大小則不能調节。

二、規格：

錘头重量：7.5 公斤

曲軸偏心距：50 公厘

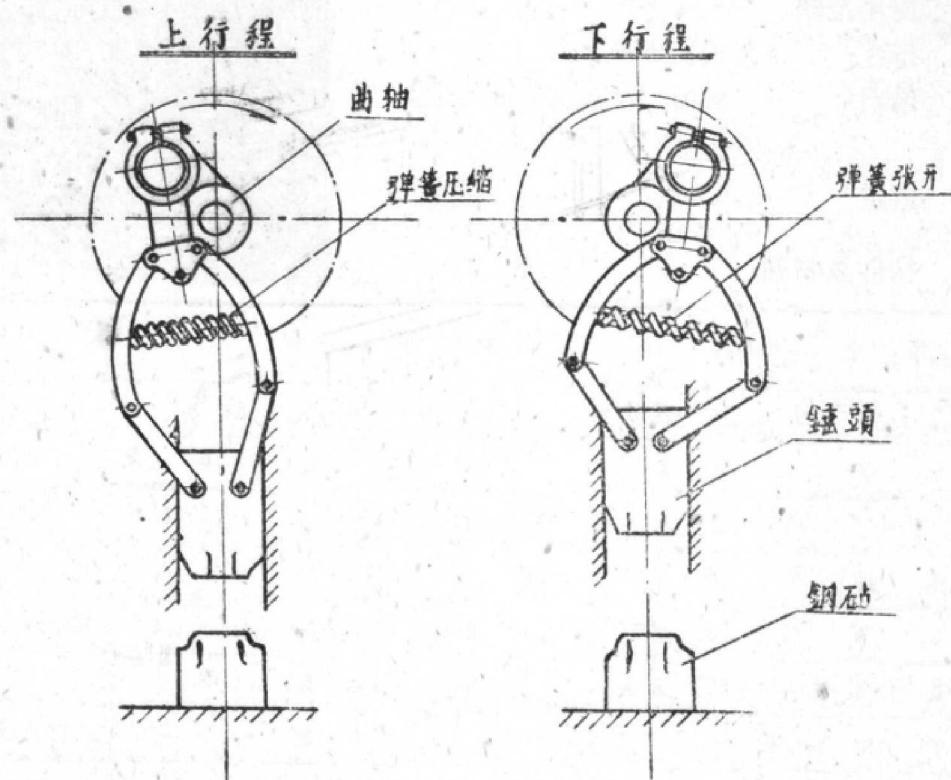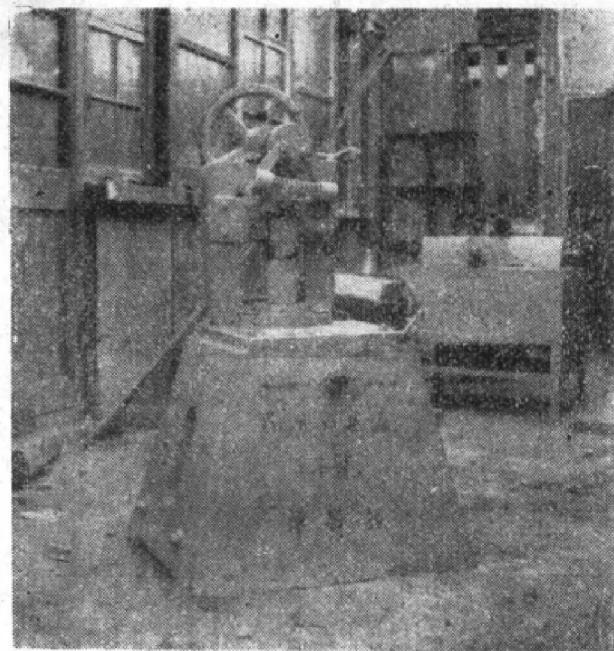

彈簧錘結構簡圖

冲击次数：180 次/分

电动机功率：1 瓦

锤头直径： ϕ 20 公厘

机器体积：400 × 400 × 450 公厘

三、效果：

生产率比过去大锤提高 3 倍，且大大减轻了体力劳动。

半吨蒸汽空气两用锤

兴平机械厂


一、简介：

这台气锤的特点是：不需改变结构，动力源可用蒸汽或空气，除气缸体、活塞、底座用新铸件外，其余都是用废旧料铆焊而成，制造简单、经济。

二、主要规格：

动力	7 个大气压(压缩空气)
工作压力	500 公斤
操作人数	4 人
使用范围	自由锻
行程	最大 600 公厘
体积	500 × 1600 × 3000 公厘 (长 × 宽 × 高)
重量	6.5 吨

三、构件及材料：

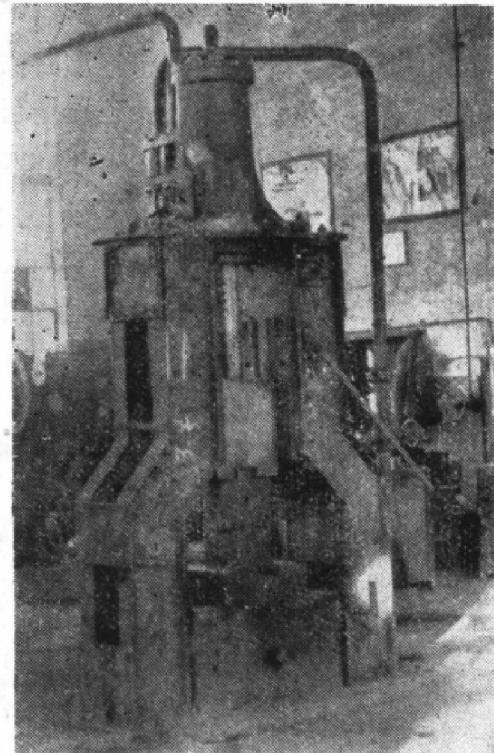



件号	名称	材料	件号	名称	材料
1	气缸体	铸铁	9	保险杆	CT45
2	活塞	铸铜	10	操作手柄	CT45
3	进气管	无缝钢管	11	锤杆	CT45
4	排气管	无缝钢管	12	锤头	铸钢
5	节气阀	铸铜	13	锤身	工字铁 300 × 300
6	滑阀	铸铜	14	锤座	铸铁
7	滑阀拉杆	CT45	15	盖板	八块 12 公厘铁板铆成
8	节气手柄	CT45			

高速切板机


北京第三通用机械厂

一、規格及性能：

1. 切割最大厚度：5公厘。
2. 切割最大尺寸：可切薄板材料的內外方形或弧形。弧形最大直徑1200公厘；方形最大寬度1200公厘，長度不限。
3. 冲程：5公厘。
4. 冲程次数：1400次/分。
5. 电动机功率：3~5马力。
6. 机床外形尺寸：2600×340×2100公厘。
7. 机床重量：約2000公斤。

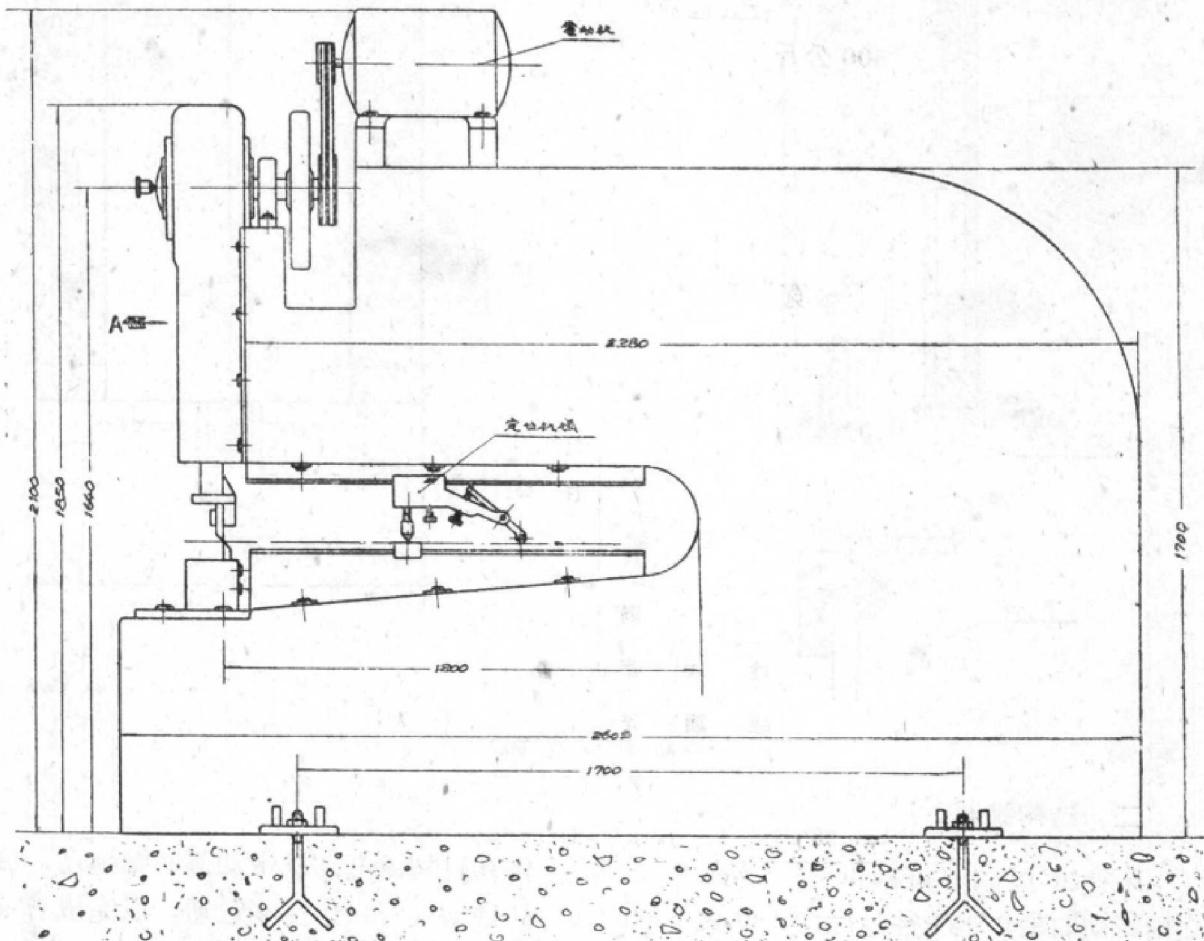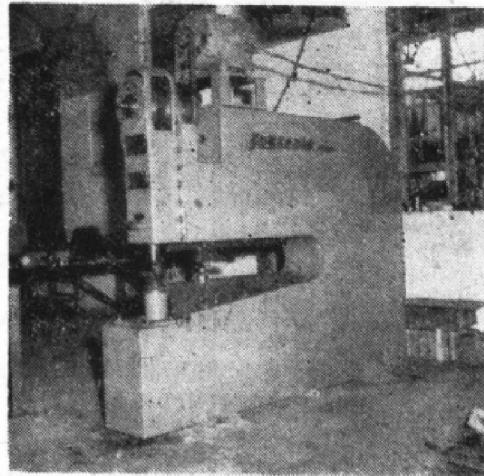

高速切板机

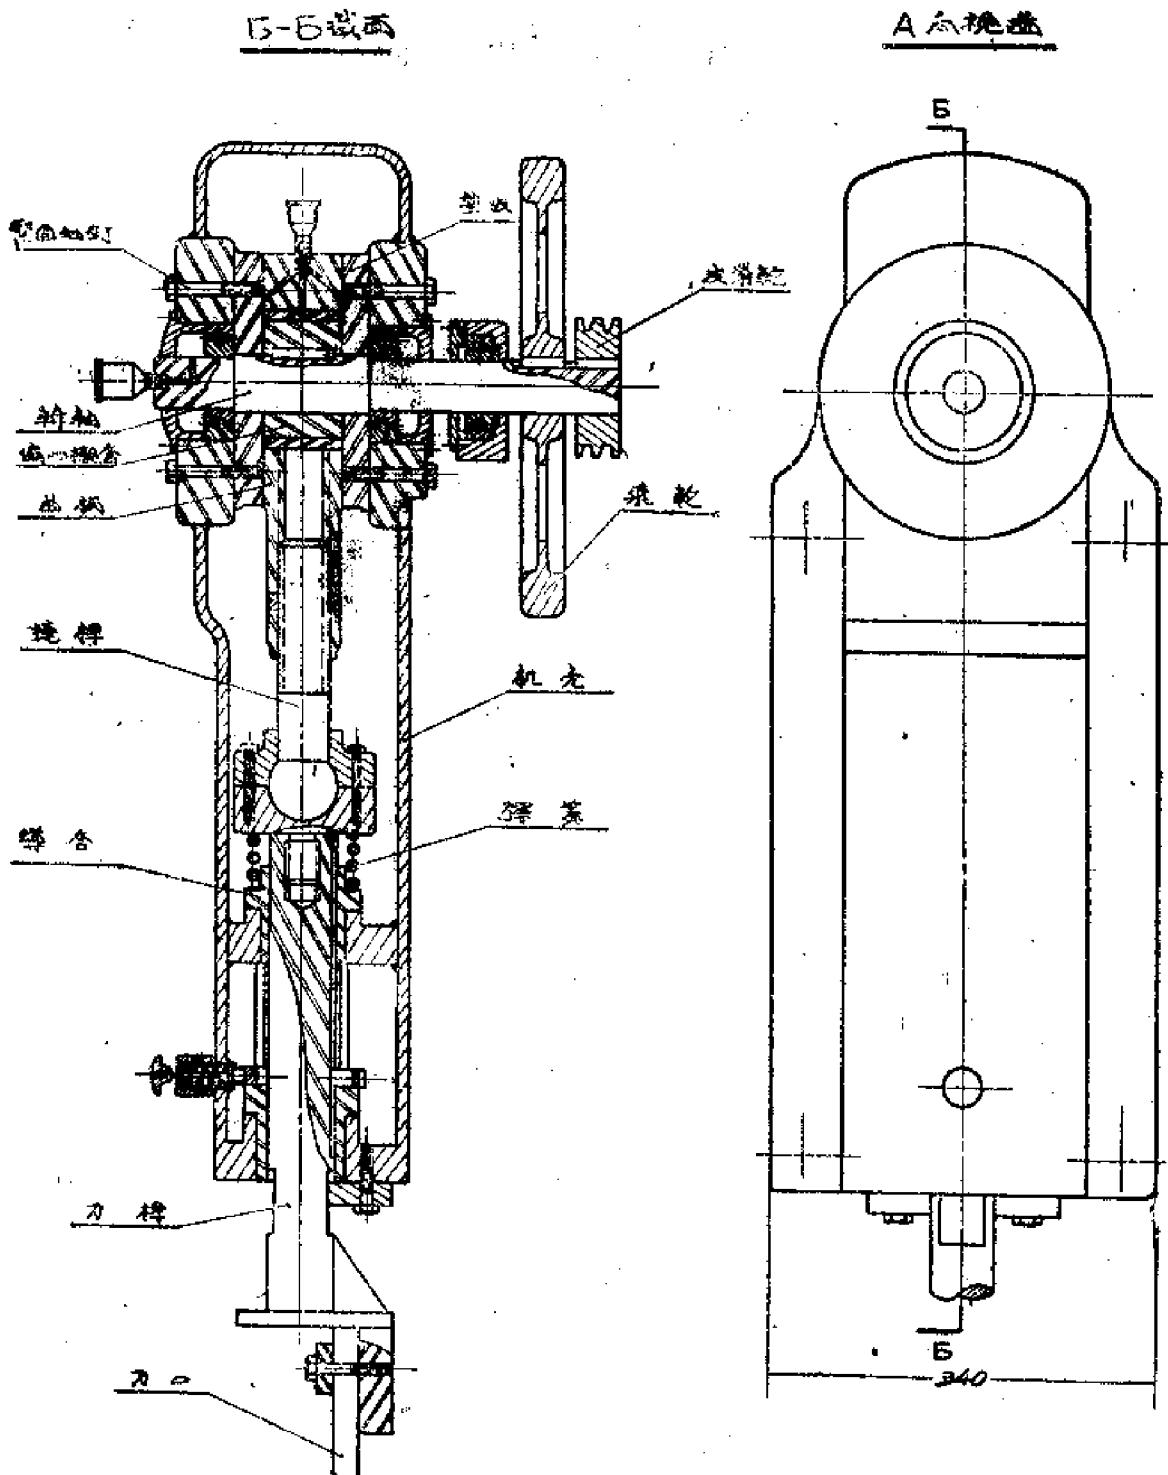

高速切板机

二、結構說明：

床身由 16 公厘鋼板和角鐵、方鐵焊接而成。傳動機構由電動機帶動偏心軸轉動，偏心軸帶動曲柄作上下往復運動，曲柄下端的聯刀杆帶動上刀口作往復運動，以完成剪切工作。

三、經濟效果：



剪切速度平均每分鐘 3 公尺，剪後刀口平滑，無需再加工，可節約大量氧气、電石及輔助工時，因有夾料機構，剪切同一尺寸的方形或弧形材料時，只第一次對準尺寸，即可免去划線工序。

土裁板机

台型机床厂

該廠鉗工工段的鐵板下料，以前全是由手剪，在這次技術革命高潮中，做出了一台土裁板機，用這台機器來裁鐵板，兩公厘厚以下的鐵板都能很快的切過，效率可提高 400 倍（原 20 分鐘現 3 秒鐘）。

這台機器的構造很簡單，只用兩條廢鋼軌作機身，上下兩頭焊上四個軸瓦，內穿兩根主軸，軸上一头固定着兩個鎳鉻鋼圓刀片，另一頭有兩個 1:1 齒輪互相嚙合，與此齒輪相嚙合的還有一個減速用的小齒輪和一過輪軸，軸上有皮帶輪與馬達皮帶輪。操作時，只要開動馬達，經皮帶輪、齒輪軸，使刀片轉動，放入鐵板即可切斷。另外在導軌上有一個調整塊，可任意調整裁板尺寸。

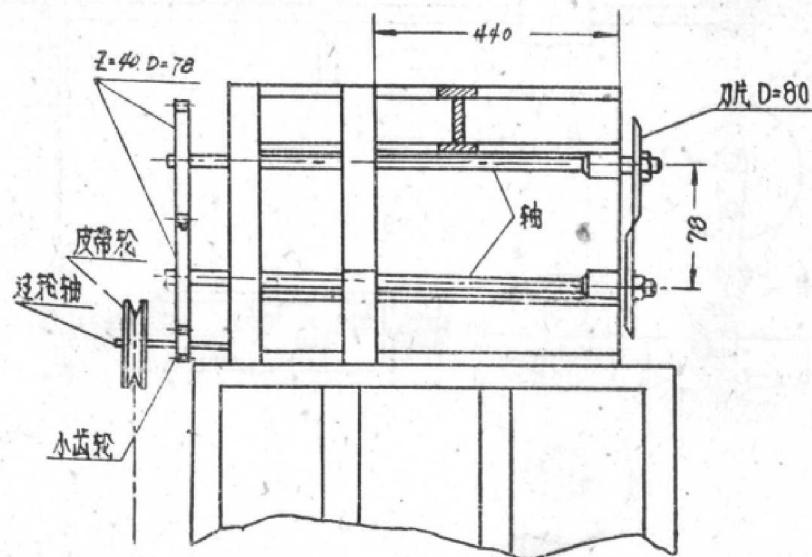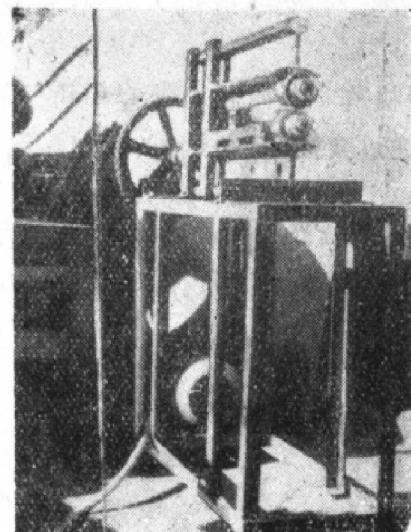

土裁板机

調直剪斷机

北京开关厂



簡要說明：

此机能調直剪断直徑 6 公厘以下的棒料。如圖，电动机 1 的容量为 1 匹；傳动主軸 2 上装有三个皮带輪，一个与电动机連接，其余两个分別与調直机构 3、送料机 4、偏心搗子 5 連接。

調直机构 3 是由带空心軸头的方架和五个向心可調滑輪架組成的，其轉動速度为 700 轉/分。

送料机构 4 是由两个軋輶和两个齒輪組合而成，通过变速，送料速度(綫速)为 1.5 公尺/分。

偏心搗子 5 是由一龙门架和曲軸及飞輪組成，曲軸轉速为 90 轉/分。

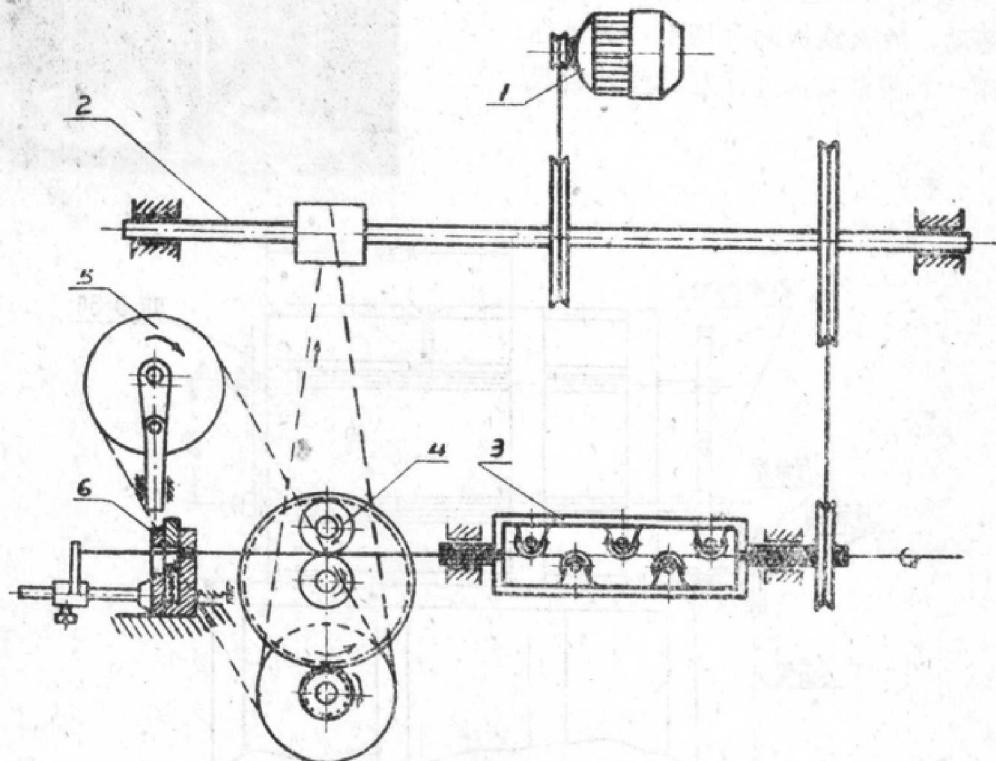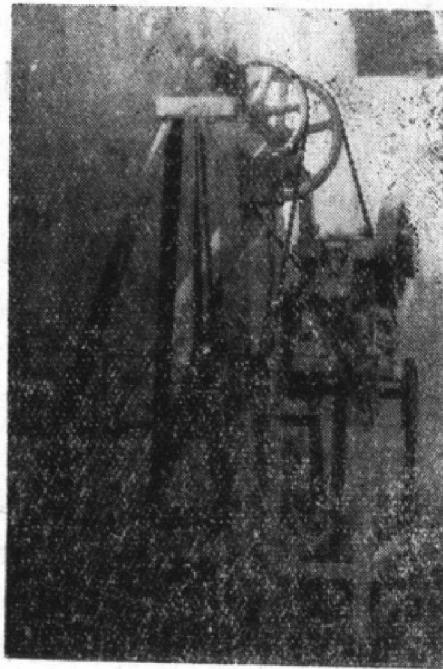

調直剪斷机

剪料器 6 是由 U形固定刃口与滑动刃口彈簧和压板組成，剪料器装在龙门搗子中間借彈簧压力靠着台面底部。偏心搗子的滑板与剪料器滑动刃口距离約为 0.2~0.3 公厘。搗子滑板不間断地上下运动，当送料器 4 将調直了的棒料通过剪料器向前推进，棒料頂着擋板。擋板带动剪料器机构向前移动，俟送料器滑动刃口頂部与龙门搗子滑板部分重合时，在搗子滑板降下过程中即剪断一次，剪料器借彈簧作用恢复原位。如此連續动作，比原来用手工可提高效率 20 倍，同时也減輕了体力劳动。


振动剪板机

北京市劳动局工人技术学校

特点：剪板机的构造簡單，制造容易，很快能投入生产，而且成本低，机身全部用角鉄焊接起来的。

用途：能剪 0.2~4 公厘厚的鉄板，剪方形、長方形的都可以，也可剪大圓弧的，但不适用于剪小圓弧的鉄板。这个剪板机适用于小工厂及修配車間，特別适用于钣金活多的單位。操作时先开动車，然后用两手端平鉄板，按要求的尺寸，对好靠尺，两手平均推进，就把料下好了。

效率：自从有了这台剪板机后，比人
工下料提高了 15~20 倍，而且也节省了劳
动力，減輕了体力消耗。

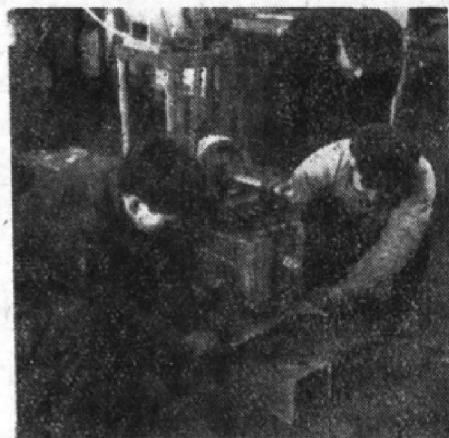

裁 圓 机



民用灯具厂

一、規格及性能：裁圓最大直徑 400 公厘，最小 150 公厘，裁圓鉄板厚 1 公厘，鋁板 1.5 公厘，电动机：1 瓦。

二、用途：能将整張金屬板滾裁成各种規格的圓料。

三、效果：将过去划綫、下方料、剪圓等工序用此机来一次完成，質量合乎規定，減輕了体力劳动，并能套裁，节约金屬五分之一，提高工作效率 3.5 倍。

四、結構(如圖)：用 1 瓦电动机經過皮带輪減速后，傳动伞齒輪使主軸带动切料刀轉动。搖动手輪时，蝸輪傳动軸套向下进刀，同时彈簧裝置将金屬板压紧，繼續搖动手輪，即可将金屬板圓料裁成。

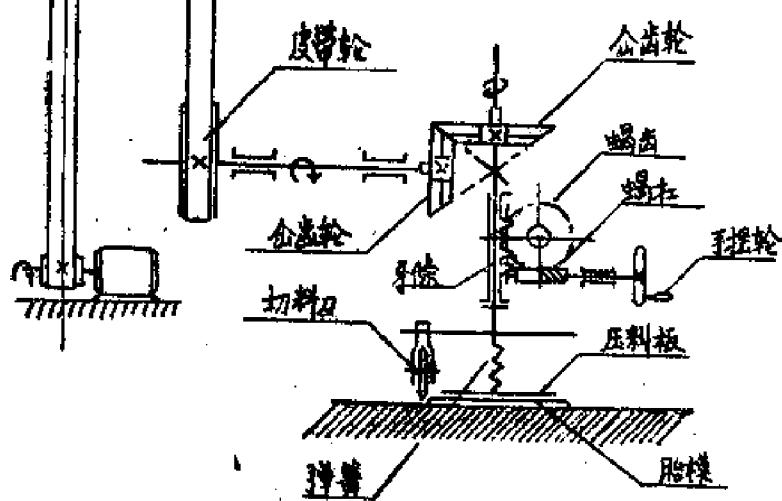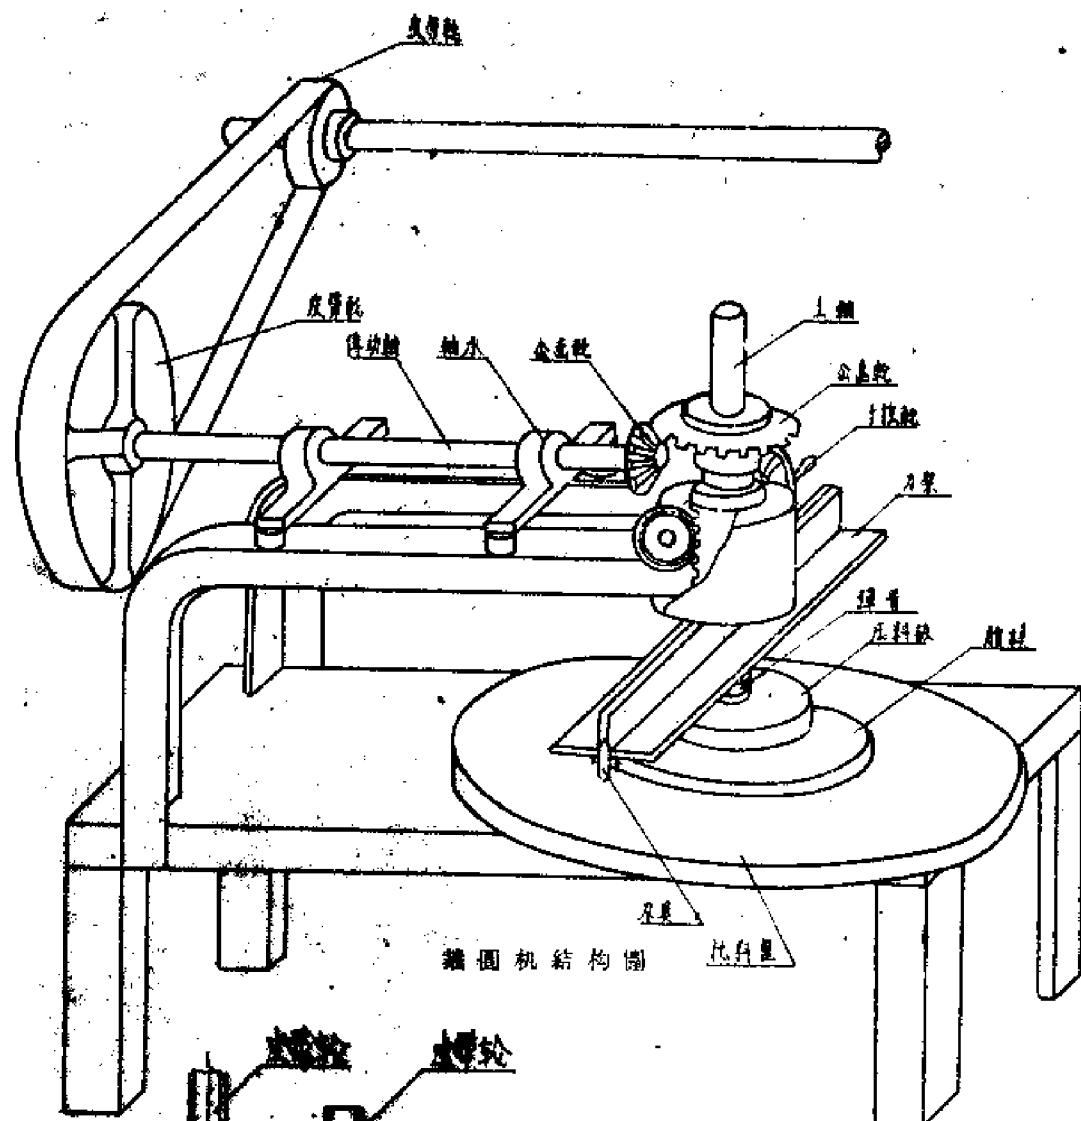

锯圆机传动图

鏟圓機

北京第一机床厂

一、特性：


鏟圓機是木工鏟圓餅狀的木模用的，結構簡單，制造容易，全部是木結構，使用很方便，效率高，減輕体力劳动。

二、构造(見圖)：

在木質机架 1 上有左右立柱，其中有燕尾滑道，刀架 3 用拉杆($\phi 3$ 公厘的彈簧鋼絲)5 与脚踏板 4 相連。工作台底板 7 用活叶 11 装在机架上，其上有工作台 8 用螺栓 10 紧固。

三、用法：

将需鏟的木板放在工作台上，用定位銷 9 定位，移动工作台，使工作物达到要求半徑，将紧固螺釘 10 上緊，用脚踏板 4，則刀架上下移动时，用手旋轉工作物(繞定位銷 9)而工作。使用时不宜鏟厚度大于 50 公厘的零件，吃刀亦不宜过大，否则鏟不动。

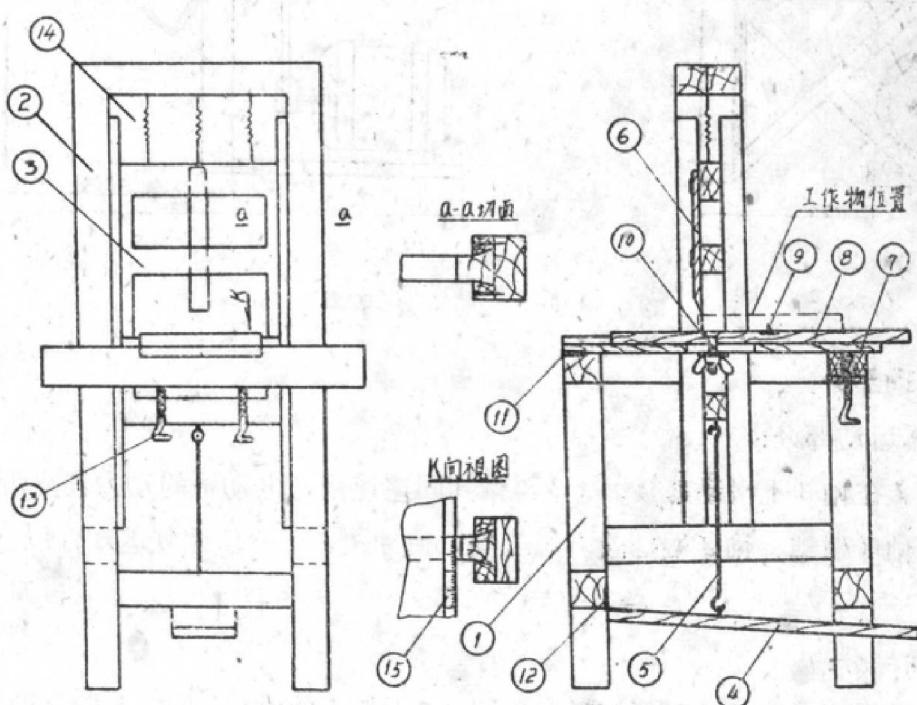


1. 木質机架； 2. 左右立柱(其上有燕尾滑道)； 3. 刀架； 4. 脚踏板； 5. 拉杆；
6. 鏟刀； 7. 工作台底板； 8. 工作台； 9. 定位銷； 10. 緊固工作台的螺絲； 11. 工作
台底板旋轉活叶； 12. 脚踏板旋轉活叶； 13. 工作台升降螺絲； 14. 彈簧($\phi 3$ 公厘)；
15. 尺子(可直接測量工件的尺寸大小)

硅鋼片冲床

長辛店機車車輛厂

一、規格及性能：

最大冲击力約 0.5 吨；冲头行程 40 公厘；冲头每分鐘往复次数在 280 次左右；設有自动停車裝置，各孔冲完后，冲头能自動停止，防止了冲两次現象；电动机为 A42-4，功率 2.8 匹。

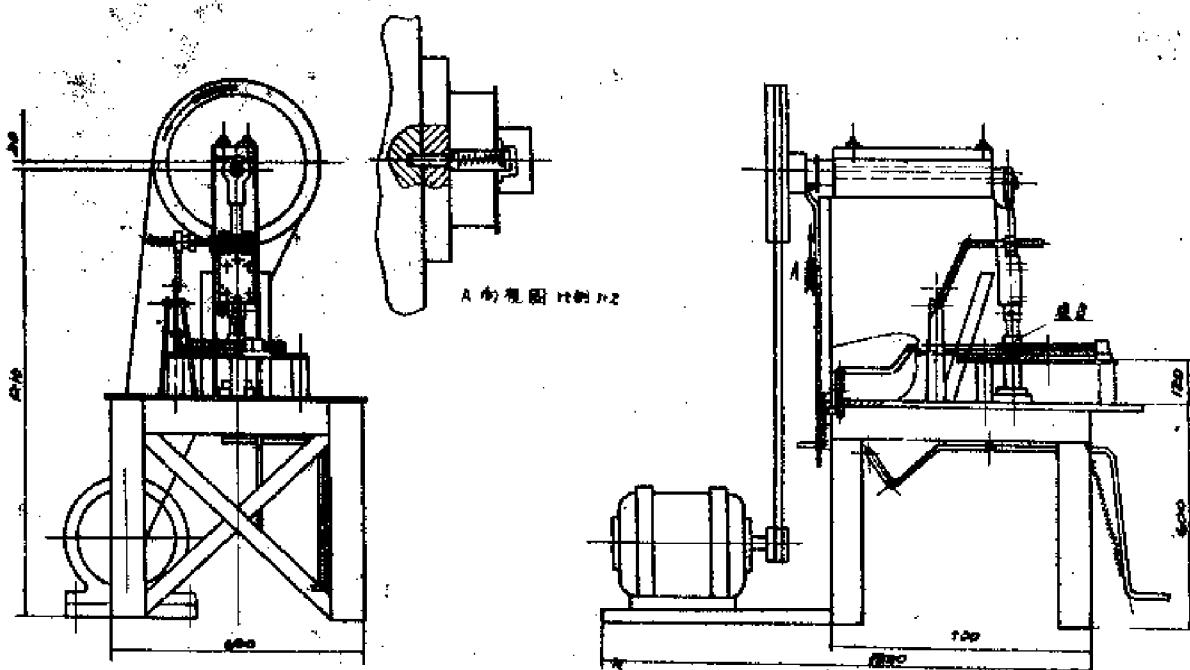

硅鋼片冲床結構示意圖

二、傳動部分：

1. 主体运动部分：


皮帶輪 1 在軸 3 上滑动連接，盤 2 与軸 3 固定連接，电动机的动力經皮帶傳到輪 1，鑄銷子 5 使軸 3 迴轉。軸 3 端部設有偏心軸，使冲头 7 上下作往复运动，以完成冲孔工作。

2. 进給部分：

傳動杆 8 用連接塊与曲拐 9 連接在一起，由于杆 8 的直線运动，使曲拐两端作摆动，并傳到連杆 10, 10' 的另一端則与連杆 11 活动連接，使 11 作往复运动，棘輪爪最后使棘輪 12 作圓周运动。該棘輪安装在工作台上，中心放置硅鋼片。棘輪齒數按硅鋼片一周內要冲的孔数决定。

3. 起动和自动停車部分:

用脚向下踏板 16, 經連杆 17、曲拐 18 使杆 19 向下移动。擋塊 6 与銷子 5 分离，銷子 5 借彈簧 4 的彈力插入輪 1 孔內与軸 3 連好一体。同时銷子 15 依彈簧 20 的力伸入杆 19 上所設的孔內。棘輪外圓周設有凸起部分一塊，棘輪每轉動一周也就是完成一个矽鋼片全部的冲孔工作。凸起部分推動杆 13 向前移動一次，如虛線位置。杆 13 經連杆 14 使杆端銷子 15 从杆 19 的孔中撥出，杆 19 靠彈簧的力上升，使擋塊 6 与銷子 5 接触。擋塊靠本身具有的特殊形狀(斜稍形)使銷子 5 从皮帶孔中撥出，使輪与軸分開，冲头便停止往复运动，如果起动脚踏板 16，就会重复如上运动。

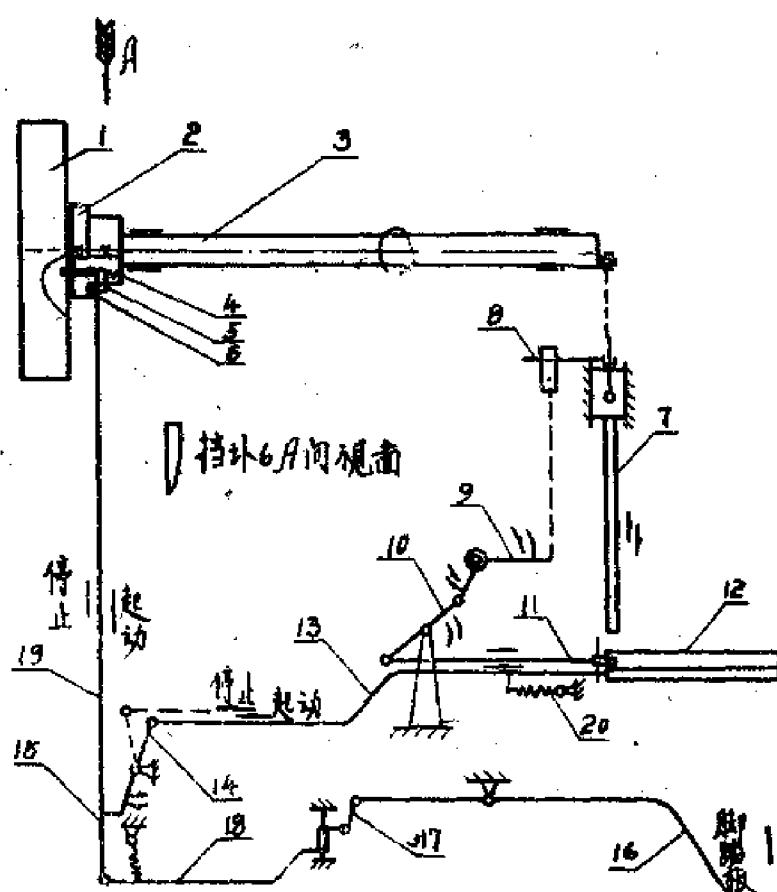

矽鋼片冲床自動停車圖

三、經濟效果:

这种冲床專为冲制电动机定子或轉子的矽钢片用，是該厂动力车间工人为解决自制电动机，苦战七晝夜，胜利制成的土设备之一。在未改为自动停車前，冲头磨损率高，日产矽钢片 400~500 片，废品率竟达 10%；改后，日产量提高 3 倍，达到 1700 片，废品率降低到 1%。

壳型鑄造用吹芯机

利群鐵工厂


一、机器结构:

机器的整个结构分为底座、立柱、吹砂机构(总装)、手輪、横架等五部分，外形与小台鑽相似，小巧灵活。

二、操作过程：(如附圖)

1. 将芯盒底板(上有出气孔)放在工作台(底座)上，把芯盒放在底板上，再在芯盒上放上砂筒。

2. 摆动手輪使吹砂机构下降，压在砂筒上(右手操作)后把手柄 11(左手)下压，这时接气管 12 送入 3 个大气压力的压缩空气于直管 5 中，因为手柄下降，閥杆带着閥 4 上升，压缩空气就吹入砂筒内，砂子受到一定压力，通过其底部小孔进入芯盒内，吹制过程在 1~2 秒内完成。

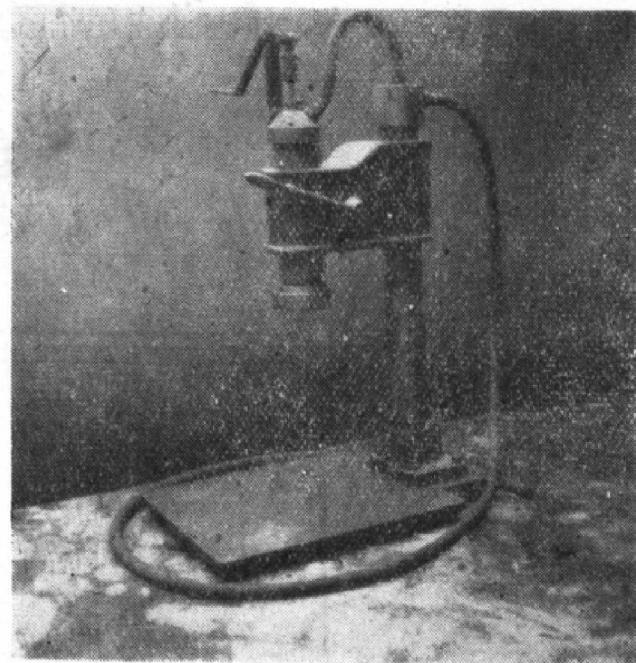

操作注意事项：在手輪沒有下搖，使吹砂机构压住砂筒以前，禁止下压手柄 11。

三、吹砂机主要規范：

砂芯尺寸：直徑 6~50 公厘，高 90~190 公厘

砂筒尺寸：內徑 60 公厘，外徑 65 公厘，高 220 公厘

(根据需要可調換砂筒使用)

生产率(估計) 150~200 个/小时


压缩空气工作压力 3 个大气压

机器外形尺寸 600 × 400 × 950 公厘

机器重量 100 公斤

四、吹芯机特点

1. 所用压缩空气压力不高，因而可以用小型移动式压缩空气机，不必配备压缩空气室。
2. 结构簡單，移动和安装方便，制造容易。

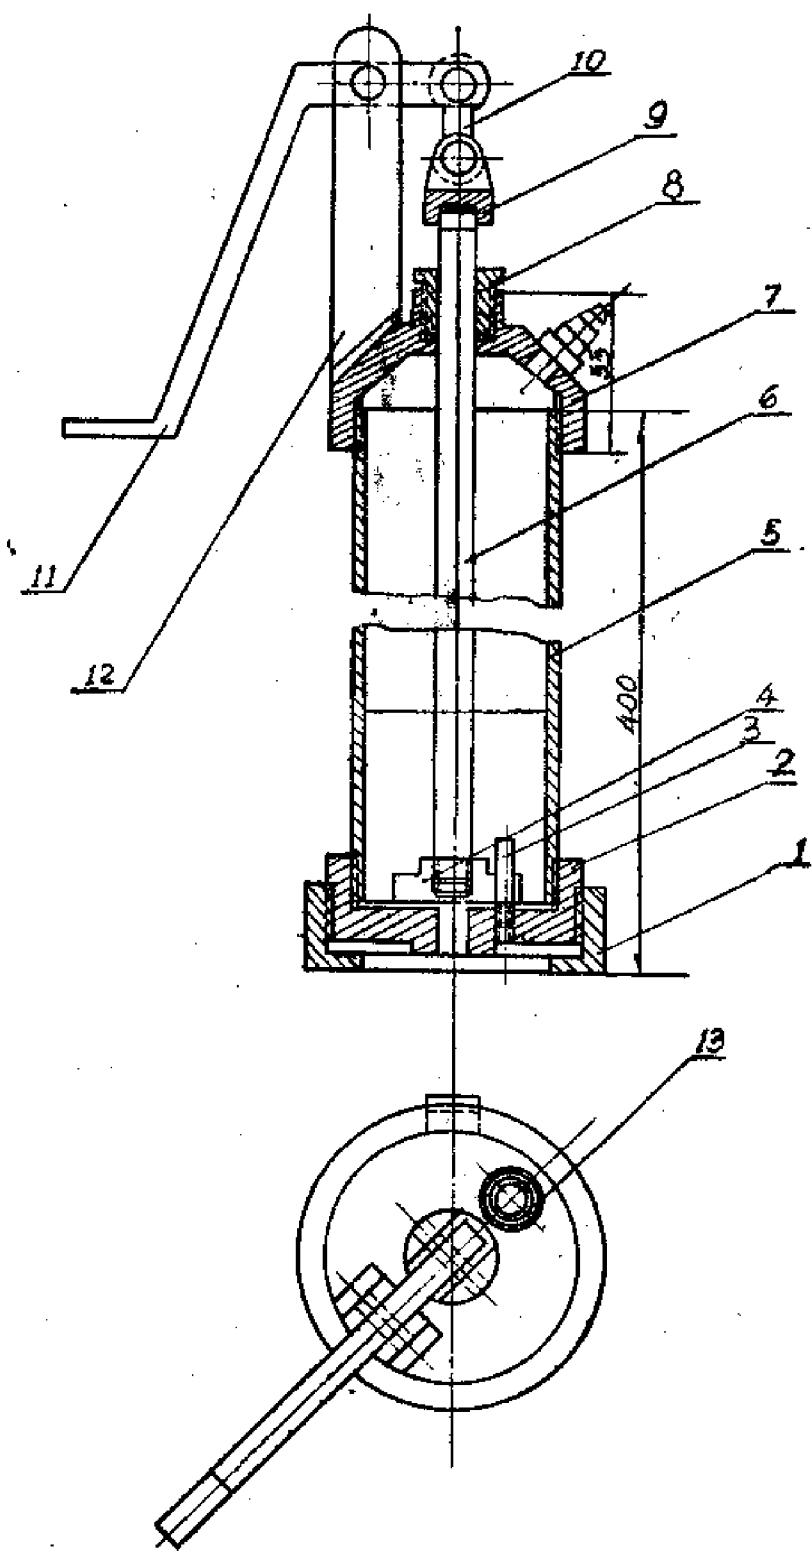


吹芯机结构示意图

捲砂机

北京第三通用机械厂

一、規格及性能：

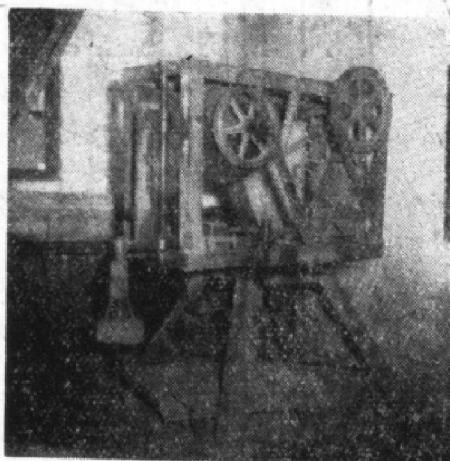

外形尺寸:	1400 公厘×500 公厘×1700 公厘
重 量:	約 700 公斤
电动机功率:	0.5 匹
捲砂次数:	90 次/分
砂箱尺寸:	最大 500 公厘×500 公厘×150 公厘
生 产 率:	50~60 箱/每班(八小时)

二、經濟效果：

解决了工人的笨重体力劳动，提高生产效率一倍。


三、結構：

整个机架是由廢角鐵焊成，皮帶輪等也是由廢料改的。结构特点主要是鉚焊結構。

机器共分成三个主要部分。(1)动力部分：一个 0.5 匹的电动机；(2)减速部分：由二个三角皮带輪組成；(3)捲砂部分：依靠彈簧的張力以及锤头的重量来捲紧型砂。

机器的本身能作旋轉运动，但不能作高低及前后运动。为了使砂箱的每一点都能捲到，把砂箱放在活动的小車上。

本机器适用于鑄鋼輪捲砂。

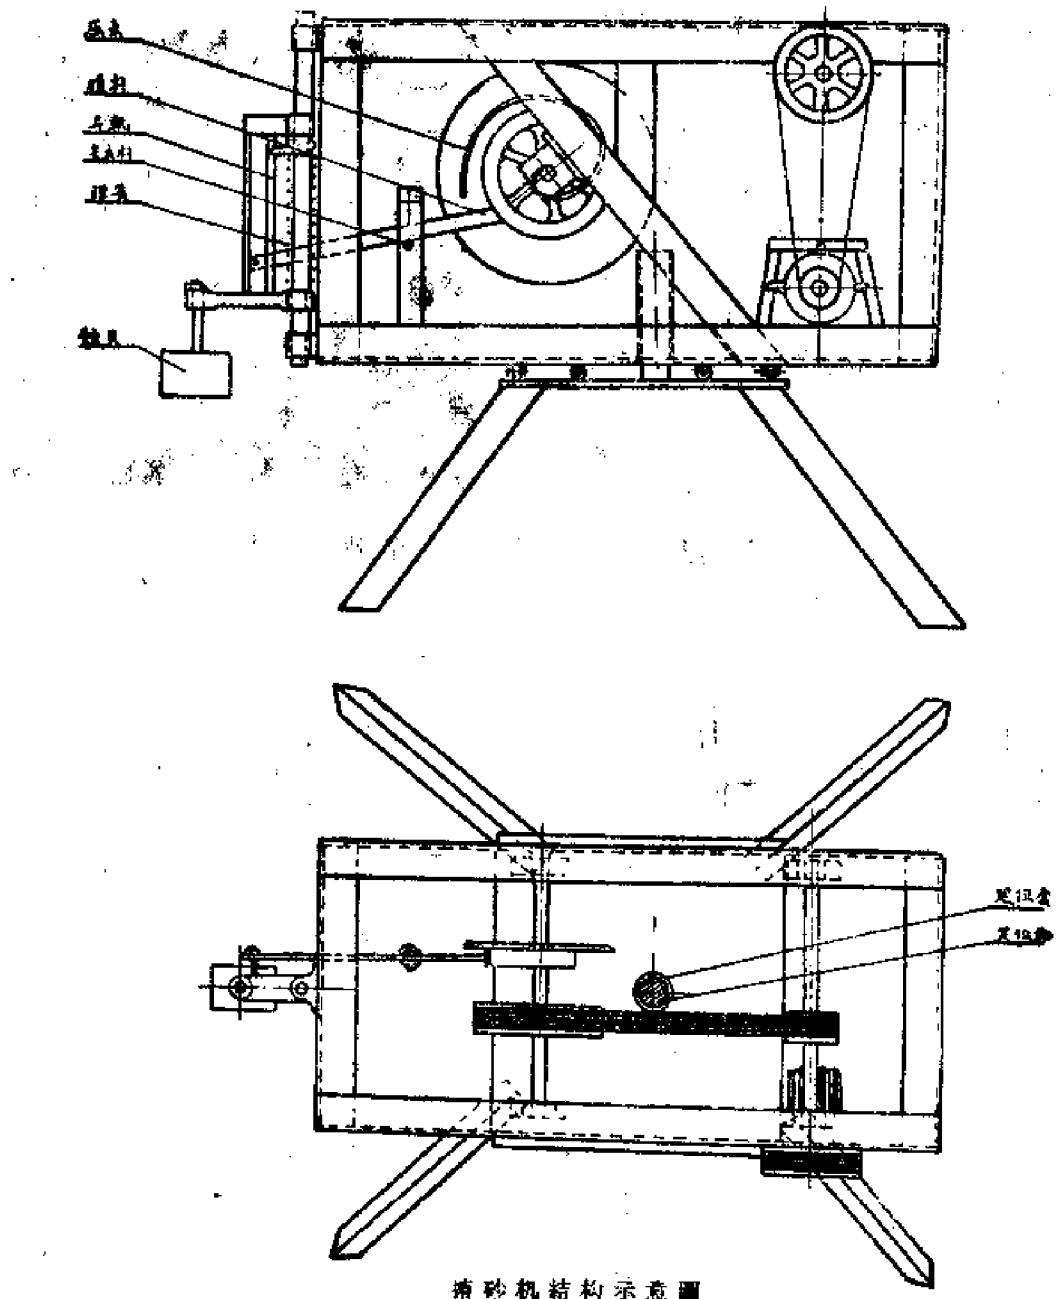

澆鑄機結構示意圖

鉛青銅軸襯離心澆鑄機

北京汽車附件製造厂



巨龍牌拖拉机的曲轴轴颈轴承和连杆轴承均须铸铅青铜轴衬，以耐高温，（轴承瓦背是无缝钢管），为解决这个问题，该厂创造了一台离心浇铸机，它可以浇铸各种轴承合金，也能浇铸小型铸件。

一、结构說明：

如圖一所示，头架上主軸由馬达及皮帶輪帶動，轉筒用鎖母夾緊，其前端旋以螺紋擋蓋，用堵頭通過長拉杆把無縫鋼管擠在當中。

二、操作情況：

將無縫鋼管裝好後，撒上硼砂，連同轉筒放在紅熱的鉛粉罐中加熱，鉛粉罐外層用煤加熱。加熱到一定程度，再將熔化的金屬液体從螺紋擋蓋的孔中傾注於無縫鋼管中。轉動轉筒，趁金屬液体未凝固時，在轉筒外圍，均勻噴注冷水，使之迅速冷卻。這樣作是為了防止鉛的比重偏析（因為鉛的比重遠大於銅，在熔融狀態易分離成兩種金屬液体層，破壞了組織均勻性）。冷卻後即可取出澆鑄好的軸承。這樣澆鑄的合金層可以減薄。

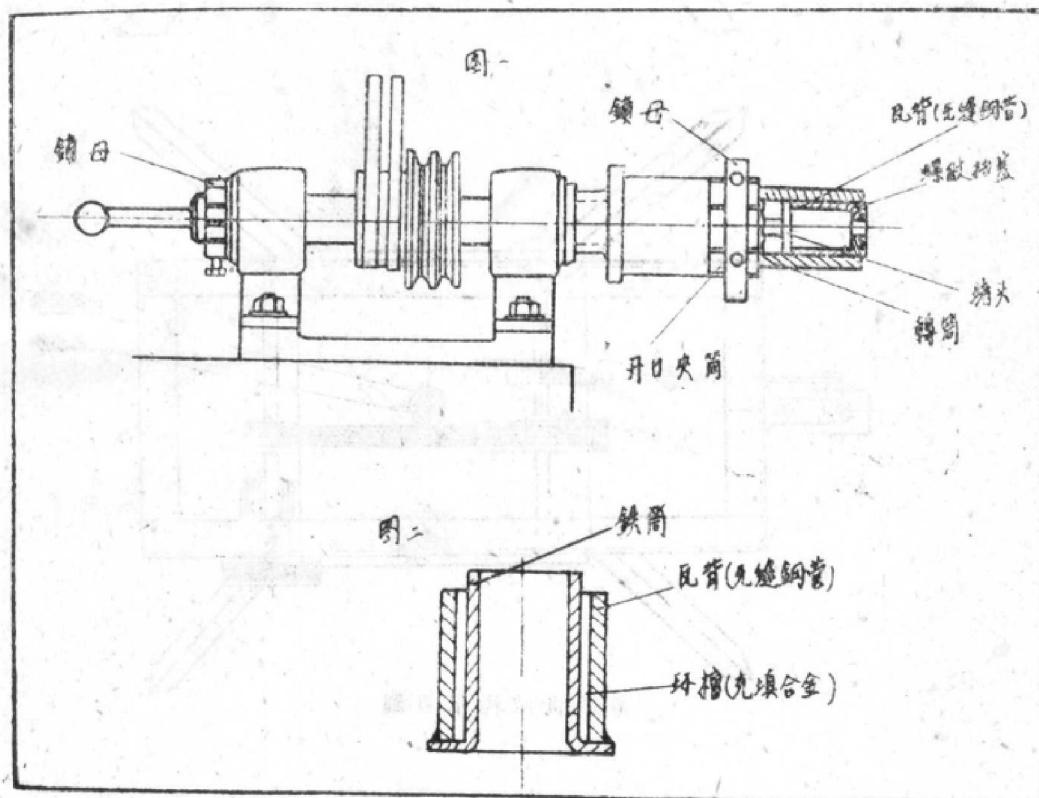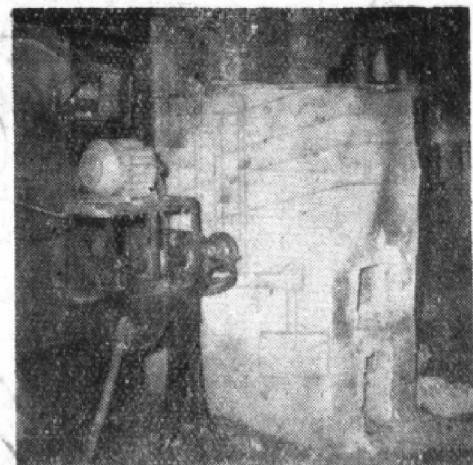

鉛青銅軸襯離心澆鑄機結構示意圖

三、技術經濟效果：

改进前的作法是：用鐵板圈一圓筒，放在無縫鋼管中，兩個筒壁中間構成一個環形槽，再把兩個筒子焊在一起（如圖二所示），再于環形槽中用手工澆鑄合金液体，以後加工時再把里邊鐵筒車去。這樣就很費時間，且質量不好，還耗費掉大批鐵板、焊條、氧气、硼砂等。以月產 4000 付軸承計算，採用改進後方法，每月可節約：

鐵板：598 公斤；焊條：12.5 公斤；氧气：8.5 瓶；鉛青銅：520 公斤；硼砂：81.25 公斤；工時：610 小時。

半永久型鑄造

北京第一机床厂

半永久型一般多用于几何形状簡單的管状、板状等零件上，但对几何形状、結構复杂的机床鑄件，采用尚少。在技术革命高潮中，該厂对万能銑床的几个大件（床身，底座，工作台等件）进行了半永久型鑄造的大胆嘗試，找出了一些經驗，經過使用，一般可澆十多次，有的可达 30 次以上。

一、工艺装备的准备

1. 修改鑄件結構：

机床鑄件的外形比較复杂，为了便于开箱，在不影响机床性能和美观的条件下，修改了鑄件的外形，把一般轉角的地方，改为較大的圓弧，非加工处适当給以起模斜度，取消或減低一些可取消的凸台、凸緣。

2. 修改工艺：

- i. 加大起模斜度，比一般起模斜度的标准增大一倍。
- ii. 把一些过深的吊砂、易扒型之处改为泥芯，如圖 1 所示。

3. 砂箱：

半永久型的砂箱，最好是吃砂均匀一致的專用砂箱，使做出的鑄型容易燒結成一个整体，既可提高鑄型寿命，又可节约造型材料。但該厂砂箱都是做普通砂型用的，針對这种情况在造型时，上箱吃砂量較大处下砂鉤；在箱口易损坏处都鑲鐵板，如圖 2 所示。

4. 淋注系統：

与普通砂型不同之点是在保証鑄件質量的条件下，尽量簡單，便于从砂型中取出鑄件。为了达到上述要求，除修改澆注系位置、形状外，在冒口及直澆口处下一泥芯（每澆一件更换一次），如圖 2 所示。

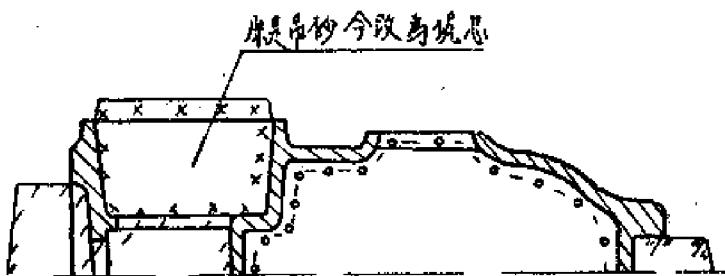


圖 1.

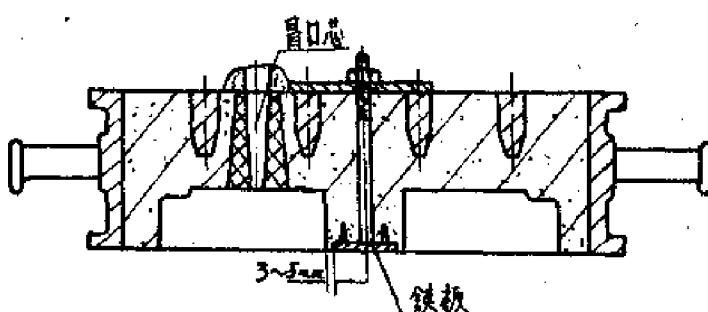


圖 2.
半永久性鑄造

二、半永久型砂型所用材料

1. 粗材料(大渣子):

椿箱的基本材料:

焦炭渣 40%

耐火土 30%

耐火磚面 30%

水分 10~12%

焦炭渣、耐火磚面是通过 $1\frac{1}{2}$ " 篩孔的粒状和粉状混合物。耐火土为粉状(通过 100# 篩)。

2. 細材料: 其成分如下:

焦炭粉 60%

粘 土 40%

焦炭粉与粘土都是过 100# 篩的粉状物, 用碾子碾成膏状使用。

三、造型、澆注

半永久型比普通砂型椿的要緊些, 需多扎通气孔(每平公分不少于 7~9 个), 吃砂量大的地方除挂砂鉤外, 有时放上骨筋, 用鐵絲緊固在箱帶上。砂型必須多插釘子, 釘子間隔为 20~40 公厘, 釘帽要压入型內 3~5 公厘深, 以防澆注后与鑄件熔合, 扱坏砂型, 而降低寿命。

造型后, 先自然干燥 15~20 小时, 以防急火烘烤而开裂, 然后在 $350\sim400^{\circ}\text{C}$ 烘干 15 小时。

出窑后趁热(80°C)在砂型表面上一層細材料, 以填補粗材料所形成的顆粒間的空隙(厚度不大于 1~1.5 公厘)。

为了便于鑄件与砂型分离, 在上完細材料后刷一層鱗片鉛粉涂料。再用比重較小(1.32 左右)普通塗料塗一層。

最后, 用木炭火进行二次烘干, 要燒到躉紅为止(約 500°C 左右)。干后, 即可进行扣和澆注。

澆注溫度在保証鑄件質量情况下尽量減低(这样可延長鑄型的使用寿命), 一般在 $1250\sim1300^{\circ}\text{C}$ 范圍。

四、开箱修型

对于形状复杂的鑄件來說, 开箱时间是很重要的, 过早則鑄件易产生裂紋, 过迟則会降低鑄型的使用次数, 經測定, 溫度在 $500\sim200^{\circ}\text{C}$ (暗紅色)为宜。

取出鑄件后趁热进行修补, 除去殘余的塗料而刷上新塗料, 可借模子的余热烘干。

五、效果

1. 由于一型多鑄(最少十几次以上), 可提高砂箱利用率。

2. 省掉了出裝烘干爐時使用吊車的時間，縮短工時十幾倍以上，並可解決烘爐的不足。

3. 用砂量大大減少，這樣可解決產量增加時碾砂設備的不足，並節約碾砂工時。

4. 普通砂型每澆一件活需打一次箱，而半永久型則澆十幾件才打箱一次，因之節約了打箱的工時。

六、存在的問題

1. 在開箱取出鑄件時，沒有適合的工具，易損壞砂型。
2. 形狀複雜的鑄件，修型時很難修成原形，同時，鑄件泥芯多，如修型不好，則影響裝配泥芯後的鑄件尺寸。
3. 對於複雜鑄件，開箱時間控制不好，就會使鑄件開裂。

鋸銼機

北京廣播器材廠

一、用途：

鋸銼機主要是為解決以機械代替手工操作的鋸和銼而製造的，因此它的功用有兩種：（1）在可換刀架上裝上銼刀對工件進行各種角度的銼削工作；（2）在可換刀架上裝上鋸條可對工件進行各種角度的鋸槽工作。


二、結構：

該機器全部是利用廢料製成。結構分：傳動、銼刀裝卡和工作台三個部分。

1. 傳動部分：通過離合器 13 將動力傳給傳動軸 1，傳動軸 1 上有圓盤 11，通過圓盤上的梢子 4 將運動傳給主軸 3，由主軸帶動銼刀 15（或鋸條）進行對工件銼（或鋸）削加工。

2. 銼刀裝卡部分：按照所裝夾銼刀的長短首先調節活動臂 18，然後用可換刀夾將銼刀夾好。在可換刀夾上有調節螺絲，以便對銼刀的不垂直度進行調整。

3. 工作台：工作台 8 可在縱橫兩個方向作任意角度的偏轉移動，它們並分別用螺帽 6 和 7 來緊固固定。

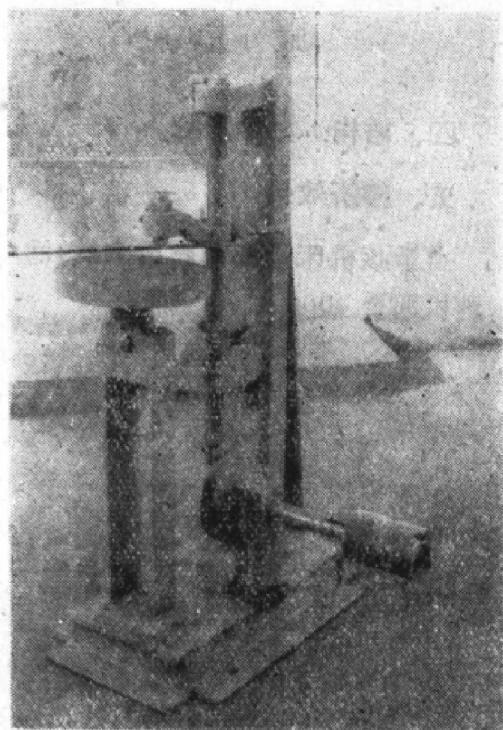


三、規格:

最大行程---100 公厘

工作台--- ϕ 185 公厘

縱橫向偏轉角度--- ± 40 度

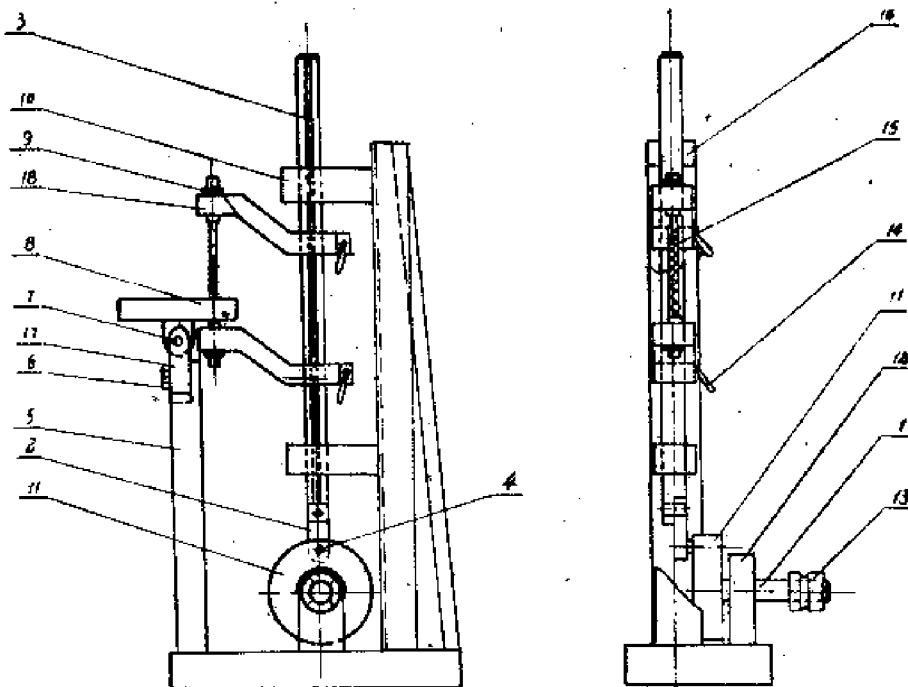

鋸 鋸 机

1. 傳動軸 2. 軌杆 3. 主軸 4. 槍子 5. 支架 6. 螺母 7. 螺帽
8. 工作台 9. 可換刀夾 10. 支臂 11. 圓盤 12. 支座 13. 合金器
14. 緊固手柄 15. 鋸刀 16. 本體 17. 分度器 18. 活動臂

四、結構: 如示意圖。

五、經濟效果:

由於該機床全部用廢料做成，同時結構簡單，製造方便，因此價值僅 150 元，而外購的鋸鏈機則要 4000 元。

半自動繞簧機

永定機械厂

一、經濟效果：比人工纏繞提高5倍。

二、用 途：用来纏繞拉力彈簧。



三、構 造：(如圖)。

四、主要規格：

1. 外部尺寸：1700×1700×290(厘米)。
2. 电动机： $\frac{1}{2}$ 馬力，轉數 1400 轉/分。
3. 彈簧心軸：轉數 180 轉/分。

五、使用說明：

- (1) 更換心軸能繞制鋼絲直徑 $\phi 3$ 公厘以下、彈簧直徑 30 公厘以下各种不同尺寸的拉力彈簧。

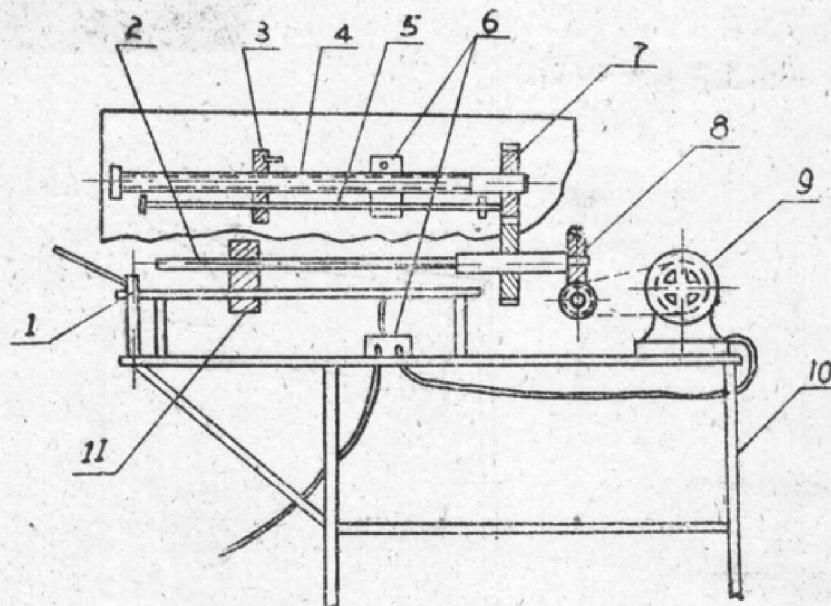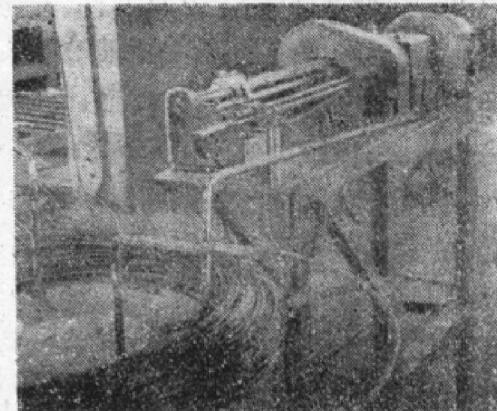

半自動繞簧機示意圖

1. 彈簧弯曲工具 2. 彈簧心軸 3. 虎口螺母 4. 線杠 5. 光杠 6. 閉閉器
7. 牙輪部分 8. 螺輪螺杆部分 9. 馬達 10. 支架(床身) 11. 彈簧定距滑塊

- (2) 彈簧長度的控制，可以調整絲杆上的繞口螺母至另件與開閉器的距離。
(3) 滑塊能保證繞彈簧心軸與底板的距离排除心軸細長擺動所產生的誤差。

網 环 机



民用灯具厂

一、簡要說明：本机結構原理是采用无心軸卷繞装置，鐵綫由兩对滾輪送进引导器中，扳动調整擋塊，將鐵綫弯曲为圓形环。当鐵綫繼續前进，綫端遂与活动擋板 16 接触，压迫接触点 18 相碰，将电路接通，电磁鐵 21 产生磁力，作用于拉杆 22，使离合器 6 与大皮帶輪 5 脱开，齒輪 7 等即停止轉動，鐵綫不能前进。


在电磁鐵 21 作用的同时，制動杆 20 将克崩輪 13 的插銷与飞輪 14 接合，带动偏心輪 19，切刀 17 即將鐵綫切断。此时夹在調整擋塊上的鐵綫尚保持半圓状态，可使下一个圓环繼續形成。如果将擋塊在軸間作相对的調整，便可改变环的直徑。工作过程完全自動。所綱环的直徑最大 230 公厘，最小 120 公厘。

本机还可繞制各种規格的彈簧。

二、效果：提高工作效率 40 倍。

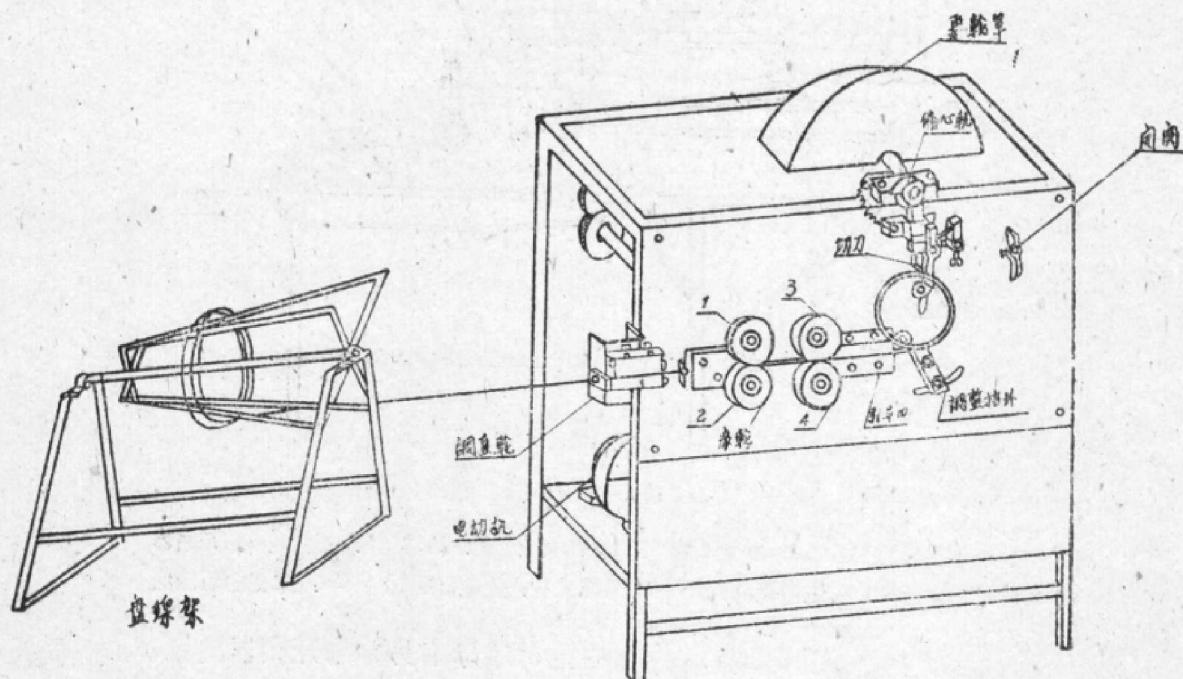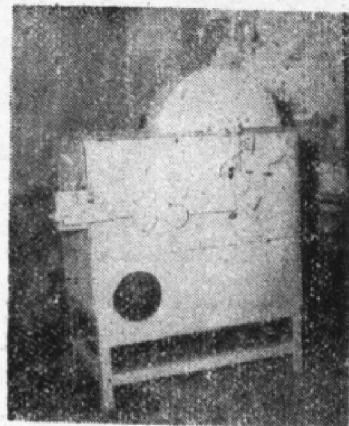

網 环 机 结 构 示 意 圖

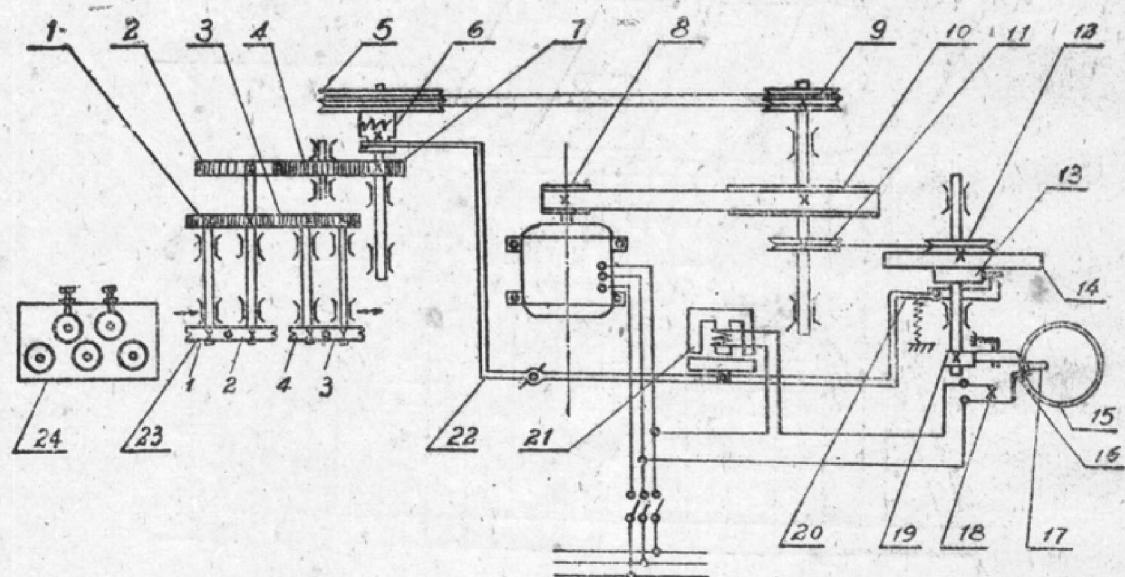

1. 傳動齒輪； 2. 進綫主動齒輪； 3. 中間齒輪； 4. 變向中間齒輪； 5. 大皮帶輪； 6. 禹合器；
 7. 主動齒輪； 8. 28 磅電動機； 9. 小皮帶輪； 10. 大皮帶輪； 11. 主動槽輪； 12. 被動槽輪；
 13. 克崩輪； 14. 飛輪； 15. 工件； 16. 檔板； 17. 切刀； 18. 銀接觸點； 19. 偏心輪； 20. 制動杆；
 21. 电磁鐵； 22. 禹合器拉杆； 23. 進絲渦輪； 24. 調直輪。


土卷邊機


台型机床厂

該廠原有鐵板彎形工作，都靠繁重的手工操作來完成，土卷邊機做出後，使所有卷邊、壓槽工作實現了機械化，並使生產效率提高了75倍。

土卷邊機結構如圖示，机身是用三角鐵焊成，六根主軸上下各為三根，裝在机身軸承內，主軸上裝有六個圓盤形滾輪，滾輪形狀按零件要求而定。主軸的轉動是由電動機經三角皮帶輪及主軸上齒輪來傳動，為使每對主軸按同一方向轉動，沒有中間軸，軸上有介輪，與各對主軸上的齒輪啮合。

加工時只需將加工物通過滾輪，即可壓成所要求的形狀。

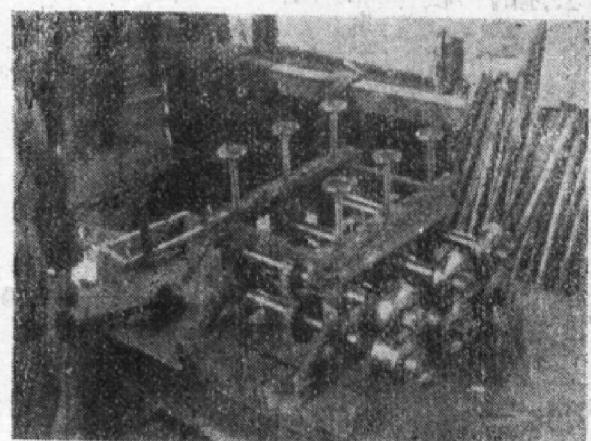

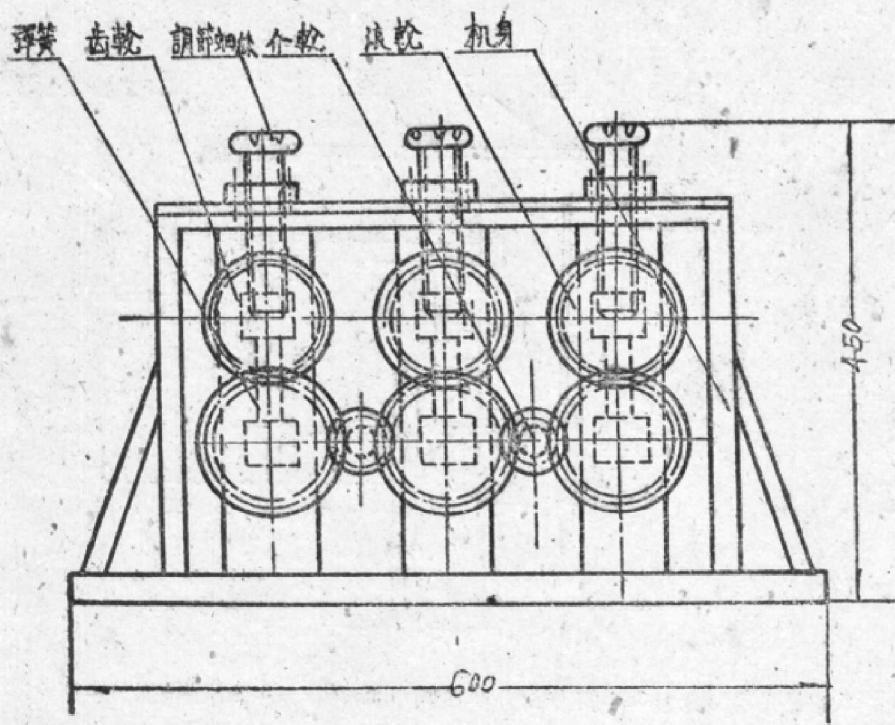

土卷邊機結構示意圖

砂輪切料机

永定机械厂

一、用途:

因受砂輪的限制，最大可切制 $\phi 70$ 公厘的圓鋼，硬度可达 $Re = 65^\circ$ ，用它切制 $\phi 32$ 公厘的一根杆料，只需 18 秒鐘。

二、技术規格:

尺寸：長×寬×高 500×600×1500 公厘

砂輪轉速： 1440 轉/分

砂輪： $\phi 400 \times 4 \times 25$

使用电力： 3 瓩

砂輪最大移动距离： 100

进 刀： 手动(下压)


退 刀： 拉力彈簧

三、特点:

(1) 构造簡單：全部利用廢料。

(2) 大部采用焊接，机身是用四塊鋼板焊接而成，制造周期大为縮短。



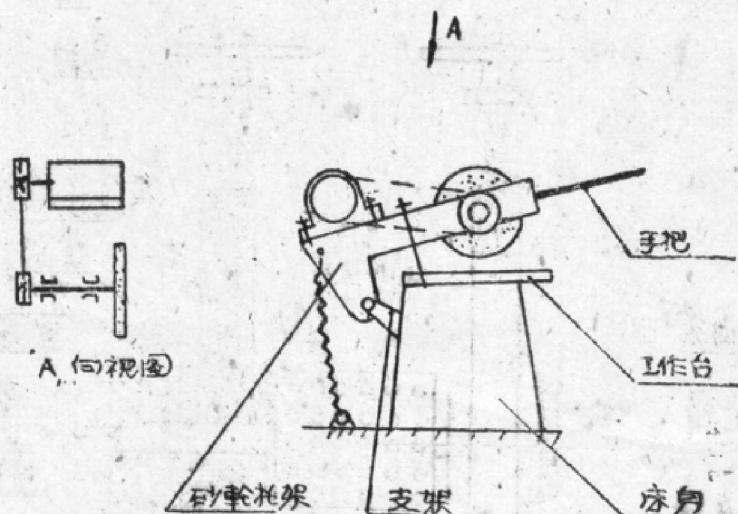

砂輪切料机結構示意圖

軋油坑机

兴平机械厂

一、主要規格:

滾子体長度: 100 公厘

滾子体直徑: 90 公厘


体 积: 長×寬×高 $480 \times 600 \times 450$ 公厘


重 量: 約 50 公斤

二、具体結構: (如圖)。

三、使用方法:

把已卷好的銅圈放入兩滾子體之間，搖动手搖輪，通過齒輪的帶動，即能將筒形的銅皮上壓成有坑的軸瓦。另外，通過兩手輪和絲杠滑塊，可按不同厚度的鋼板進行調整，使兩滾子體間的距離或遠或近。

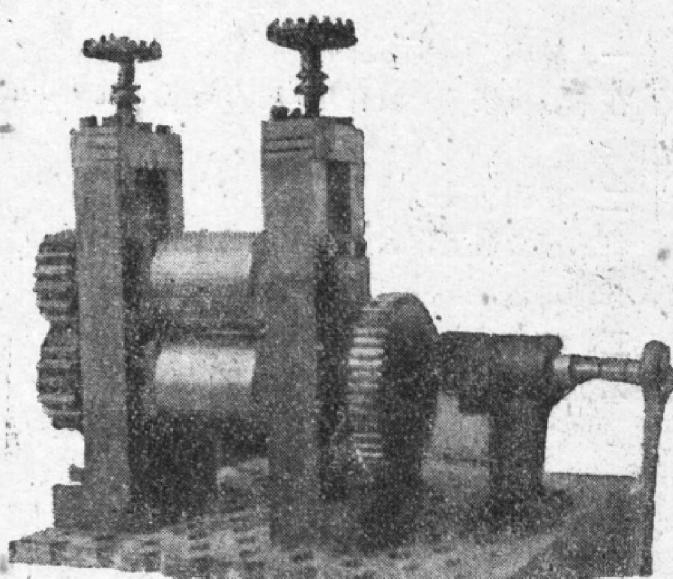

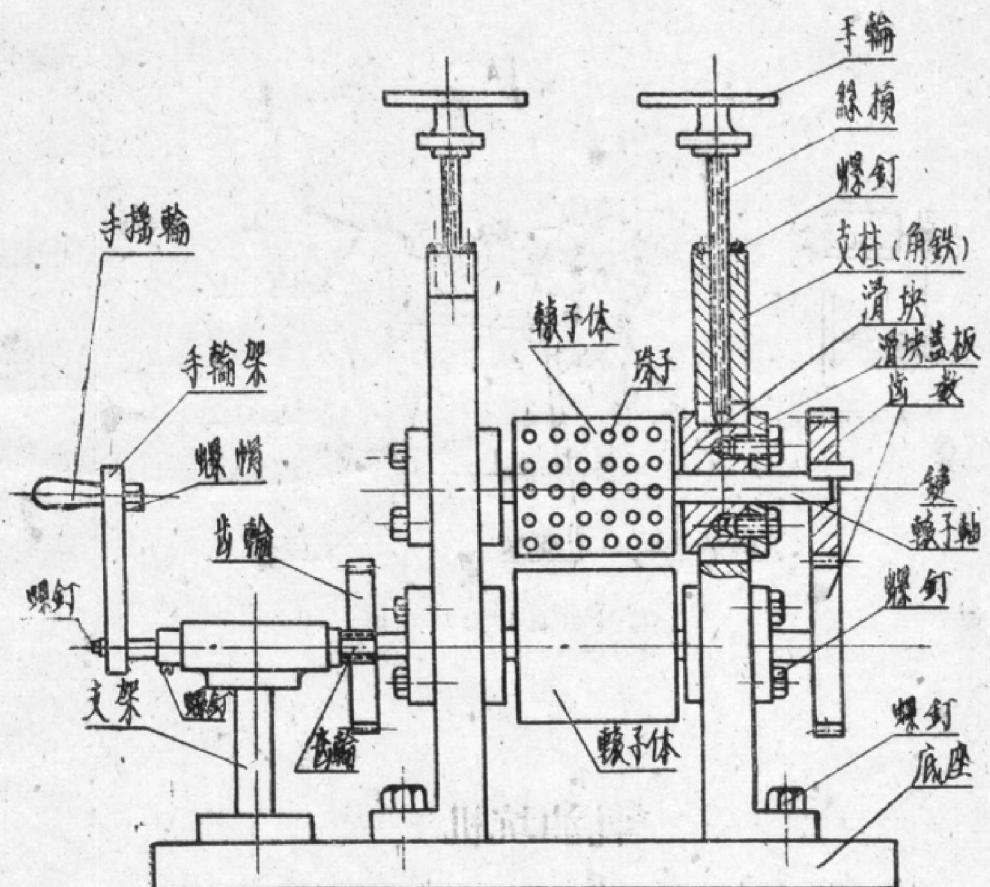

軋油坑机結構圖

起槽机

北京第一机床厂

一、结构：（見示意圖）

在木質机架 1 上装有 0.5 馬力的电动机 4，其上装有銑槽刀 5，工作台 3 可沿导轨 2 移动。

二、使用方法：

将木板放在工作台上，左边与工作台凸边靠紧，开动馬达，用手推动工作台，即可工作。


三、特性：

本机供銑槽用，是木質结构，机动銑切。机器簡單，操作方便，效率比手工高数十倍。更換銑刀即可銑不同大小的槽子。

四、缺点：

工作台不能升降，移动工作台阻力大。



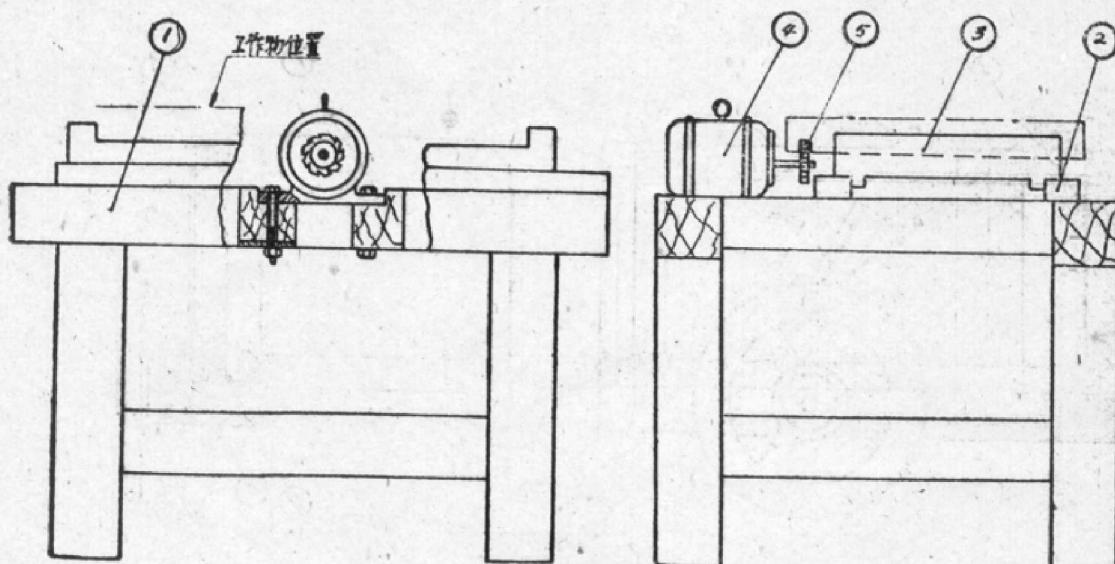

起槽机結構示意圖

齐头机

北京第一机床厂

一、构造：（見示意圖）

在木質机架 1 上裝有滑板 2，可沿導軌移動。在滑板上裝有齒條 4，旋轉手輪 6，帶動齒輪 5，可使滑板移動。




二、使用方法：

将木料一边紧靠左板，旋转手輪，即可齐头。

三、特性：

适于切齐横断面不大于 100×100 的方料。

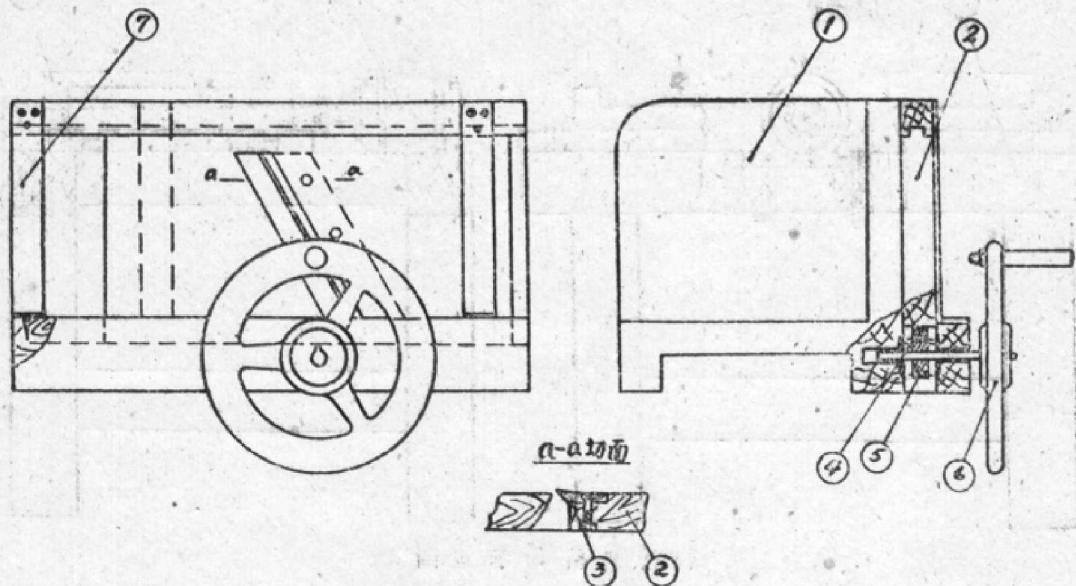

齐头机结构示意图

1. 木质机架 2. 滑板 3. 刀片 4. 滑板移动齿条 5. 齿轮 6. 手轮 7. 加强钢片

手搖起重機

北京第三通用机械厂

一、規格及性能:


1. 最大起重量 1200 公斤
2. 最大起重高度 3000 公厘
3. 使用人力 2 人
4. 回轉角度 120°(小重物可移动車体)

二、优点:

每日可节约 4 工、全年可节约 1440 工，同时减轻体力劳动。

三、結構說明:

其结构除車輪外，全部利用廢料及零散部件組裝而成。底盘利用槽鋼對焊起來，起重臂用无缝钢管。車輪內装有滾珠軸承，运行輕便。

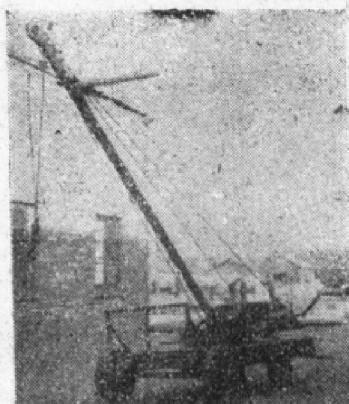


电火花磨刀机

北京第六建筑公司机械厂

一、加工原理：

利用圆盘的高速旋转，在刀具和圆盘方向通以低压电流，使刀具和圆盘接触过程产生电弧，达到工具的刃磨。

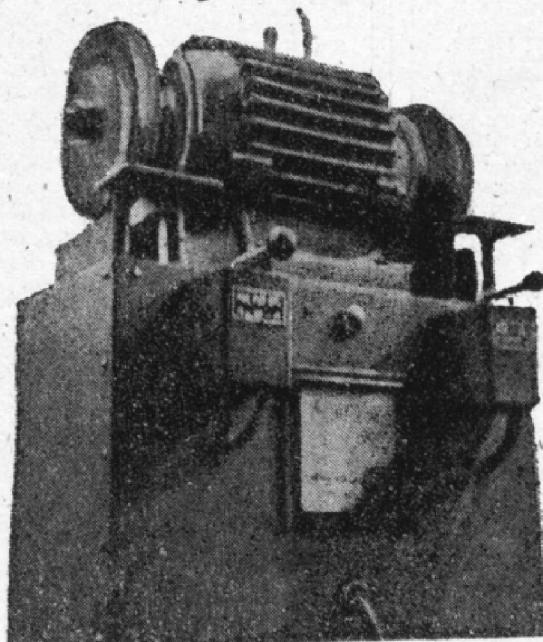


二、结构及用途：

电动机两端直接安装铸铁制圆盘(磨轮)。电动机转数 2900 转/分，电源 380 伏。刀具和磨轮之间接通，电源电压为 8 伏或 12 伏，通过变压器获得(线路如图)。刃磨时电弧易将磨轮烧出麻面，在轮下置一修整磨刀石，经常进行修正，使磨轮保持平圆。另外在线路中装置有指示灯、工作灯以助工作者检查线路和确保安全。本机可磨各种合金刀具及各种铁件。

三、经济效果：

和砂轮磨刀比较，效率提高 6 倍 (原来磨一次需用 30 分钟现用 5 分钟)。用此法磨刀，磨出的刀具刃尖吃力量大，做出的活光滑，质量高。在材料费用上原来用碳化硅砂轮，每月要用三块，每块价值 26 元；现在用铸铁盘电火花刃磨方法，每块可使用 2~3 年，因此每年可节约 900 多元。

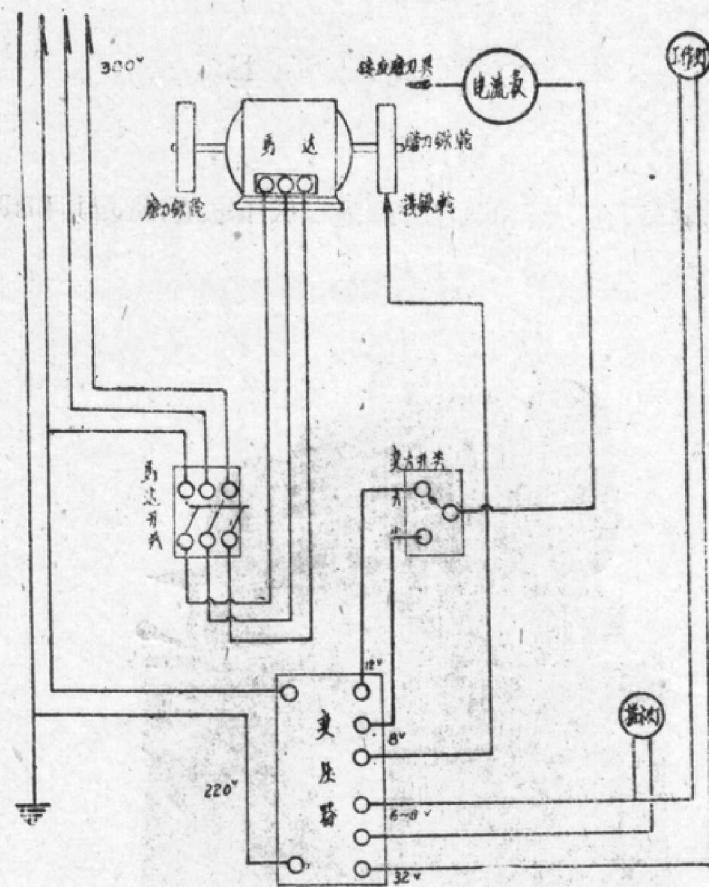


电火花磨刀机线路图


球 磨 机

北京蓄电池厂

一、机器构造:

滚筒是用 8 公厘厚的钢板卷成的，直径是 110 公厘，长 800 公厘。筒的中间有一钢轴是空的，便于通风，筒的外面有个方罩，是控制粉塵用的。方罩下面是出粉口。筒内装有 500 公斤铅球，由 14.5 匹电动机带动(如设减速机 6 匹即可)。该筒每分钟转 46~49 转，以便铅球在滚筒中互相冲撞，生成细粉核，由于受到钢轴内吹出来的风压，就由筒的别端飞出，而余量的风粉尘，则进入两个旋风除尘器及一个泄风袋，完成他们的

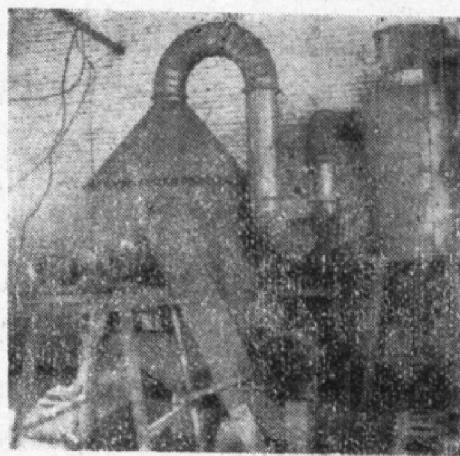

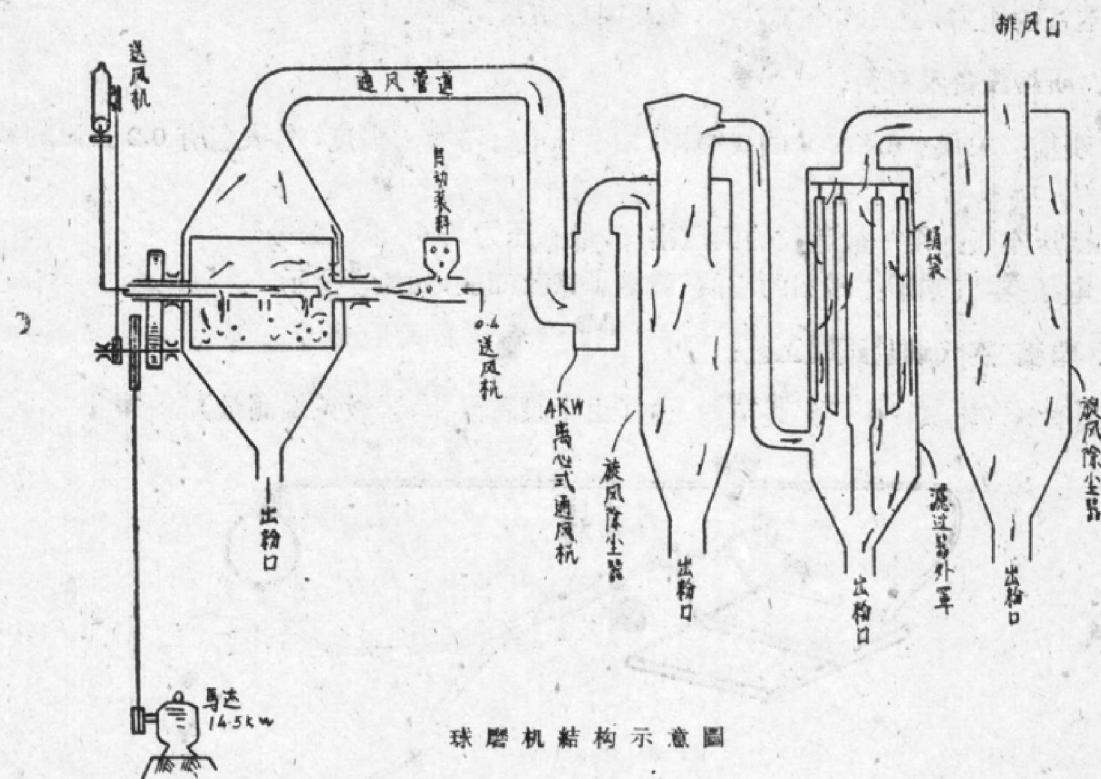

收集余粉及排泄風量。本机器左右两侧設有鼓風机，左側的鼓風机一方面起着送風作用，一方面还起着輔助运送鉛球作用，其正面設有自動裝料設備。

二、性能及用途：

供製造蓄電池鉛粉用。

三、特点：

一般製造鉛粉机是利用反射爐氧化电解等方法既不經濟也不安全。这台球磨机同其他球磨机相比，造价低，省鋼材，容易做，并且安全，符合多快好省精神。


电弧-空气切割

北京金屬結構厂

电弧-空气切割是一个先进的热加工方法，特別表現在修理焊縫缺陷以及焊前鉋槽清渣等方面。該厂結合加工需要，經試驗已掌握了此項工藝，并用于生产。

一、电弧-空气切割的工作原理：

所謂电弧-空气切割，是将炭極接正極，工件接負極，炭極的四周通有空气，当炭極靠近工件时，就有电弧产生，电弧带来大量的电弧热及电阻热，使金属熔化为液体状态，然后再借

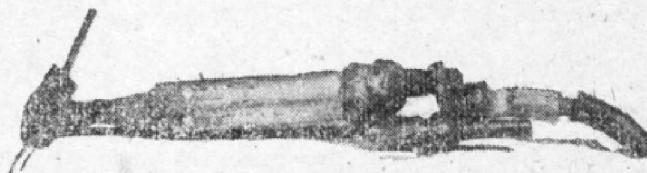

助低压空气的压力，把液体金属吹掉，金属即被切割。

二、所用设备及材料：

1. 炭精：采用 $\phi 6$ 和 $\phi 8$ 的炭精棒，为了导电好与增加强度，外表包有 0.2 公厘的铜皮。
2. 低压空气：用一般通用的低压空气，最高压力为 6 公斤/公分²。
3. 电弧-空气割炬：用旧的乙炔-氧割炬修改而成，如照片所示。

三、电弧-空气切割试验工艺：

在低碳钢气泡试验中得出规范如下：（由于设备限制，未做正规测量）

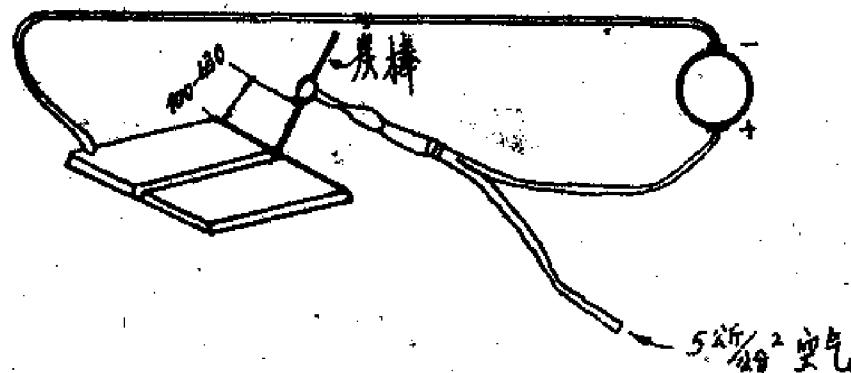


图 1

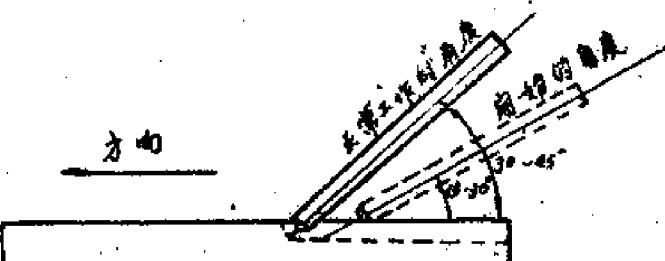


图 2

在气泡过程中，由于炭精棒本身电阻很大，特别是直流电源反接使炭棒产生电阻热很大，因此炭棒不宜伸出过长，一般约 100~120 公厘。气泡接线情况见图 1。气泡开始时炭棒与工件夹角为 15~30°，随炭棒前移，角度增加到 30~45°（见图 2）。泡槽后，要用铁刷清理沟槽。

炭棒直 径(公厘)	6	8
金 属 厚 度(公厘)	8~14	14 以上
电 流(安培)	100~150	190 以上
速 度(公尺/时)	2.9~3.5	4
空 气 压 力(公斤/公分 ²)	6	6
泡 槽 深 度(公厘)	4.5~6	6~8
宽 度(公厘)	7~8	9~12

四、焊接性能的试验：

1. 化学分析：炭棒本身含大量的炭，在对炭钢进行泡槽时，要渗入部分碳素，经分析所增的碳很少，对泡缝金属未起不利作用。化学分析结果如下：

焊前电弧气鉋进行加工的焊縫: 碳为 0.23%, 錳为 0.385%, 硅为 0.15%, 硫为 0.039%, 磷为 0.025%;

焊前用鉋邊机进行加工的焊縫, 碳为 0.18%, 錸为 0.365%, 硅为 0.138%, 硫为 0.029%, 磷为 0.029%。

2. 机械性能: 經硬度、冷弯、冲击、抗拉强度与延伸等机械性能的試驗, 証明电弧气鉋的焊縫与鉋邊加工的焊縫机械性能是相差很少, 几乎是相等的。

五、經濟效果:

經使用証明, 此种工艺比氧-乙炔切割有下列优点:

1. 技术易掌握; 2. 降低加工費用; 3. 热影响小。

該厂已将此种加工方法用于: 拆卸定位焊有裂縫时进行清理、某些結構开坡口、当原板两面焊时作为清渣加工等。此种方法用于代替鉋邊風鏟时, 可提高生产率約 8 倍, 并降低劳动强度, 噪音小。風鏟难以加工的地方可用此法加工。

存在的問題是: 必須用直流电源。

手槍式風動机

北京电子管厂

一、簡述:

該風動机很象一个手槍, 握在手里, 按住开关閥門, 使压缩空气通进后, 即可往复移动, 装上銼刀后可打毛刺, 打起来, 又快又匀。装上研磨杆后, 可以研磨模具的刀口, 研磨的精度高而快。操作方便, 可減輕体力劳动, 提高工作效率。


二、性能:

行程: 24 公厘。



速度: 450~500 次/分; 最快速度 1000 次/分以上。其速度可由压缩空气管道的閥門来控制。

三、工作原理: (參看結構圖)



按动开关閥 12 后压缩空气由管道 11 經 A 孔、B 孔、C 孔及 D 孔进入活塞缸 5 的右边而推动活塞 7 向左移动。当活塞 7 向左移动时带动連杆 6

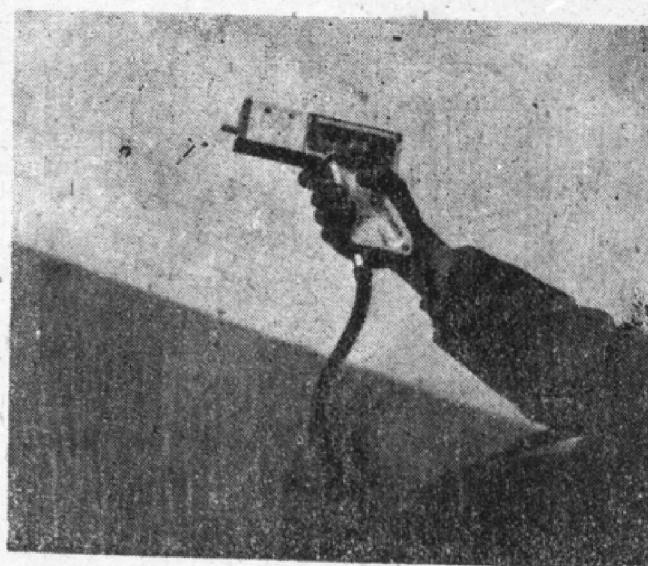

摆动, 使控制閥 3 向右移动, 这时空气即由 E 孔、F 孔进入活塞缸 5 的左端而推动活塞 7 向右移动, 活塞 7 向右移动又带动連杆 6 摆动, 使控制閥 3 向左移动。因而造成活塞 7 往复运动。当手指离开开关閥 12 时彈簧 18 即把它頂回原来的位置, A 孔即被关死、活塞 7 停止工作。

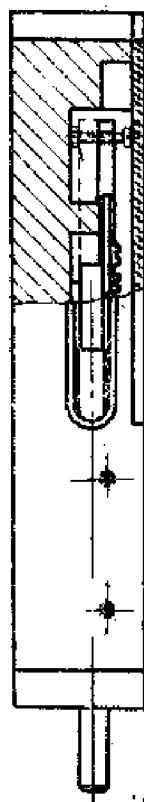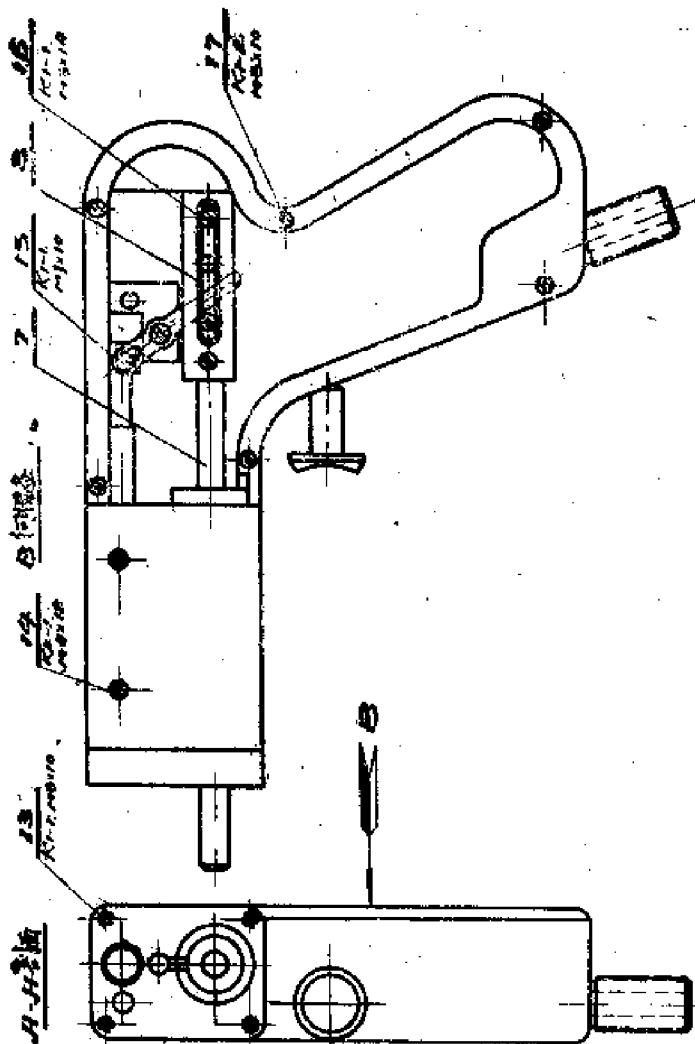

手槍式風劫機結構示意圖

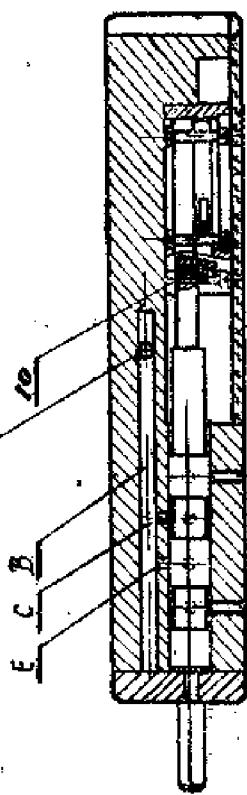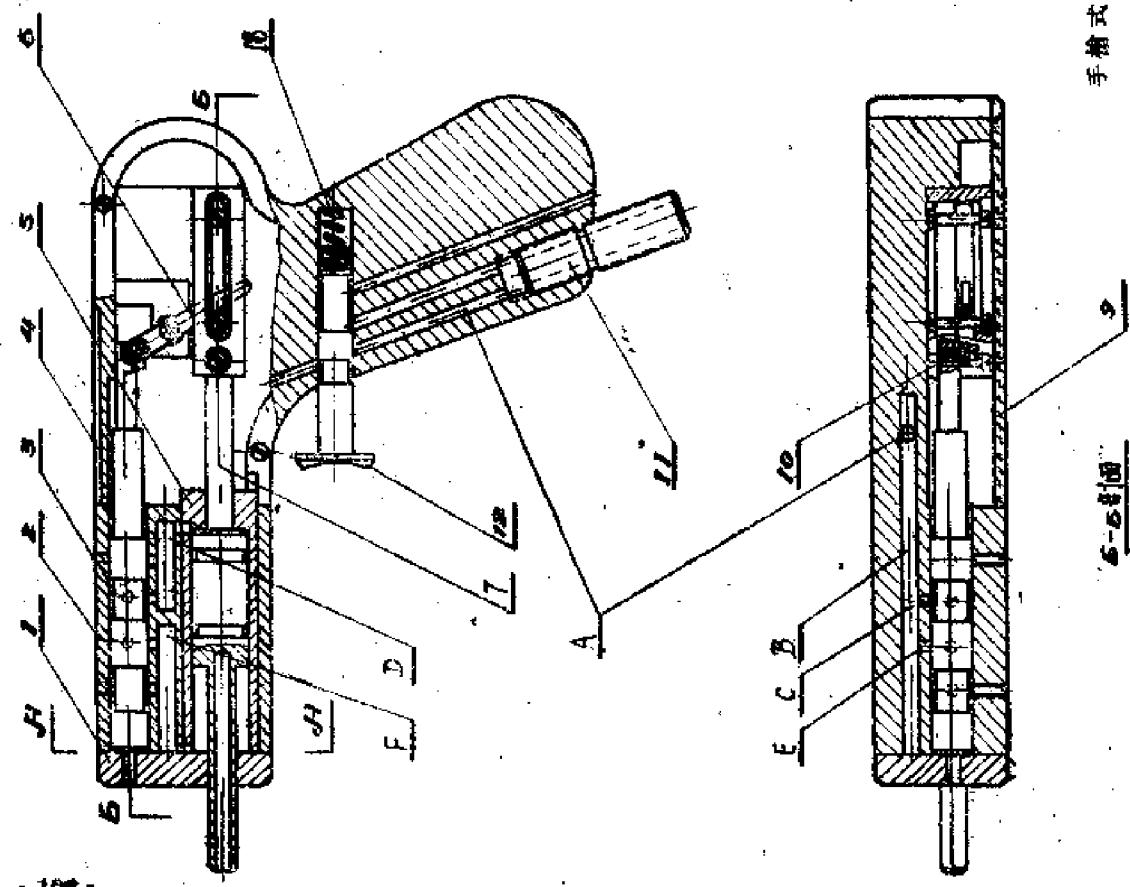

自动有心疏密繞簧机

北京汽車制造厂

一般繞制压力彈簧，都是在車床上进行的。繞制的方法是用一根心棒在車床上夹牢，再在心棒上鑽一个小孔把鋼絲的一端穿进去，依照节距挂好牙輪，开动車床，繞成很長的一根彈簧(如圖 1)。再将这彈簧按需要的長短用凿子凿断，或在冲床上截断(如圖 2)。然后用电烙鉄(电流 100 安培，电压 46 伏特)来燙彈簧的两端，两端因通电受热而被燒紅，再經過压平，就并头了(如圖 3)。但彈簧的两端却被退了火，因而变弱。圖 4 是磨平后的彈簧。

为了保証質量，不使彈簧两端退火，因此不用电烙鉄，而創造了一种新的方法。在普通車床車头的外面，装一塊鐵板，又装上一套机件。在繞制彈簧时，車头的每分鐘轉速虽然相同，但是絲杠的轉速却有时轉得快(就是繞制彈簧的当中部分时)，有时轉得慢(就是繞制两端部分时)，这样忽快忽慢，忽慢忽快，就繞成如圖 5 的彈簧。

但怎么使絲杠的迴轉速度忽快忽慢呢？如圖 6 所示，*A* 为車床主軸，*B* 为到齒輪箱的軸。在繞疏密彈簧时，經過 *E* 軸上齒輪左右接触不同齒輪系，使主軸和絲杠實現轉速比的变换。茲分述如下：

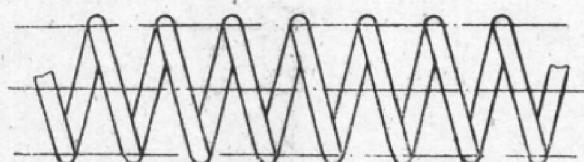
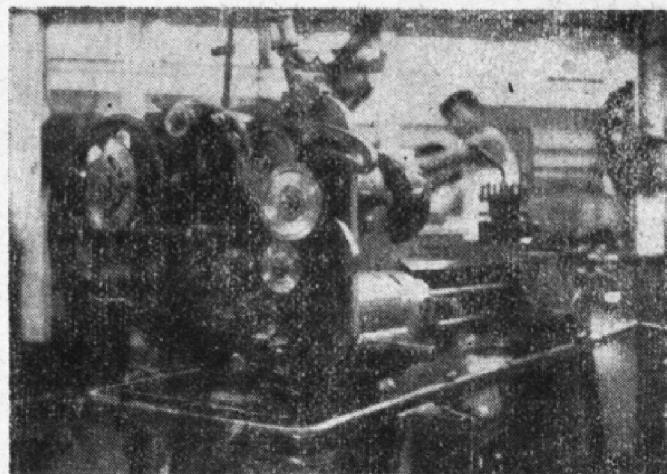


圖 1.

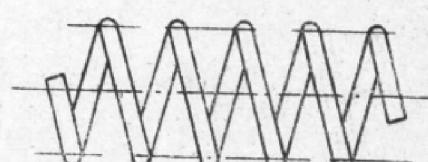


圖 2.



圖 3.

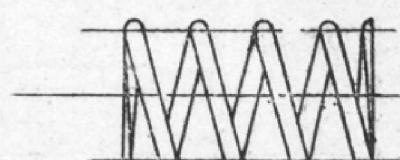


圖 4.

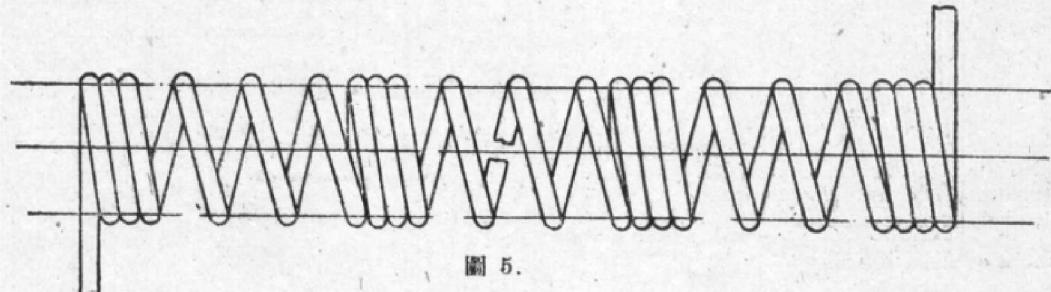


圖 5.

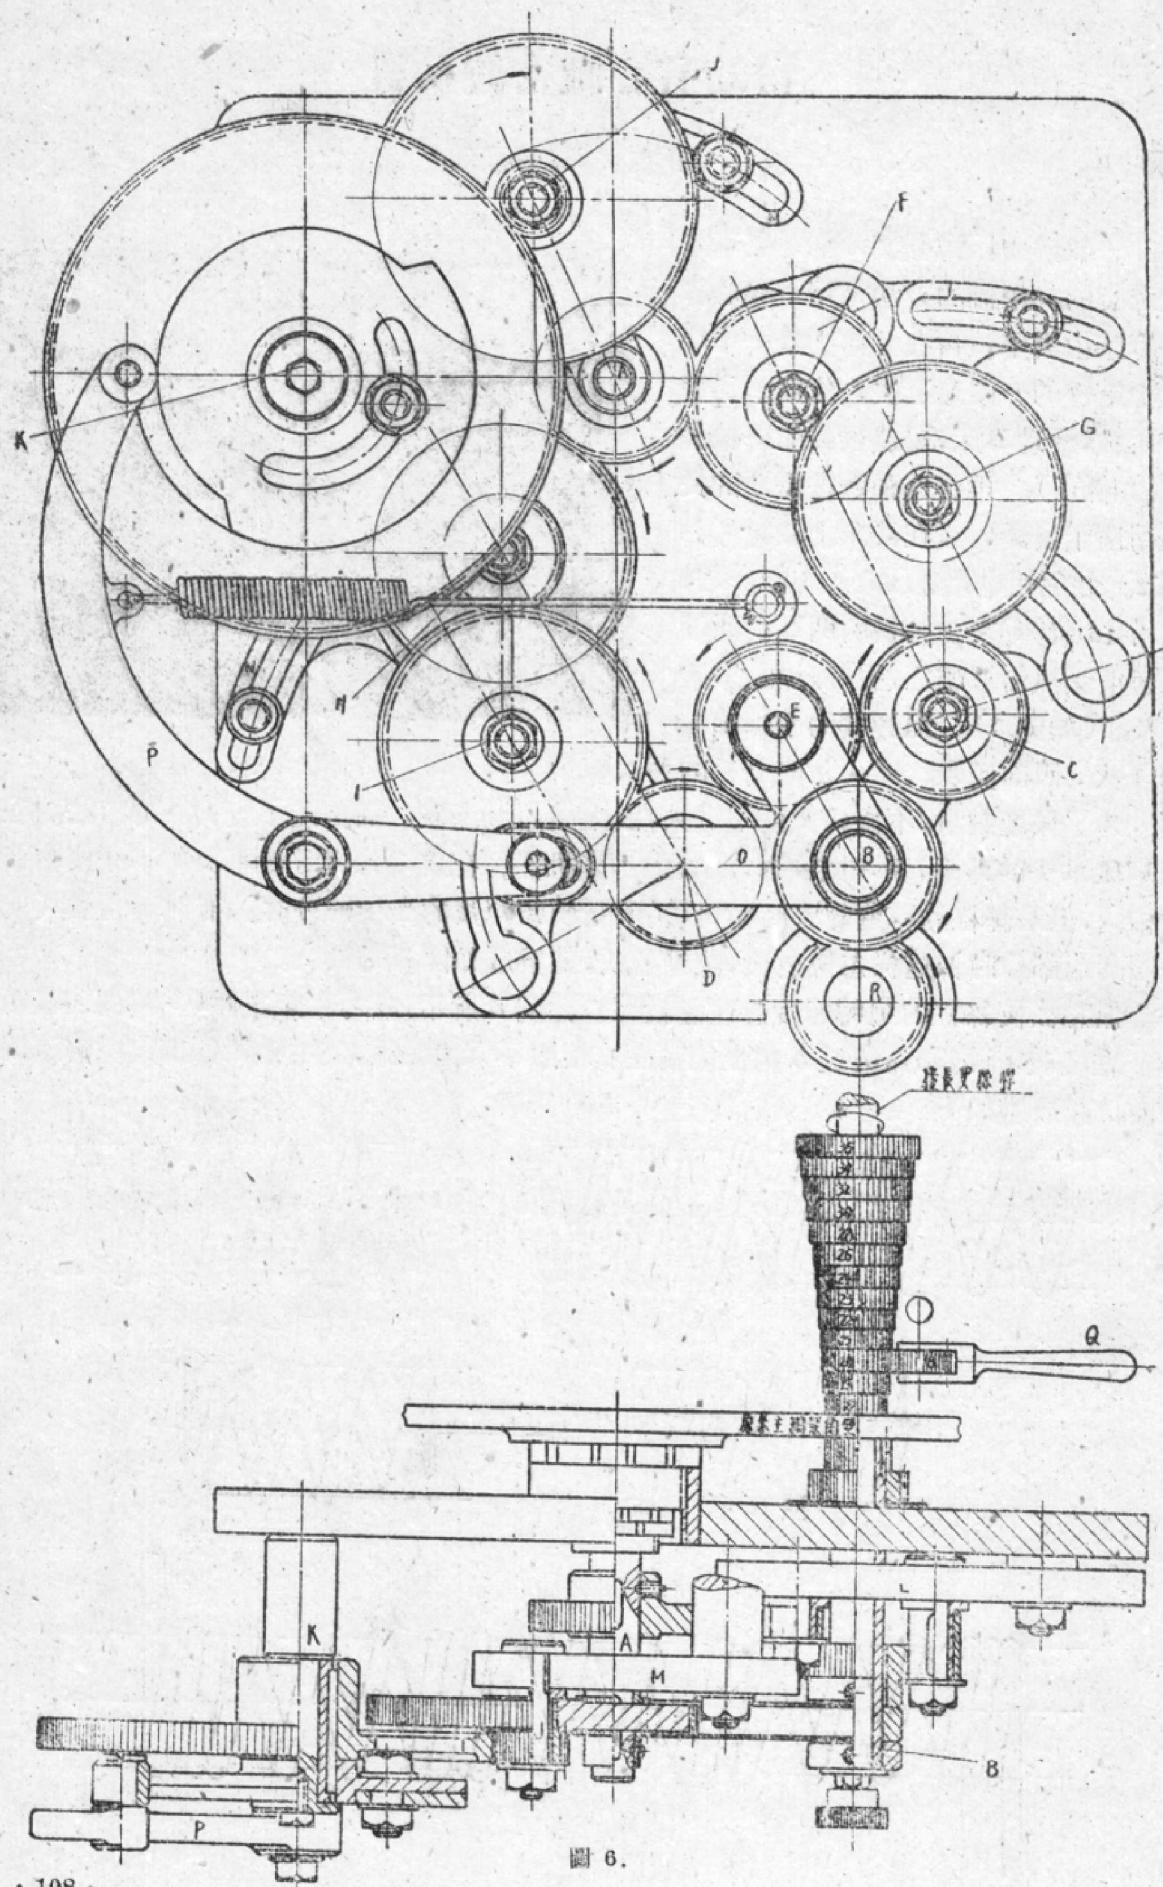


圖 6.

1. 往右，使絲杠快速迴轉 此為要使絲杠高速迴轉的理由。即當主軸等速迴轉時，刀台(也就是鋼絲)的移動比較快，來繞制彈簧的疏段。如果在沒有齒輪箱的車床上，普通的齒輪大家一定很熟悉，如同車螺絲一樣，假使在絲杠扣距 4 公厘的車床上，繞扣距 6 公厘的彈簧，則

$$\frac{\text{彈簧的扣距}}{\text{絲杠的扣距}} = \frac{6}{4} = \frac{\text{主動軸上的齒輪齒數}}{\text{絲杠上齒輪齒數}} = \frac{60}{40}$$

即 A 軸上挂 60 牙，B 軸上挂 40 牙，中間加惰輪連接就可以了。

但是在这台機器，A 軸上齒輪的外面，東西很多，不便拆卸；B 軸上尚有擺動杆，使 E 軸上的齒輪左右擺動，有時與右方齒輪相嚙合，有時又與左方齒輪相嚙合，因此亦不能拆卸，只可將 B 軸上的齒輪改裝在 C 軸。但 C 軸上的齒輪，又因要與擺動齒輪相嚙合，由於擺動距離有一定，齒數亦不能變更，因此只可使 A、B、C、D 軸上的齒輪齒數完全相同，而將交換齒輪裝置在以 C 為中心，可左右擺動的齒輪裝置板 L 的 C 軸上。外面與 C 軸上齒輪嚙合的是原動輪，是 60 牙；裏面可裝被動輪，是 40 牙。E 軸上可裝任意齒數的惰輪一只。

2. 往左，使絲杠緩慢迴轉 此為要使絲杠緩慢迴轉的理由，即當主軸等速迴轉時，刀台(也就是鋼絲)的移動比較慢，來繞制每個彈簧兩頭的并圈。此時的挂輪，應以鋼絲的直徑為依據，亦即以鋼絲直徑為扣距來計算，如鋼絲直徑為 $\phi 2$ 公厘，絲杠扣距仍為 4 公厘，則

$$\frac{\text{彈簧的扣距}}{\text{絲杠的扣距}} = \frac{\text{鋼絲的直徑}}{\text{絲杠的扣距}} = \frac{2}{4} = \frac{\text{主動軸上齒輪的齒數}}{\text{絲杠上齒輪的齒數}} = \frac{20}{40}$$

即 A 軸上挂 20 牙，B 軸上挂 40 牙，中間加惰輪連接。

因有與上述同樣情形的理由，故將交換齒輪掛在 H 軸上，原動輪齒數是 20，掛在外面；被動輪齒數是 40，掛在裏面。

3. 往上，迴轉凸輪 這一系的齒輪是控制每個彈簧的總圈數用的，譬如，每個彈簧連兩頭并圈在內共為 40 圈，則就是說，A 軸迴轉 40 轉時，凸輪迴轉一轉，它的挂輪應為：

$$\frac{\text{凸輪的迴轉數}}{\text{主動軸的迴轉數}} = \frac{1}{40} = \frac{\text{主動軸上齒輪的齒數}}{\text{凸輪軸上齒輪的齒數}} = \frac{1}{5} \times \frac{1}{8} = \frac{20}{100} \times \frac{20}{160}$$

即在 A 軸上挂 20 牙齒輪，與 J 軸上 100 牙齒輪相嚙合，在 100 牙齒輪同軸上，再裝一只 20 牙齒輪，使與 K 軸上 160 牙齒輪相嚙合。這樣的挂輪，就能得到主軸 40 轉時凸輪轉一轉的迴轉比。

裝置凸輪的目的，是为了使 E 軸上的齒輪當搖臂接觸凸輪大半徑時，與 C 軸上的齒輪嚙合，使絲杠快速迴轉，即繞制彈簧中部一段。反之，當搖臂接觸凸輪小半徑時，使 E 軸上的齒輪與 D 軸上的齒輪相嚙合，使絲杠迴轉緩慢，即繞制每個彈簧兩端的并圈。如果某種彈簧的總圈數為 10 圈，兩端并圈共為 4 圈，則

凸輪大半徑所占度數應為：

$$360^\circ \times \frac{10 - 4}{10} = 360^\circ \times \frac{6}{10} = 216^\circ$$

凸輪小半徑所占度數應為： $360^\circ \times \frac{4}{10} = 144^\circ$

但凸輪上未曾刻有度數，而兩邊又各有斜線，因此即有刻度，亦不準確，好在大量生產，可由開始幾只來校準。

以上所述的挂輪，都是按照手柄 Q 上的齒數 18 的齒輪，移動到最左邊，與齒輪箱內齒數 18 的齒輪相啮合，使兩者速比為 1，同時亦將 R 手柄向左拔出挂上第 1 檔，使關係速比亦為 1 時的各種方法。若將繞制扣距 6 公厘的彈簧挂輪挂好後，再配合 R 手柄能拔出推進的三檔，每檔又可移動 18 齒的齒輪來啮合，則可得 39 種不同的扣距。

茲將 G 軸上的交換齒輪挂上兩只齒數相同的，并將手柄 Q 由最左方移到最右方，並將三檔連合使用，則得各種不同的扣距如下表：

第一檔	4	3.79	3.6	3.48	3.27	3.18	3	2.77	2.57	2.4	2.25	2.11	2.06
第二檔	2	1.89	1.8	1.71	1.63	1.56	1.5	1.38	1.28	1.2	1.12	1.06	1.03
第三檔	1	0.95	0.9	0.86	0.82	0.78	0.75	0.69	0.64	0.6	0.56	0.53	0.52

彈簧計算時的扣距，與實際繞出來的扣距往往不同，因為繞成後，一定要回松，回松時即將扣距縮小，因此計算時最好將 Q 手柄移到第 10 檔，使 18 齒齒輪與 30 齒齒輪相啮合，這樣，上述扣距 6 公厘時的挂輪，應變更如下：

$$\frac{6}{4} = \frac{6}{4} \times \frac{18}{18} \times \frac{30}{30} = \frac{18}{30} \times \frac{6}{4} \times \frac{30}{18} = \frac{18}{30} \times \frac{90}{36}$$

即 18 齒與 30 齒，即將手柄扳准即可。90 齒與 36 齒是挂在 G 軸上，90 齒為主動輪，36 齒為被動輪，如果沒有 36 齒的齒輪，則用 35 齒亦無妨礙。若繞成的彈簧因回松而扣距變小，則可將手柄 Q 向左移一孔，再行試繞。

上述使 18 齒與 30 齒相啮合，其實並不一定，主要是為了使倍數準確，少帶小數或不帶小數。如果使 18 齒與第 7 檔 24 齒相啮合，亦甚妥當，則

$$\frac{6}{4} = \frac{6}{4} \times \frac{18}{18} \times \frac{24}{24} = \frac{18}{24} \times \frac{6}{4} \times \frac{24}{18} = \frac{18}{24} \times \frac{70}{35}$$

挂的方法與上述相同。

如果要繞左括彈簧，則在左右兩輪系傳動中，須各加惰輪一只。

如果須繞扣距全部相同的彈簧，則可將齒輪裝置板 M 向右移升，使凸輪不轉，並將搖臂 P 與凸輪大半徑接觸。

本機能繞鋼絲直徑自 $\phi 0.30$ 至 $\phi 4$ 公厘，彈簧直徑自 $\phi 3$ ~ $\phi 80$ 公厘的各種壓力和拉力彈簧。

自動萬能無心繞簧機

北京汽車製造廠

一、簡介：

這台自動萬能無心繞簧機，它的體積為：820公厘×610公厘×600公厘，用3馬力電動機拖動。它能繞壓力彈簧及拉力彈簧，最大彈簧外徑為 $\phi 26$ 公厘，最大鋼絲直徑為 $\phi 1.8$ 公厘，既能繞左旋或右旋彈簧，又能够繞橄欖形彈簧（圖1）、喇叭形彈簧（圖2）及扭力彈簧（圖3）。生產量因彈簧長短的不同，每分鐘約為30~50個。進給鋼絲、調直、繞制、并頭及切斷等工作，全部自動化。

二、機構說明：

圖4是本機的正視圖及頂視圖。

它的傳動是由電動機傳來的动力，經皮帶輪131、軸55帶動齒輪54、83、凸輪軸47。在凸輪軸末端上，裝有導鐵110，并有調整螺絲109，能使滑塊107在扇形齒輪42的槽中滑動，借以調整進給鋼絲的長短。

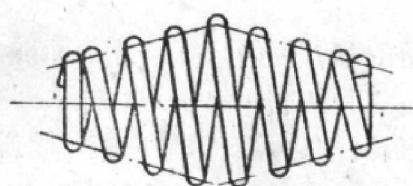
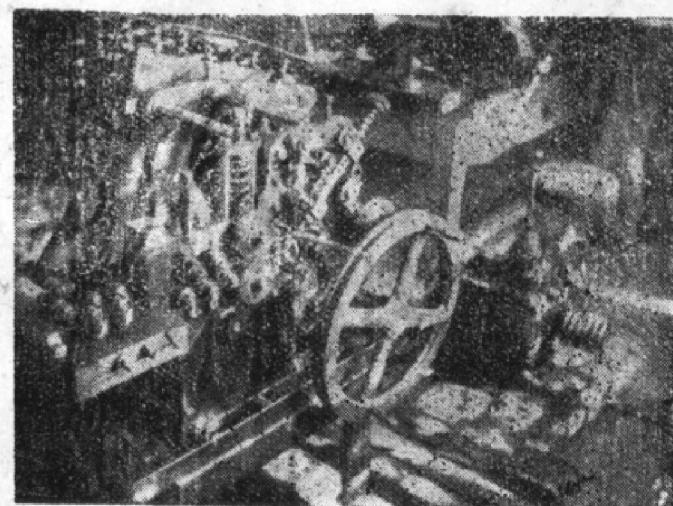


圖 1.

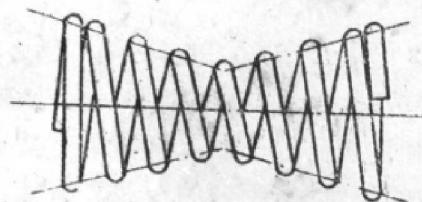


圖 2.

扇形齒輪42是與齒輪100相啮合，齒輪100的同軸上裝有齒輪116，與離合器軸上的齒輪86相啮合。離合器的軸上又裝有制動輪94，它與齒輪86的關係是依兩只制動爪92來控制；即當凸輪迴轉時，因滑塊107的滑動，使扇形齒輪往復擺動，使齒輪86忽左轉，忽右轉。但制動輪的迴轉方向是有一定的，即齒輪86向這方向迴轉時，因制動爪92的作用，使軸96迴轉。當齒輪86反方向迴轉時，因制動爪92是與制動輪94上的齒相滑，


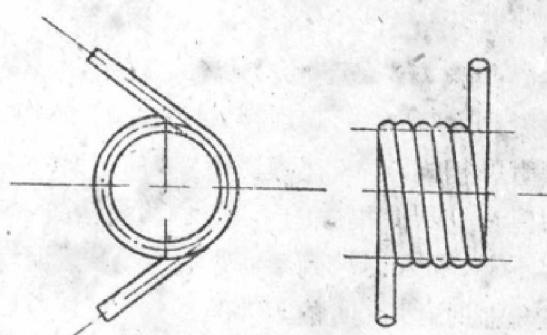


圖 3.

軸 96 并不迴轉。这样，当凸輪軸 47 回轉一周中，軸 96 是有时轉动有时靜止的，轉動時，由同軸上 64 牙的齒輪傳動 40 牙齒輪，再由同軸上的 20 牙齒輪，傳動 32 牙齒輪，來帶動两只進給滾輪上的齒輪 141，來進給鋼絲。

凸輪 159 是切斷鋼絲用的，如圖 5 所示。當一個彈簧繞制完成後，則凸輪 159 推動搖臂 161，使與軸 26 連接的臂 60，借螺絲杆的作用，將滑鐵 52 壓下，此時在滑鐵 52 上裝置的刀具，即行切斷彈簧。

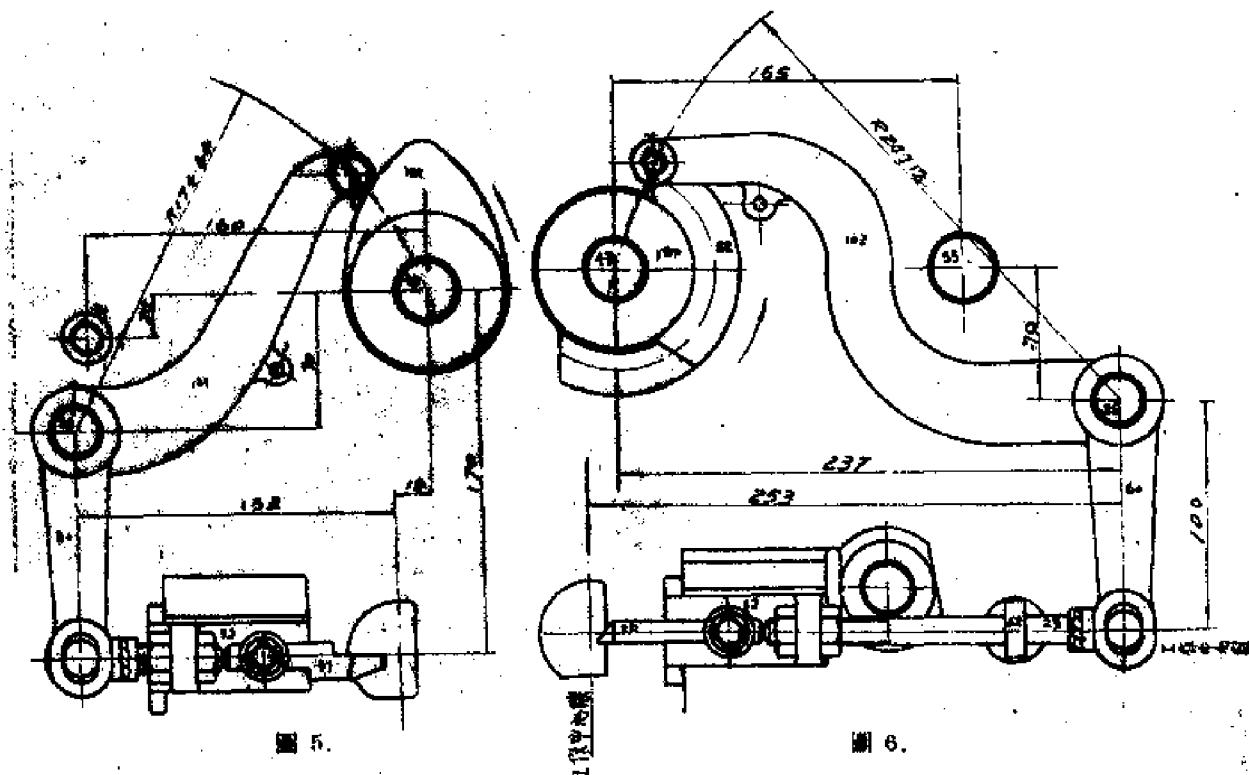

凸輪 82 是調整節距用的，如圖 6 所示，進給的鋼絲經兩只鋼絲導頭而被繞成彈簧。并头一圈繞成后，鋼絲與鋼絲之間，因凸輪 82 的作用，即利用隔鐵 50，插入兩相臨的鋼絲圈間，制成彈簧所需的螺距。彈簧是有長短的，但兩端的并头总是一圈。因此凸輪 82 是用兩片疊成的，可依據彈簧的長短來調整，因為不論彈簧圈數有多少，它的并头总是兩端各一圈，并且凸輪軸總是一轉繞成一個彈簧。這樣說來，如果總圈數是 8 圈，那末并头兩圈，是凸輪全圓周的 $\frac{1}{4}$ ；如果總圈數是 16 圈，並头仍是 2 圈，那末并头的時間是凸輪圓周的 $\frac{1}{8}$ 。

凸輪 123 是退心刀用的。這個凸輪是圓筒形的，中間有溝槽，搖臂 139 端的轉子在槽中滑動，俾使心刀前後移動。繞制普通彈簧時，心刀總是固定不動的，無需用此裝置，因彈簧直徑相同，心刀在彈簧中間；并無妨碍。但是在繞制喇叭形彈簧時，情形就不相同了，心刀應在切斷時鋼絲的下方，與鋼絲相離，僅百分之九公厘。如果繞制喇叭形彈簧，心刀亦固定不動，那末當繞到小直徑處時，不但鋼絲導頭與心刀要碰，並且鋼絲亦通不過去。因此在繞制時，因有凸輪 123 的作用，使心刀後退，當需要它來切斷鋼絲時，心刀即伸至鋼絲下方，與上方的切斷刀共同執行切斷鋼絲的任務。鋼絲被切斷後，則心刀又退回後方，如此往復進行工作。

凸輪 124 是控制彈簧形状用的，如繞制喇叭形、橄欖形和錐形彈簧等，都需由凸輪 124 来控制。圖 7 是繞制喇叭形彈簧用的凸輪， $R-r$ 的尺寸為彈簧最大直徑與最小直徑相差之半。圖 8 为繞制橄欖形彈簧用的，其 $R-r$ 的尺寸亦為彈簧最大直徑與最小直徑相差之半。鋼絲被切斷後，第二次進給時，搖臂與凸輪的接觸點都是在 A 点。從 A 点起，半徑逐漸縮小或放大，至 B 点後，再行放大或縮小直至 C 点止。圖 5 是大半徑半圓。圖 6 是繞制帶梢度彈簧用的凸輪。

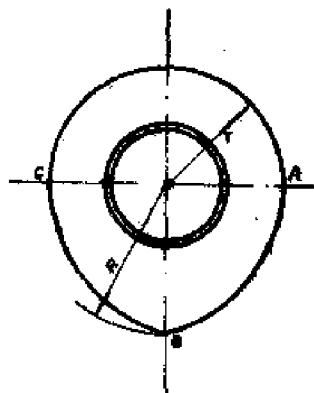


圖 7.

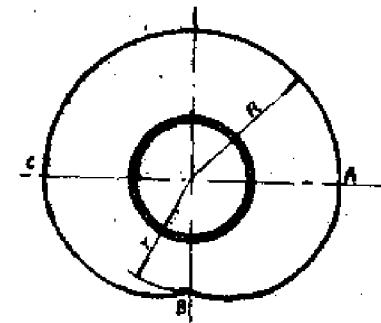


圖 8.

兩只導頭 48 因鋼絲摩擦，磨耗甚劇，必須鑄焊硬質合金頭，并使導頭工作表面成圓弧形，其弧徑與鋼絲的半徑相同。兩只導頭繞右旋彈簧時，下方的導頭中心線與機床垂直中心線成角 67.5° ，兩只導頭相互間，亦成角 67.5° 。

三、繞制方法：

1. 壓力彈簧：鋼絲經過橫向及縱向兩組鋼絲調直裝置後（圖 4），經進給滾輪及鋼絲導管 67 至兩只鋼絲導頭 48，此時應用尖頭鉗，將鋼絲稍微鉗彎，使易於通過鋼絲導頭。已通過導頭將井圈繞好後，應使隔鐵 50 頂上，做出彈簧的螺距；待至彈簧末端井頭時，把隔鐵 50 落下，並使停止進給鋼絲，再剪斷鋼絲，這就是依次來調整凸輪的工作。此時需注意，在調整時，必須用手搖皮帶輪，切勿因手搖費力，而用電動機拖動，這是最危險的。同時應將搖臂 39 卸下。

2. 拉力彈簧：拉力彈簧全是井圈，圈與圈無間隙，因此不用隔鐵 50，試繞時如覺井圈不緊，可調整鋼絲導頭 48 的位置，使兩個導頭上半圓小溝的中心線與鋼絲導管的中心線在同一平面上。如果井圈還不緊，可將導頭上的半圓小溝移出 0.20~0.30 公厘，並亦將隔鐵 50 卸下。

3. 喇叭形彈簧：依上述方法，將繞制喇叭形彈簧用的凸輪、退心刀裝置及搖臂 39 分別裝好，並將兩個導頭間的傳動齒輪挂上，即可開始試繞。當凸輪軸迴轉時，搖臂 39 被凸輪逐漸推動，搖臂的另一端即壓下彈簧外徑調整杆 41，並由上面的調整杆的齒條，通過傳動齒輪，帶動下面調整杆上的齒條，使上下調整杆同時向圓心移動，這時喇叭形彈簧即由大端逐漸縮小，凸輪轉至 B 点後，又逐漸增大。

4. 橄欖形彈簧：繞制橄欖形彈簧時，心刀是不必退出的，但須依照前述的方法，將繞制橄欖形彈簧用的凸輪和兩個導頭間的傳動齒輪挂上。

5. 右旋、左旋彈簧：普通的彈簧一般都是右旋的，此時導管位置是在心刀的下方（圖4），即擰動螺絲杆12，使進給滾輪兩輪的接觸線亦在下方。但在擰動螺絲杆12之前，必須先將繩緊螺絲杆76松開，否則有損壞齒輪的危險。上方導頭的中心線需與機床中心線成 45° 角。繞左旋彈簧時，鋼絲導管位置是在心刀的上方，此時下方的鋼絲導頭與機床中心線成 45° 角。但繞削左旋彈簧時，如切刀與隔鐵，不互換位置，則切斷的一圈是在第二圈，不在第一圈。換句話說，即切斷後，尚留有一圈，不如繞右旋彈簧時的僅留半圈了。又繞左旋彈簧時，動刀與隔鐵，如互換位置，則切斷凸輪及調整節距用的凸輪亦須互換，並且心刀的方向亦須換置，這樣反而不便，因此可以不換位置而切在第二圈。

6. 扭力彈簧：扭力彈簧，如圖 3 所示，繞制時切斷動刀是要用件號 180 的，導管亦要用件號 181 的作心刀來切斷，心刀須用件號 178 欄鐵來代替，上方導頭須改裝一只头部有勾輪的，下方導頭不用凸輪亦須設計專為扭力彈簧用的，這凸輪的設計要點，即進給鋼絲直的部分時，有勾輪的導頭停在上方不起作用，待直的部分達到足夠長度時，有勾輪的導頭突然壓下，這樣鋼絲繞成圓圈，至末了時，有勾輪的導頭先行退出，再剪斷，即繞成扭力彈簧。

四、本机各种的計算：

1. 送出鋼絲的計算:

进给钢丝滚轮的直径为 $\phi 76$ 公厘，则迴轉一轉进給钢絲之長為 76π 。如果扇形齒輪不是扇形，而是整个圓柱齒輪，齒數為 250，則迴轉一整轉，能进給钢絲應為：

亦可將 26 牙與 32 牙互換位置，則得：

在后牆板上鑽有一列的三个孔，以便根据需要送出鋼絲的長度，适当地用 20、40、60 的三只齒輪。即如果 20 牙換 40 牙，則送出鋼絲的長度應為：

如果 40 牙再換 60 牙，則送吐鋼絲的長度應為：

$$\text{或 } \frac{250}{20} \times \frac{60}{20} \times \frac{64}{40} \times \frac{32}{20} \times 76\pi = 16371 \text{ 公厘} \quad \dots \dots \dots (6)$$

必須指出，20 牙換 40 牙，鋼絲送出長了二倍，再換 60 牙，鋼絲送出長了三倍，但机床負荷亦增加了二倍或三倍，机床容易損壞，因此以僅用于約 $\phi 1$ 公厘的鋼絲為宜，較粗的鋼絲不宜使用，以策安全。

3. 圓形齒輪擺動圓弧的計算：

若總 KP 11—5205204—1 汽油泵汽閥彈簧，則僅用鋼絲 177 公厘，因此可用(1)式的

送出量，以求扇形齒輪的擺動角度，即

$$\frac{177}{2111} \times 330^\circ \approx 30^\circ$$

3. 偏心半徑的計算：

扇形齒輪的擺動角度既已求出，則應計算其適當的偏心半徑，來限制它的擺動角度，但偏心半徑所對的擺動角度，應為實際擺動角度的二分之一。即

$$220 \sin \frac{30^\circ}{2} = 220 \sin 15^\circ = 220 \times 0.25882 = 56.94 \text{ 公厘}$$

(220 為凸輪軸中心至扇形齒輪中心的距離)

4. 扇形板擺角的計算：

本机能繞右旋彈簧亦能繞左旋彈簧。繞右旋彈簧時，下方鋼絲導頭的中心線須與機床中心線成 67.5° 角，兩導頭中心線間亦要成 67.5° 角，這樣上方鋼絲導頭的中心線與機器中心線所成之角：

$$180^\circ - (67.5^\circ + 67.5^\circ) = 45^\circ$$

相反，如果繞制左旋彈簧時，下方鋼絲導頭與機器中心線所成的角應為：

$$180^\circ - (67.5^\circ + 67.5^\circ) = 45^\circ$$

這樣看來，裝置兩個導頭的扇形板，它的位置角度應在 $45^\circ \sim 67.5^\circ$ 之間，即

$$67.5^\circ - 45^\circ = 22.5^\circ$$

這兩個角度設計時就早預備妥當了，工作時只要一扳動就可。

五、其它調整事項：

1. 彈簧直徑的調整：彈簧外徑的調整，可用細長螺釘起子，伸入調整直徑杆 41 的孔中，擰動調整外徑用的螺絲 36。如果使導頭伸出，彈簧外徑即減小；如果使導頭縮進，彈簧外徑即變大。但擰動螺絲，不能使導頭縮進，可用手將導頭推進。

2. 進給壓力的調整：如果壓力太小，則鋼絲進給量時長時短；如壓力太大，則有損壞機器的危險，對此應當調整螺絲 138。每個進給滾輪，有適宜於各種鋼絲的沟两条，如鋼絲種類繁多，應多備滾輪。

必須指出，本机能繞最大鋼絲直徑為 $\phi 1.8$ 公厘，如果須繞 $\phi 2$ 公厘或 $\phi 2$ 公厘以上的鋼絲，可照圖按比例放大，但進給滾輪須要二對或三對（即四只或六只）。

气体半自動剝銼機

北京電子管廠

該設備主要是利用空氣的壓力以剝銼刀的齒牙，這樣剝出的銼齒，快而均勻，同時質量很高。加工出的銼刀，在銼軟鋼時，切屑不易留在齒中，減輕勞動強度，提高工作效率。其外形及結構如照片及示意圖所示（見後面附頁）。

三、電力設備類

鑄鐵感应电动机


北京毛紡織厂

一、鑄鐵感应电动机所用材料:

- (1) 鑄鐵片(定子及轉子片), 其中含硅量5%。
- (2) 繞組銅線为双紗包線, 其直徑为1公厘, 銅重4~5公斤。

二、主要构造:

- (1) 前后蓋(下部与底座連在一起)。
- (2) 定子(內有24槽)用14~15塊厚度为7公厘的鑄鐵片, 总厚130公厘。
- (3) 轉子(內鑽18个孔, 装18根直徑10公厘的銅棍, 两端和銅圈焊接), 用厚10公厘的鑄鐵片13塊。
- (4) 滾珠軸承2个, 軸承盖4个, 軸一根。
- (5) 小風扇2个(固接在轉子两端), 大風扇及風扇蓋各一个。

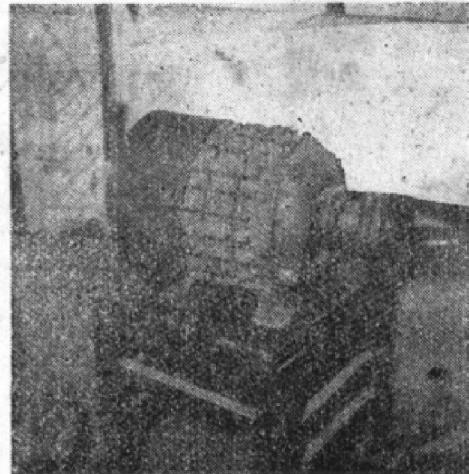

三、鑄鐵感应电动机的名牌数据:

馬力: 2KW	繞組接線为人單層鏈形
电压: 220/380V	相数: 3
电流: 8.3~4.3 Δ/Y	極数: 4
轉速: 1450 轉/分	
周波: 50Hz	

四、經濟效果:

鑄鐵感应电动机是用鑄鐵片代替了硅鋼片, 而且制造簡便, 因而及时地解决了該厂在革新运动中实现手工机械化必須有大量电动机的要求, 也克服了市上硅鋼片供应不足的困难。但此电动机使用中溫升还較高。

自動繞綫机

北京电机厂

一、主要性能:

这是一部專用的繞綫机, 專門繞制該厂制造的220V單相电动送風机的綫圈。綫圈的结构是每一繞組包括大、中、小三个圈, 在下綫时下入定子槽內, 繩組展开圖如下(圖1):

每一圈为 0.45 紗包綫 140 匝。在繞綫时，先繞小圈，待繞完 140 匝后自动跳槽，繞中圈 140 匝后再跳槽繞大圈，在大圈繞完 140 匝后自动停車，并發出音响信号（參看綫胎結構圖）。最多可同时繞六根綫，但根据經驗这样会大大增加輔助工时，最好是同时并繞两根綫，在繞完一个繞組后将綫倒到第二个綫輪上繼續繞第二个繞組。直到六个繞組全繞完后将繞綫軸取下，进行綁綫。

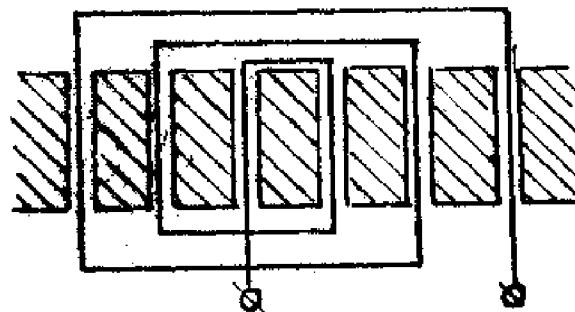


圖 1.

在繞綫过程中，跳槽和擰綫完全是自動的，在斷綫时能自動停車制動。本机还包括帶有自動調節緊度和斷綫剎車裝置的供綫輪架。在繞綫时將紗包綫軸放在這個架上，它能自動調節繞綫的松緊程度使之均勻，在斷綫和繞綫機制動時它也同時制動，使綫不致因綫軸繼續旋轉而散出。

本机有一制動按鈕，任何时候，只要按黑按鈕，繞綫軸立即制動。按紅按鈕立即取消制動。

用本机繞制綫圈比手工繞綫可提高工作效率 1~1.5 倍，并大大減輕了体力劳动。

二、主要結構和工作原理：

1. 排綫：由桃形凸輪推動排綫杆排綫，由蝸輪蝸杆帶動。

凸輪的作法如下（參看圖 2）。大小圓的半徑差即為排綫行程。排綫行程等於綫胎寬度減去一根導綫的直徑。

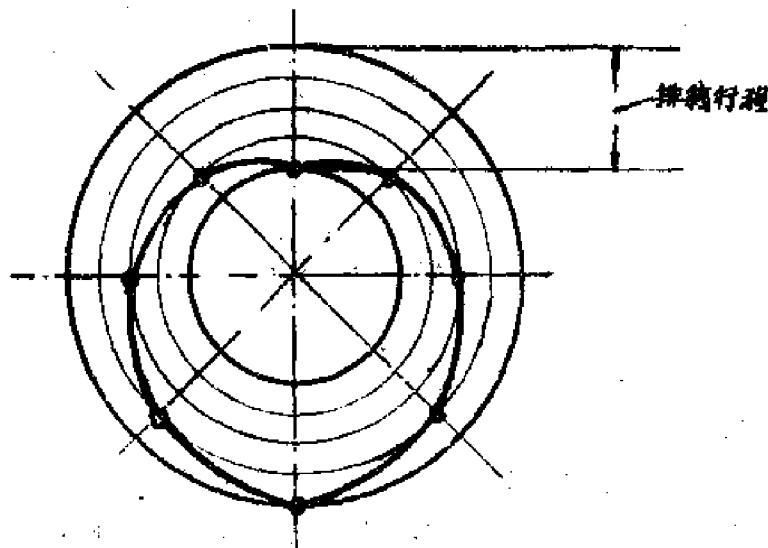


圖 2.

排綫齒輪的齒數為每層排綫根數的兩倍，如每層排綫 10 根，齒數即為 20；本機排綫齒輪的齒數是 25。

2. 跳綫：跳綫動作由跳綫凸輪、跳綫齒輪、跳綫拉杆、跳綫鉤和跳綫套管來完成。

跳綫凸輪的作法如下（參看圖 3）。

跳綫齒輪的齒數等於每圈所繞的綫匝數，本機的齒數是 140。根據經驗最好跳綫齒輪的齒數是排綫齒輪齒數的整倍數，這樣可以避免跳槽時的錯跳。

3. 电磁离合器（參看圖 4——裝配圖）：當線圈通電後，摩擦輪即被吸向右方與動力脫離，同時與制動皮帶摩擦制動。制動線圈 380V 交流電源，0.45 紗包綫繞 900 匝。

4. 自動停車制動：整個線圈繞完後，自動停車制動的動作由接點 1.1、2.2 和整個電路系統來完成（參看電路圖和示意圖）。當繞至第三槽時 1.1 合閉，繞至第 140 圈時接點 2.2 合閉，於是接通了电磁离合器的线圈使繞綫軸制動。

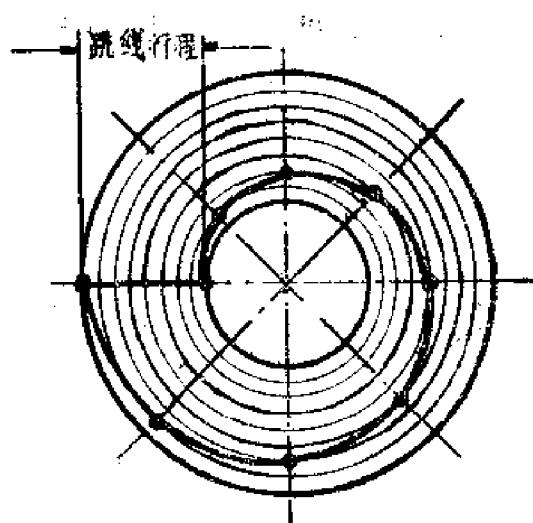


圖 3.

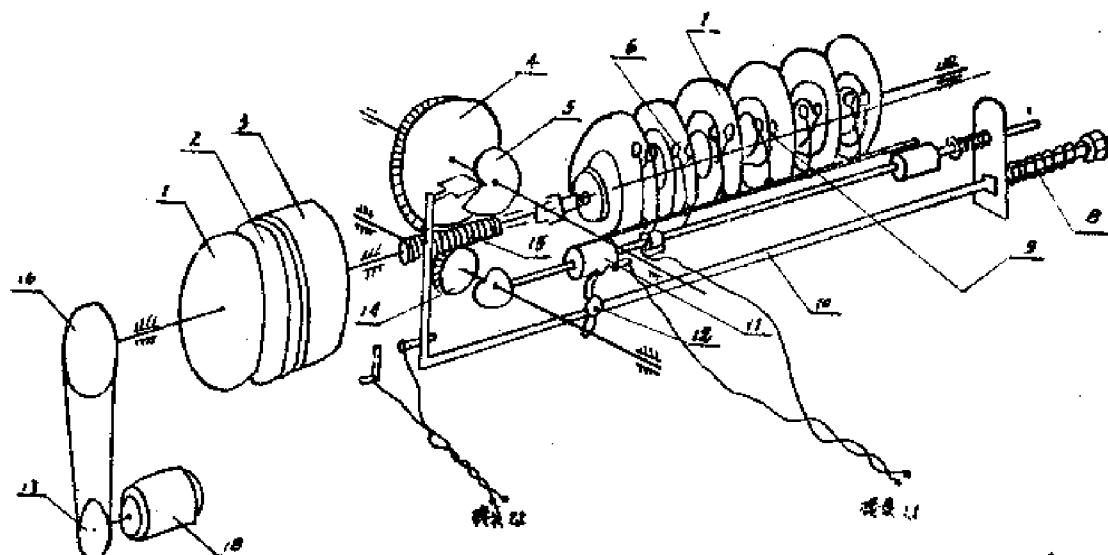


圖 4. 自動繞綫機裝配圖

編號	電器元件	數量
17	電度表	1
18	底座	1
19	底板	1
20	導軌	1
21	齒輪箱	1
22	齒輪盒	1
23	鏈輪	1
24	鏈輪架	1
25	鏈輪軸	1
26	鏈輪	1
27	鏈輪架	1
28	鏈輪軸	1
29	鏈輪	1
30	鏈輪架	1
31	鏈輪軸	1
32	鏈輪	1
33	鏈輪架	1
34	鏈輪軸	1
35	鏈輪	1
36	鏈輪架	1
37	鏈輪軸	1
38	鏈輪	1
39	鏈輪架	1
40	鏈輪軸	1
41	鏈輪	1
42	鏈輪架	1
43	鏈輪軸	1
44	鏈輪	1
45	鏈輪架	1
46	鏈輪軸	1
47	鏈輪	1
48	鏈輪架	1
49	鏈輪軸	1
50	鏈輪	1
51	鏈輪架	1
52	鏈輪軸	1
53	鏈輪	1
54	鏈輪架	1
55	鏈輪軸	1
56	鏈輪	1
57	鏈輪架	1
58	鏈輪軸	1
59	鏈輪	1
60	鏈輪架	1
61	鏈輪軸	1
62	鏈輪	1
63	鏈輪架	1
64	鏈輪軸	1
65	鏈輪	1
66	鏈輪架	1
67	鏈輪軸	1
68	鏈輪	1
69	鏈輪架	1
70	鏈輪軸	1
71	鏈輪	1
72	鏈輪架	1
73	鏈輪軸	1
74	鏈輪	1
75	鏈輪架	1
76	鏈輪軸	1
77	鏈輪	1
78	鏈輪架	1
79	鏈輪軸	1
80	鏈輪	1
81	鏈輪架	1
82	鏈輪軸	1
83	鏈輪	1
84	鏈輪架	1
85	鏈輪軸	1
86	鏈輪	1
87	鏈輪架	1
88	鏈輪軸	1
89	鏈輪	1
90	鏈輪架	1
91	鏈輪軸	1
92	鏈輪	1
93	鏈輪架	1
94	鏈輪軸	1
95	鏈輪	1
96	鏈輪架	1
97	鏈輪軸	1
98	鏈輪	1
99	鏈輪架	1
100	鏈輪軸	1
101	鏈輪	1
102	鏈輪架	1
103	鏈輪軸	1
104	鏈輪	1
105	鏈輪架	1
106	鏈輪軸	1
107	鏈輪	1
108	鏈輪架	1
109	鏈輪軸	1
110	鏈輪	1
111	鏈輪架	1
112	鏈輪軸	1
113	鏈輪	1
114	鏈輪架	1
115	鏈輪軸	1
116	鏈輪	1
117	鏈輪架	1
118	鏈輪軸	1
119	鏈輪	1
120	鏈輪架	1
121	鏈輪軸	1
122	鏈輪	1
123	鏈輪架	1
124	鏈輪軸	1
125	鏈輪	1
126	鏈輪架	1
127	鏈輪軸	1
128	鏈輪	1
129	鏈輪架	1
130	鏈輪軸	1
131	鏈輪	1
132	鏈輪架	1
133	鏈輪軸	1
134	鏈輪	1
135	鏈輪架	1
136	鏈輪軸	1
137	鏈輪	1
138	鏈輪架	1
139	鏈輪軸	1
140	鏈輪	1
141	鏈輪架	1
142	鏈輪軸	1
143	鏈輪	1
144	鏈輪架	1
145	鏈輪軸	1
146	鏈輪	1
147	鏈輪架	1
148	鏈輪軸	1
149	鏈輪	1
150	鏈輪架	1
151	鏈輪軸	1
152	鏈輪	1
153	鏈輪架	1
154	鏈輪軸	1
155	鏈輪	1
156	鏈輪架	1
157	鏈輪軸	1
158	鏈輪	1
159	鏈輪架	1
160	鏈輪軸	1
161	鏈輪	1
162	鏈輪架	1
163	鏈輪軸	1
164	鏈輪	1
165	鏈輪架	1
166	鏈輪軸	1
167	鏈輪	1
168	鏈輪架	1
169	鏈輪軸	1
170	鏈輪	1
171	鏈輪架	1
172	鏈輪軸	1
173	鏈輪	1
174	鏈輪架	1
175	鏈輪軸	1
176	鏈輪	1
177	鏈輪架	1
178	鏈輪軸	1
179	鏈輪	1
180	鏈輪架	1
181	鏈輪軸	1
182	鏈輪	1
183	鏈輪架	1
184	鏈輪軸	1
185	鏈輪	1
186	鏈輪架	1
187	鏈輪軸	1
188	鏈輪	1
189	鏈輪架	1
190	鏈輪軸	1
191	鏈輪	1
192	鏈輪架	1
193	鏈輪軸	1
194	鏈輪	1
195	鏈輪架	1
196	鏈輪軸	1
197	鏈輪	1
198	鏈輪架	1
199	鏈輪軸	1
200	鏈輪	1
201	鏈輪架	1
202	鏈輪軸	1
203	鏈輪	1
204	鏈輪架	1
205	鏈輪軸	1
206	鏈輪	1
207	鏈輪架	1
208	鏈輪軸	1
209	鏈輪	1
210	鏈輪架	1
211	鏈輪軸	1
212	鏈輪	1
213	鏈輪架	1
214	鏈輪軸	1
215	鏈輪	1
216	鏈輪架	1
217	鏈輪軸	1
218	鏈輪	1
219	鏈輪架	1
220	鏈輪軸	1
221	鏈輪	1
222	鏈輪架	1
223	鏈輪軸	1
224	鏈輪	1
225	鏈輪架	1
226	鏈輪軸	1
227	鏈輪	1
228	鏈輪架	1
229	鏈輪軸	1
230	鏈輪	1
231	鏈輪架	1
232	鏈輪軸	1
233	鏈輪	1
234	鏈輪架	1
235	鏈輪軸	1
236	鏈輪	1
237	鏈輪架	1
238	鏈輪軸	1
239	鏈輪	1
240	鏈輪架	1
241	鏈輪軸	1
242	鏈輪	1
243	鏈輪架	1
244	鏈輪軸	1
245	鏈輪	1
246	鏈輪架	1
247	鏈輪軸	1
248	鏈輪	1
249	鏈輪架	1
250	鏈輪軸	1
251	鏈輪	1
252	鏈輪架	1
253	鏈輪軸	1
254	鏈輪	1
255	鏈輪架	1
256	鏈輪軸	1
257	鏈輪	1
258	鏈輪架	1
259	鏈輪軸	1
260	鏈輪	1
261	鏈輪架	1
262	鏈輪軸	1
263	鏈輪	1
264	鏈輪架	1
265	鏈輪軸	1
266	鏈輪	1
267	鏈輪架	1
268	鏈輪軸	1
269	鏈輪	1
270	鏈輪架	1
271	鏈輪軸	1
272	鏈輪	1
273	鏈輪架	1
274	鏈輪軸	1
275	鏈輪	1
276	鏈輪架	1
277	鏈輪軸	1
278	鏈輪	1
279	鏈輪架	1
280	鏈輪軸	1
281	鏈輪	1
282	鏈輪架	1
283	鏈輪軸	1
284	鏈輪	1
285	鏈輪架	1
286	鏈輪軸	1
287	鏈輪	1
288	鏈輪架	1
289	鏈輪軸	1
290	鏈輪	1
291	鏈輪架	1
292	鏈輪軸	1
293	鏈輪	1
294	鏈輪架	1
295	鏈輪軸	1
296	鏈輪	1
297	鏈輪架	1
298	鏈輪軸	1
299	鏈輪	1
300	鏈輪架	1
301	鏈輪軸	1
302	鏈輪	1
303	鏈輪架	1
304	鏈輪軸	1
305	鏈輪	1
306	鏈輪架	1
307	鏈輪軸	1
308	鏈輪	1
309	鏈輪架	1
310	鏈輪軸	1
311	鏈輪	1
312	鏈輪架	1
313	鏈輪軸	1
314	鏈輪	1
315	鏈輪架	1
316	鏈輪軸	1
317	鏈輪	1
318	鏈輪架	1
319	鏈輪軸	1
320	鏈輪	1
321	鏈輪架	1
322	鏈輪軸	1
323	鏈輪	1
324	鏈輪架	1
325	鏈輪軸	1
326	鏈輪	1
327	鏈輪架	1
328	鏈輪軸	1
329	鏈輪	1
330	鏈輪架	1
331	鏈輪軸	1
332	鏈輪	1
333	鏈輪架	1
334	鏈輪軸	1
335	鏈輪	1
336	鏈輪架	1
337	鏈輪軸	1
338	鏈輪	1
339	鏈輪架	1
340	鏈輪軸	1
341	鏈輪	1
342	鏈輪架	1
343	鏈輪軸	1
344	鏈輪	1
345	鏈輪架	1
346	鏈輪軸	1
347	鏈輪	1
348	鏈輪架	1
349	鏈輪軸	1
350	鏈輪	1
351	鏈輪架	1
352	鏈輪軸	1
353	鏈輪	1
354	鏈輪架	1
355	鏈輪軸	1
356	鏈輪	1
357	鏈輪架	1
358	鏈輪軸	1
359	鏈輪	1
360	鏈輪架	1
361	鏈輪軸	1
362	鏈輪	1
363	鏈輪架	1
364	鏈輪軸	1
365	鏈輪	1
366	鏈輪架	1
367	鏈輪軸	1
368	鏈輪	1
369	鏈輪架	1
370	鏈輪軸	1
371	鏈輪	1
372	鏈輪架	1
373	鏈輪軸	1
374	鏈輪	1
375	鏈輪架	1
376	鏈輪軸	1
377	鏈輪	1
378	鏈輪架	1
379	鏈輪軸	1
380	鏈輪	1
381	鏈輪架	1
382	鏈輪軸	1
383	鏈輪	1
384	鏈輪架	1
385	鏈輪軸	1
386	鏈輪	1
387	鏈輪架	1
388	鏈輪軸	1
389	鏈輪	1
390	鏈輪架	1
391	鏈輪軸	1
392	鏈輪	1
393	鏈輪架	1
394	鏈輪軸	1
395	鏈輪	1
396	鏈輪架	1
397	鏈輪軸	1
398	鏈輪	1
399	鏈輪架	1
400	鏈輪軸	1
401	鏈輪	1
402	鏈輪架	1
403	鏈輪軸	1
404	鏈輪	1
405	鏈輪架	1
406	鏈輪軸	1
407	鏈輪	

6. 带有自动调节紧度和断线刹车装置的供线轮架(参看供线轮架示意图): 线从控制杆下穿过通到绕线轮上, 当线松时控制杆下垂, 制动力大, 线紧时控制杆上升, 制动力小; 这样就可自动调节绕线紧度。当断线时, 控制杆立即落下, 这时制动最大, 供线轮立即刹车, 同时控制杆将接点 3,3 闭合, 电磁离合器电路接通, 绕线轴也同时制动(参看电路图)。绕线紧度由紧度调节套管调节(参看供线轮架示意图)。

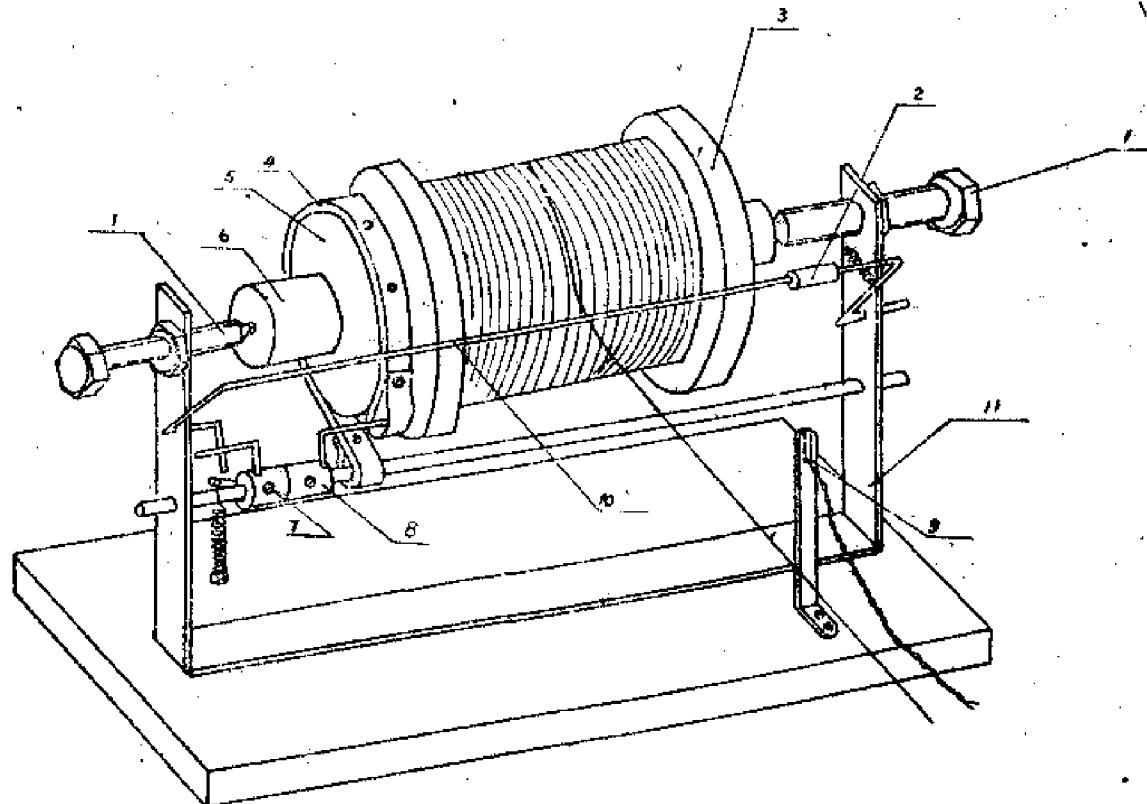


圖 6. 自动繞樣机供樣輪架示意圖

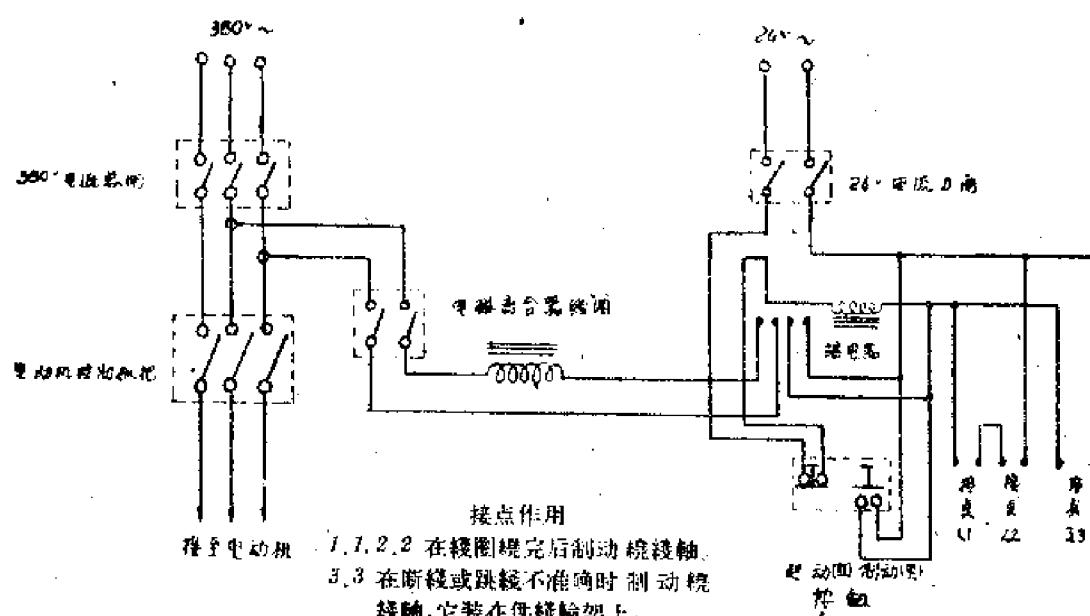


圖 7. 自动繞樣机电路圖

一、音响信号：当电磁离合器制动时，由于电源频率为 50 周，所以摩擦轮会同时发出 100 周的音响信号。

三、存在的問題和缺点

1. 原設計是同时并繞六根导綫，但实际应用时这样会增大輔助工时(例如有一根断綫时即会全部停車，增加开头时栓綫的时间等)，所以仍然采用單根或双根同时繞制，这样在繞完一个繞組后还須用手将綫由第一繞綫輪倒在第二繞綫輪上。这是一个严重的缺点，影响了自动化程度和工作效率。

以后准备作进一步改进，同时只繞一根导綫，但自动連續跳綫十七次，直至整个綫軸上的六套(共十八个)綫胎都繞完了为止。

2. 跳綫輪齒数为 140，排綫輪齒数为 25，由于 140 不能被 25 除尽，这样在跳綫瞬间跳綫套管与跳綫鉤的相对位置不固定，使跳綫杆調整較为困难，并在个别情况下会发生錯跳現象。改进办法是在不影响綫圈質量的情况下，稍微更改两个輪的齒数，使它们能互相除得尽。

例如采用 24 齒和 144 齒

$$\frac{144}{24} = 6$$

鋼筋混凝土电桿骨架盤綫机

良乡北京修造厂

一、規格：

机器全長 31 公尺，前部長 20 公尺，后部長 11 公尺，中間傳动部分寬 3 公尺，操作室和变速设备占面積为 9 平方公尺。

二、傳動：


机器轉動用 2.8 匹电动机一台，通过副軸帶動主機，同时通过拐角皮帶改变运行方向，帶動抱架小平車前后运行。

机器盤綫部分，在上綫时将車头銷子插入，使綫筒旋轉，在纏制螺旋筋时，拔掉插銷，将綫头夾在水泥杆骨架上，铁綫即通过导輪，纏在骨架上。机器后部的眼盤里使鋼筋通过眼盤，以控制鋼筋間距用的，在眼盤前部進行內鋼圈加扎及电焊工作。

三、用途：

此机器适用于直徑 323 以下的錐形或圓柱形的电杆的外螺旋筋梆扎工作，長度不限；螺旋間距分为 60、80、100 公厘三級。


此机器效率据初步估計要比原来人工盘綫提高 3 倍。

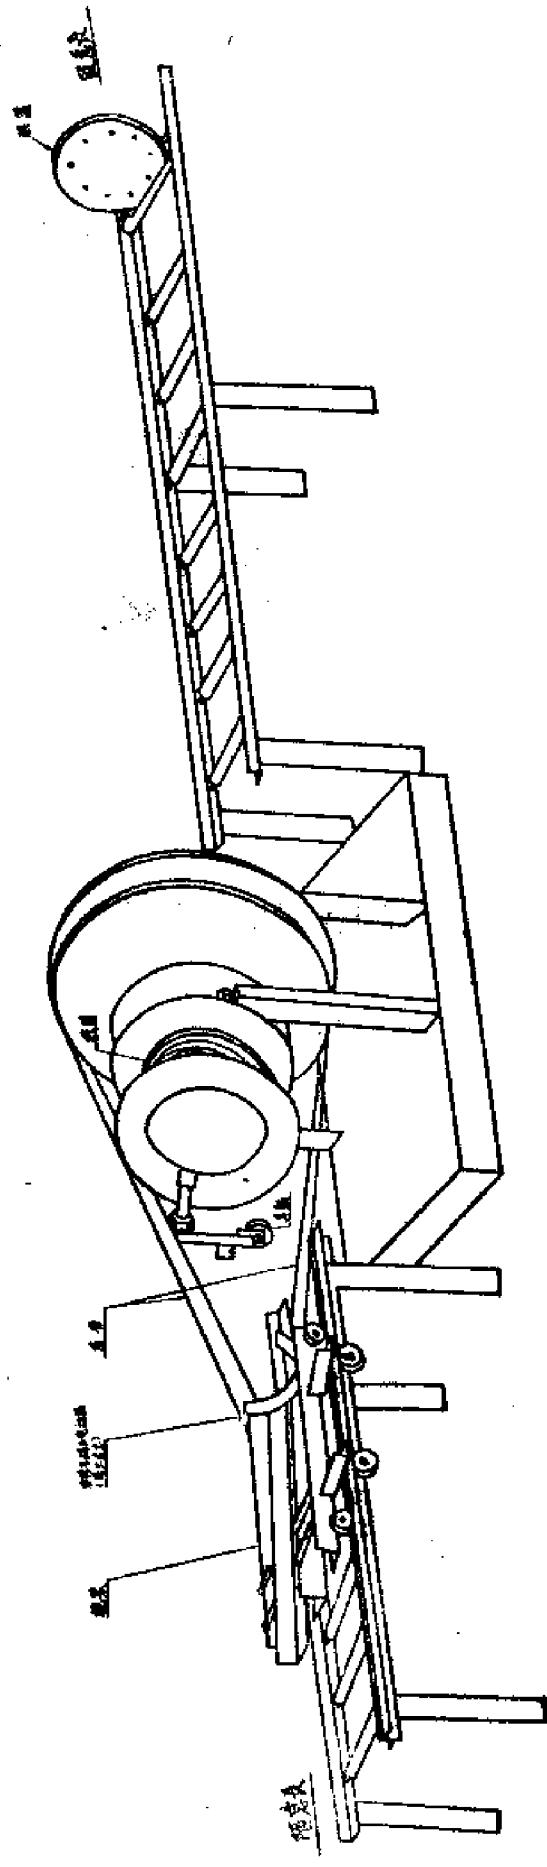


钢筋混凝土电杆骨料送填机




排 料

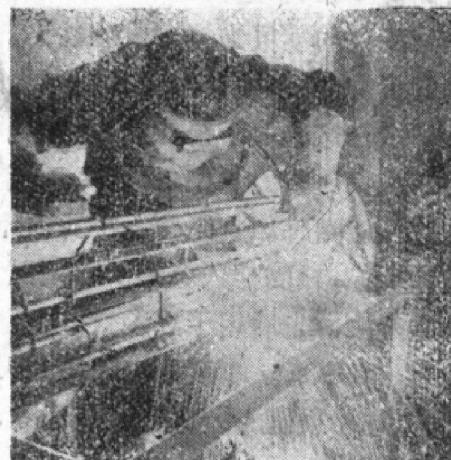

电焊骨架

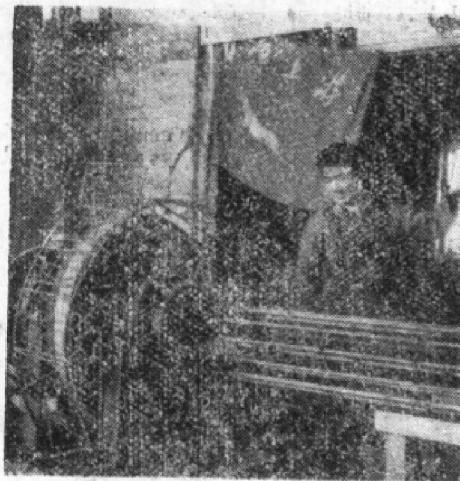

开动盘线机开始盘线

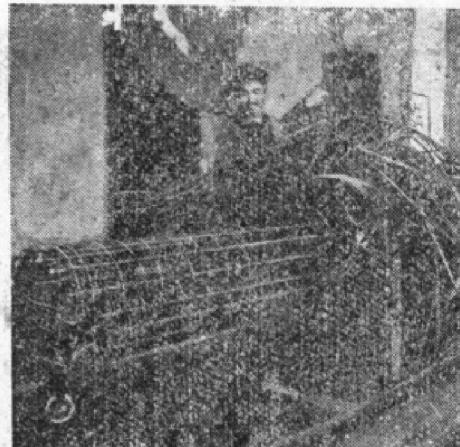

从盘线机出来盘好线的骨架

用热烘压法制造高压电机定子线圈 (代替真空浸胶)

良乡北京修造厂

一般制造定子线圈的时候，都要用真空浸胶设备，但真空浸胶设备投资大，工艺复杂，不是一般制造厂所容易办到的。改用“热烘压法”，以土代洋，可大大简化设备和工艺，并能达到同样的质量要求。


在制造 2000 瓩发电机穿入式定子线圈，采用双玻璃丝包铜线，匝间绝缘用云母带包扎，这样比垫条更能保证电气绝缘强度。首先将玻璃丝包线的一端成型，然后经过干燥，浸入 #5091 绝缘漆内取出再干燥，接着包匝间绝缘。在包云母带时务必包紧，而且每层都刷浓稠的黑漆青漆 #5031 一层，待漆晾至快干始往上包。包完一层后第二层必须压在

第一層的 $1/4$ 帶寬，升溫 $85 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，然後將夾模螺絲上緊，由中間夾子開始再往兩旁緊。這樣使線圈中的空氣泡擠到直線鐵夾具外，然後保溫 1 小時，最後用吹風機冷卻至室溫，始將夾具拆去。在包完雲母帶時線圈內的絕緣漆太稀，必須放入乾燥室內 $75 \pm 5^{\circ}\text{C}$ 內乾燥 16 小時，在這溫度下絕緣漆內的溶劑就能汽化大量揮發出來，使烘壓時流漆不致太多。在最後一次烘壓前的乾燥，最好由 16 小時延長至 48 小時，以便使線圈能徹底乾燥一下。


在包扎線圈時如有凹凸不平的空隙以 #5031 及雲母粉、石棉粉（必須潔淨不含鐵質）等混合物填充，線圈穿入線槽前必須試 3 倍額定電壓一分鐘。

上述方法曾先後用於許多台電機上，其中最高包括電壓為 10000 伏級的一台電機，容量最高為 15000 瓦。剛烘壓完的線圈大概內部還很潮濕，故介質損很大，在 1.5 倍電壓和 0.5 倍電壓時介質損值的差也超過了標準，但電機經過徹底乾燥後，額定電壓 E_n 時的介質損值 $<15\%$ 。

$1.5E_n$ 的介質損值— $0.5E_n$ 的介質損值 $<5\%$ ，完全合乎標準。另外曾抽出一根線棒作擊穿強度試驗平均擊穿電壓為 42000 伏為 6.67 倍額定電壓值。其中最低為 40000 伏，最高為 45000 伏。

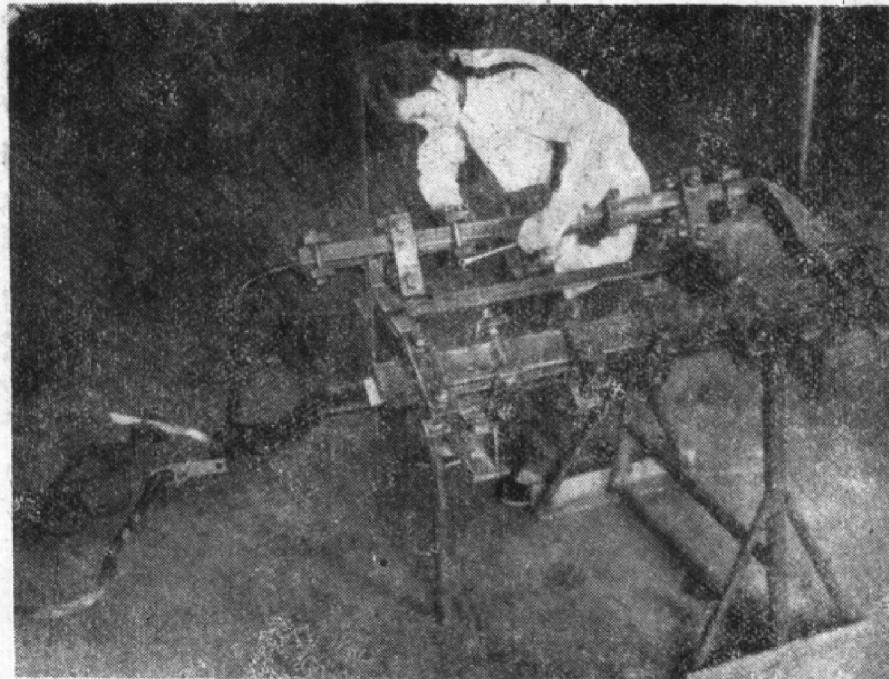

線圈正在通交流電加熱，並用人工上緊壓模螺絲。

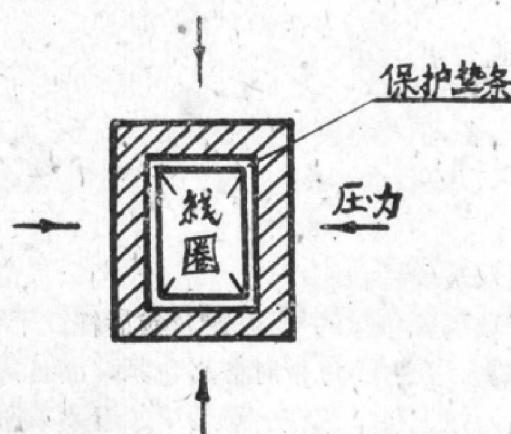

用此方法製成的線圈如果與真空浸膠的線圈比較絕緣包扎顯得松一點，推測裡面可能殘存少量空氣，至于電氣強度就毫不遜於真空浸膠者。

所使用的鐵夾具為：

線圈端接部分由於形狀特殊，烘壓工具不易作好，經蘇聯專家建議用 2 吋寬的自行車內胎（或橡皮帶）壓半包緊代替夾具作用。如用斜紋布帶代替了昂貴的橡皮帶，效果也

差不多，不过使用布带最好等綫圈升溫变軟时始往上包布带。

綫圈加热方法在烘压时，采用通入交流或直流电，在干燥时可放入干燥室内，这样施工較为方便。

土摩擦焊接机

北京汽車附件制造厂




一、規格与性能：

重量：250 公斤

外形尺寸：1500 × 300 × 200
(公厘)

馬达：3 馬力

工件轉速：2800 轉/分

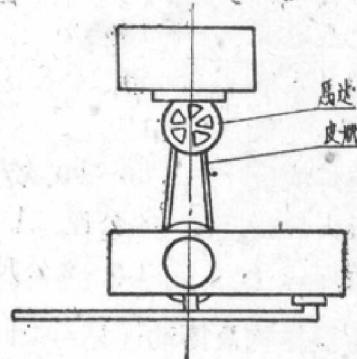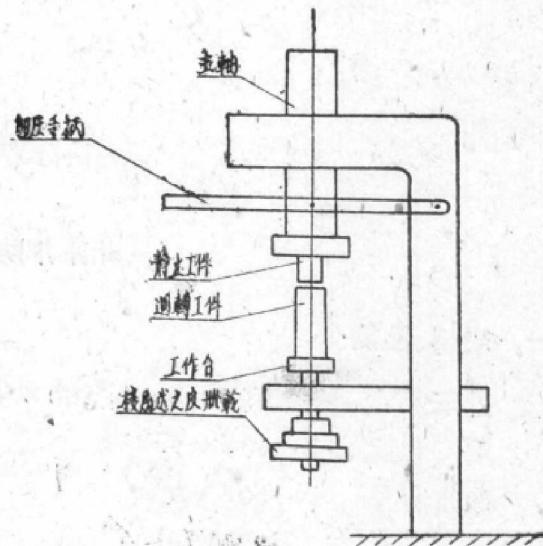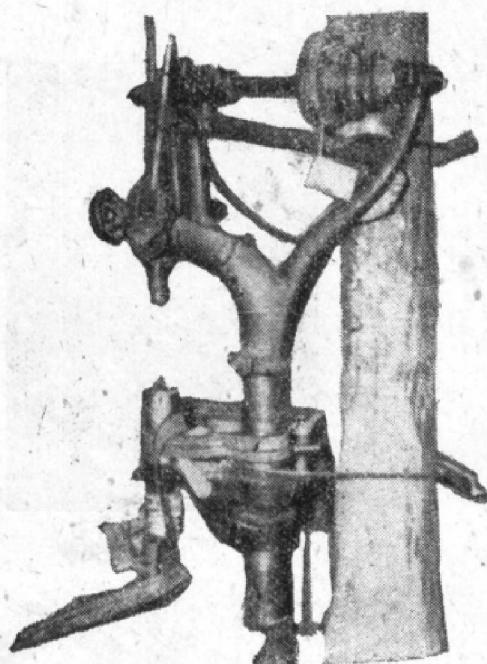

二、結構簡要說明：

土摩擦焊接机是用旧鑽床改装的，如照片及圖所示。待焊零件及焊接金屬棒分別卡在工作台及主軸上，加压装置是利用鑽床进刀机构，待焊零件的旋轉由馬达通过皮带傳动。在鑽床立柱与工作台轉軸上裝有刹車帶。

三、操作情况：

当开动馬达时，待焊零件高速旋轉，将加压手柄压下，使零件与焊接金属棒压紧，由于摩擦生热，使焊接处溫度升高，呈紅熔状态时，即关闭电門，随之急速刹車，但不能減去压力，切勿使两焊接件产生相对移动。待紅熔金属变黑后，即焊接完畢，可取下。

四、經濟效果：


該厂以前在制作汽車零件汽門頂时，要先鑽孔，再将端部所鑲金属圓盤用汽焊焊上，此法既慢，又不牢固，并需大量氧气。采用摩擦焊接后，即可提高焊接速度，增加焊接强度，又可解决目前氧气供給不足的困难，并可节约貴重金属（汽門頭和杆部可用两种材料炮制）。

土滾焊机

北京消防器材厂

一、規格、性能：


外形尺寸	高 1300 × 長 800 × 寬 880 (公厘)
重 量	500 公斤
額定容量	50KVA
一次电压	220V / 380V
二次电压	3.5V ~ 6V
初放电流	130A
周 率	50
相 数	1
点焊次数	60 ~ 90 次/分
最大焊接厚度	4 公厘
滾焊長度	1.5 ~ 2 公尺/分

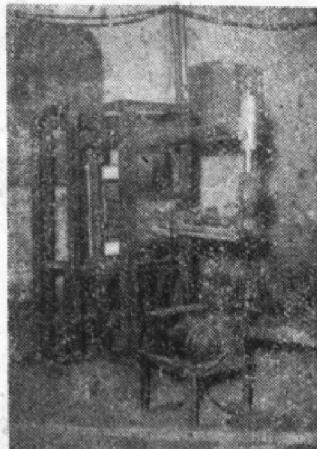

二、主要結構及傳動：(見示意圖)

1. 机体：支承机內各部件。
2. 机臂：分为上下机臂，在端部装有滾輪。
3. 線圈：为供給电流及电压的中樞机构，并附有 6 步調節器。
4. 斷續器：当滾壓压力超过所定值时，自动截断供电線路。

焊接时，工件放在两滾輪之間，按脚踏板时，电路接通，并使上滾輪压向工件。工件依滾輪轉速向前移动，并通过电热进行焊接。

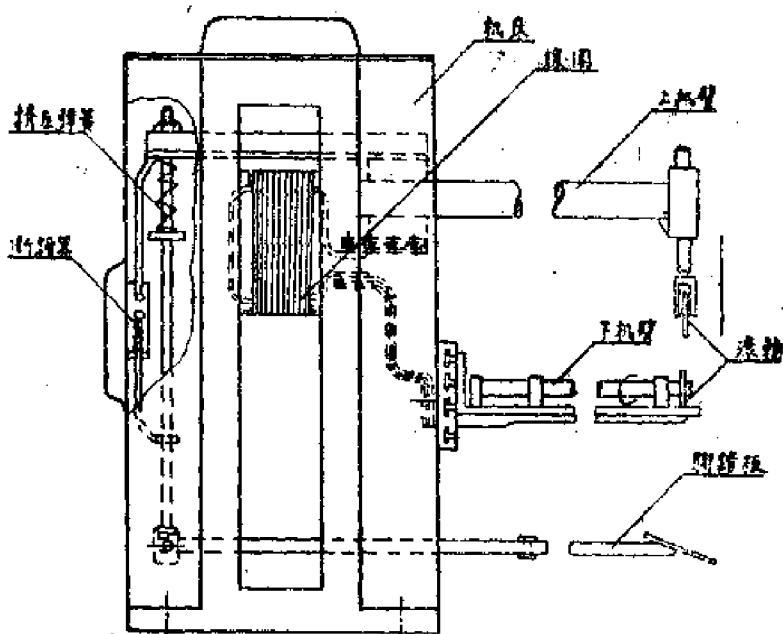

土滚焊机结构示意图

三、經濟效果：

此滚焊机在更换部件后尚可进行点焊、横缝滚焊及立缝滚焊。用这种土滚焊机焊接，可节约电石和氧气，适用于薄板焊接及点焊。

鑄鐵電焊機

北京儀器廠

該廠第五車間在體現“土洋結合，向多品種發展”的方針中，敢想、敢干地用鑄鐵代替硅鋼片，鑄鋁代替銅線，試制成功了鑄鐵電焊機，為電機製造中材料不足開辟了新方向，也給中小型企业在製造其他類型土變壓器及電器品種提供了線索。

一、鑄鐵電焊機的設計和製造過程：

電焊機變壓器的鐵芯是採用壳式變壓器形式，由每片厚為 10 公厘鑄鐵片八片，疊為十九層而成。每台所用鑄鐵片的具體尺寸及數量如下：

$230 \times 100 \times 10$ 公厘 76 片， $460 \times 100 \times 10$ 公厘 38 片

$640 \times 100 \times 10$ 公厘 38 片， $640 \times 200 \times 10$ 公厘 19 片

每片之間用 0.05~0.1 公厘牛皮紙絕緣，用 $3/4"$ 鐵掌釘緊固，搭成日形。


電焊機的一、二次線圈，均用鋁澆鑄而成，其導體截面為 9×10 公厘²，每台共 20 個，每個五圈。

裝配是先把鑄鐵片搭成山形，然後把鋁線圈套在中間的鐵芯上以石棉線相隔，線圈之間用 2 公厘石棉紙絕緣。放好後由上部將鑄鐵片插好（如圖所示）。緊固後，安放在小推

車上。裝配時必須特別注意，勿將鋁線圈的頭碰斷；又因全部線圈都是外露的，必須仔細檢查，勿讓螺絲及小金屬物跌入線圈層內，以致短路。

二、電焊機的試驗及接線方法：

電焊機的輸出是利用改變二次匝數。每個線圈的連接是在各線圈端部固定有紫銅板，銅板厚0.5~1公厘，長為兩線圈端的距離。

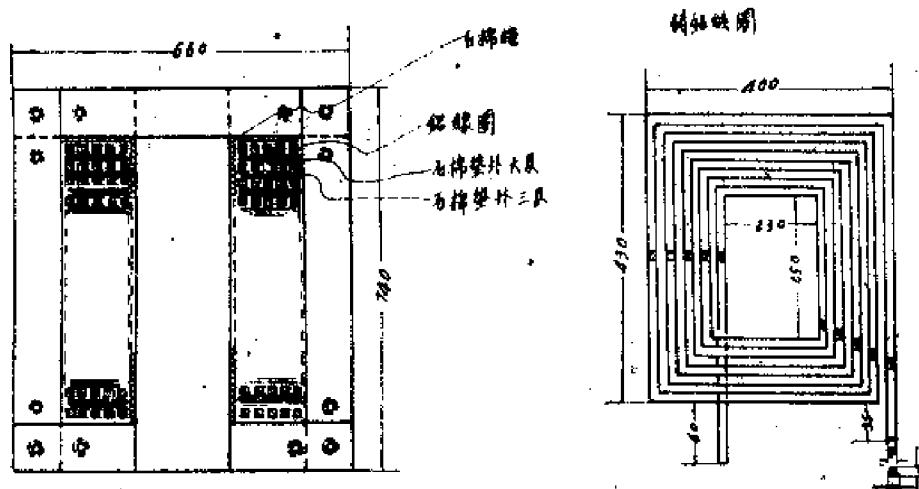

鑄鐵電焊機剖視圖

電焊機的試驗：試驗是在變換一次、二次鋁線圈的個數 N_1 、 N_2 及輸入電壓 V_1 的情況下進行的，經多次試驗結果，所得記錄如下表：

編號	N_1	N_2	V_1	V_2	I_1	I_2	V_o	I_o	備註
1	16	4	380	55	100	450	60	1	
2	17	3	380	35	70	350	40	40	
3	17	2	380	19	50		19	50	
4	17	3	220	29	44	200	35	23	
5	16	8	220				91	23	
6	14	5	220	45	130	300	71	32	
7	13	5	220	48	160	340	75	36	現在採用
8	13	6	220	50	180	320	91	36	現在採用
9	13	4	220	40	140	260	60	40	現在採用
10	13	3	220	35	85	240	43	27	現在採用
11	13	2	220	25	75	180	27	33	現在採用

根據試驗結果，我們採用了7~11的五個調節級： V_1 為220V， V_o 由27~91V， I_2 由180~340A。試驗是用4~6公厘焊條進行的，可焊割2"厚鐵板，連續使用4小時，溫升合乎標準。

現在的接法是將 N_1 放在下部, N_2 放在上部, 如果把 N_2 放在 N_1 線圈的中部, 則其 I_s 的輸出電流可以大些(達到 600A)。

三、電焊機製造及使用的技術要求:

1. 鑄鐵片鑄得越薄越好, 为要減少鑄造厚度的不勻及提高光潔度, 最好选用硬模澆鑄。

2. 鑄鋁線圈時須將引出線用 4 公厘鋁絲綁上, 以防止二次扣箱, 漑口最好成 ∇ 形, 使之容易除掉。

3. 使用時須要安調節器。

4. 不要經常打開外殼以防小金屬物跌入線圈層內造成短路或觸電事故。

四、鑄鐵電焊機的經濟效果:

這種電焊機的額定容量為 30KVA, 效率為 56%。

优点: 可大量节约硅鋼片及銅線, 也減去了硅鋼片及銅料的製造工時, 使成本大大降低。

缺点: 效率比一般電焊機較低, 溫升也較高, 但這些今后可以採取有效的措施來改進。

水缸電焊機

北京毛紡織厂

一、簡述:

該廠電工段為支援煉鋼任務, 在解決鼓風機焊制工作缺少電焊機時採用了土办法, 制成水缸電焊機, 因制作簡單, 安裝方便, 成本低廉, 不但节约了國家开支, 也及時地解決了困難。


二、水缸電焊機的制作原理:

依據鹽水具有電阻並能導電的特性, 在鹽分多時, 則電阻少, 电流便增大; 當鹽分少時, 電阻大, 电流減少, 因此在使用時, 就可根據需要, 控制加入水缸鹽量的多少, 來調整電流。

三、水缸電焊機的材料及結構:

如圖所示, 在水缸(較普通家庭用的大一些)中, 懸掛兩塊電極(銅或鐵均可), 一塊電極通過電線(須絕緣)與刀閘相連, 另一電極用電線與焊頭相接。電線約用 20 公尺左右, 水約裝至水缸 $2/3$ 左右, 鹽約 5~10 公斤。

此電焊機的缺點: 耗電量較多, 使用時須注意安全。

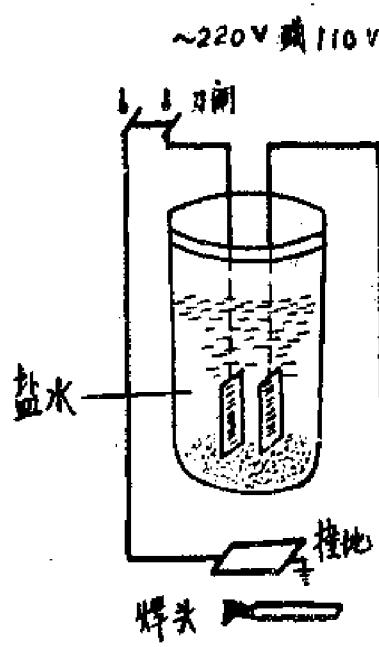

多头电焊机

北京金属結構厂


一、簡述：

此多头电焊机是利用一台对焊机改制而成的，它不仅沒有损失对焊的一切技术性能，而且又能作为手工电弧焊焊接之用。

二、多头电焊机的技术特性：

容 量： 60KVA
一次电压： 380伏
二次电压： 60~70伏
最大焊接电流： 1000安
連續焊接最多头数：6个

三、多头电焊机线路：見下圖所示。

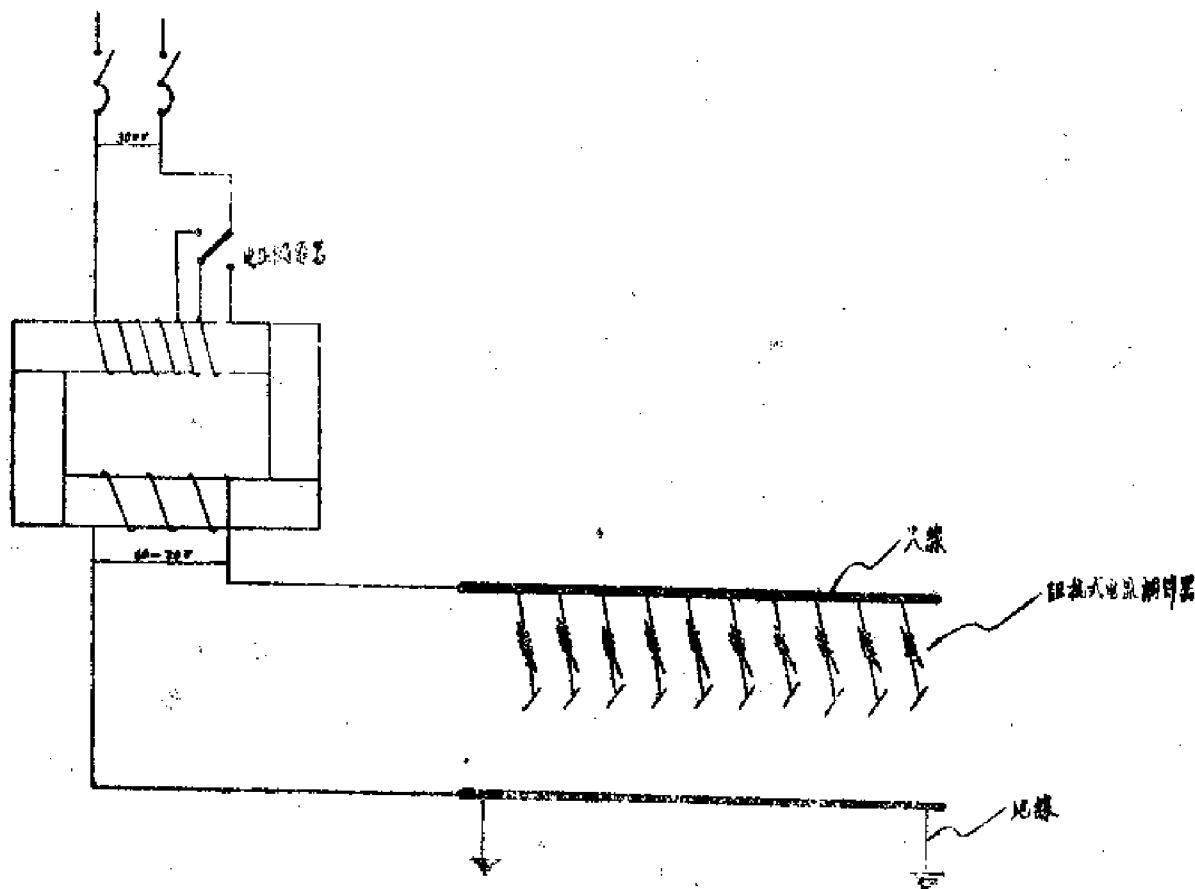


电容器自动检验设备

北京广播器材厂

一、用途：

这个设备主要是检验各种小型电容器(电介、纸质、云母)，它能自动地把检验耐压、绝缘电阻和容量的三道工序集中一次进行，每分钟可检验电容器 72 只，比用人工以三套仪器分三次检验可以提高工作效率 100 倍。

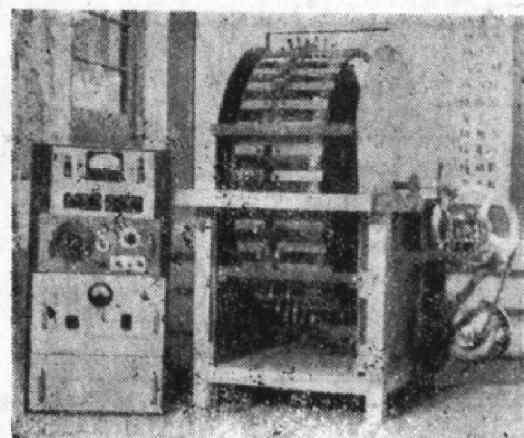

二、结构：分为如下四部分：

1. 仪器部分——它包括电容电桥、高阻表及一个高压整流器。
2. 控制部分——内容包括两个闸流管控制器、三个灵敏继电器及三个行动继电器(作鉴别不合格品之用)。
3. 接触部分——包括电容器夹子及一套炭精接点。
4. 带动部分——包括电动机及一套变速齿轮。


三、规格：

1. 耐压试验 0~3000 伏直流。
2. 容量测量 $0.00001\mu f \sim 100\mu f$ 。
3. 绝缘电阻 0~10000 兆欧。

四、线路图：(如图)

五、经济效益：

它是国内首創的自动化检验设备之一，为改变检验上的手工操作使走向机械化、自动化开辟了道路。

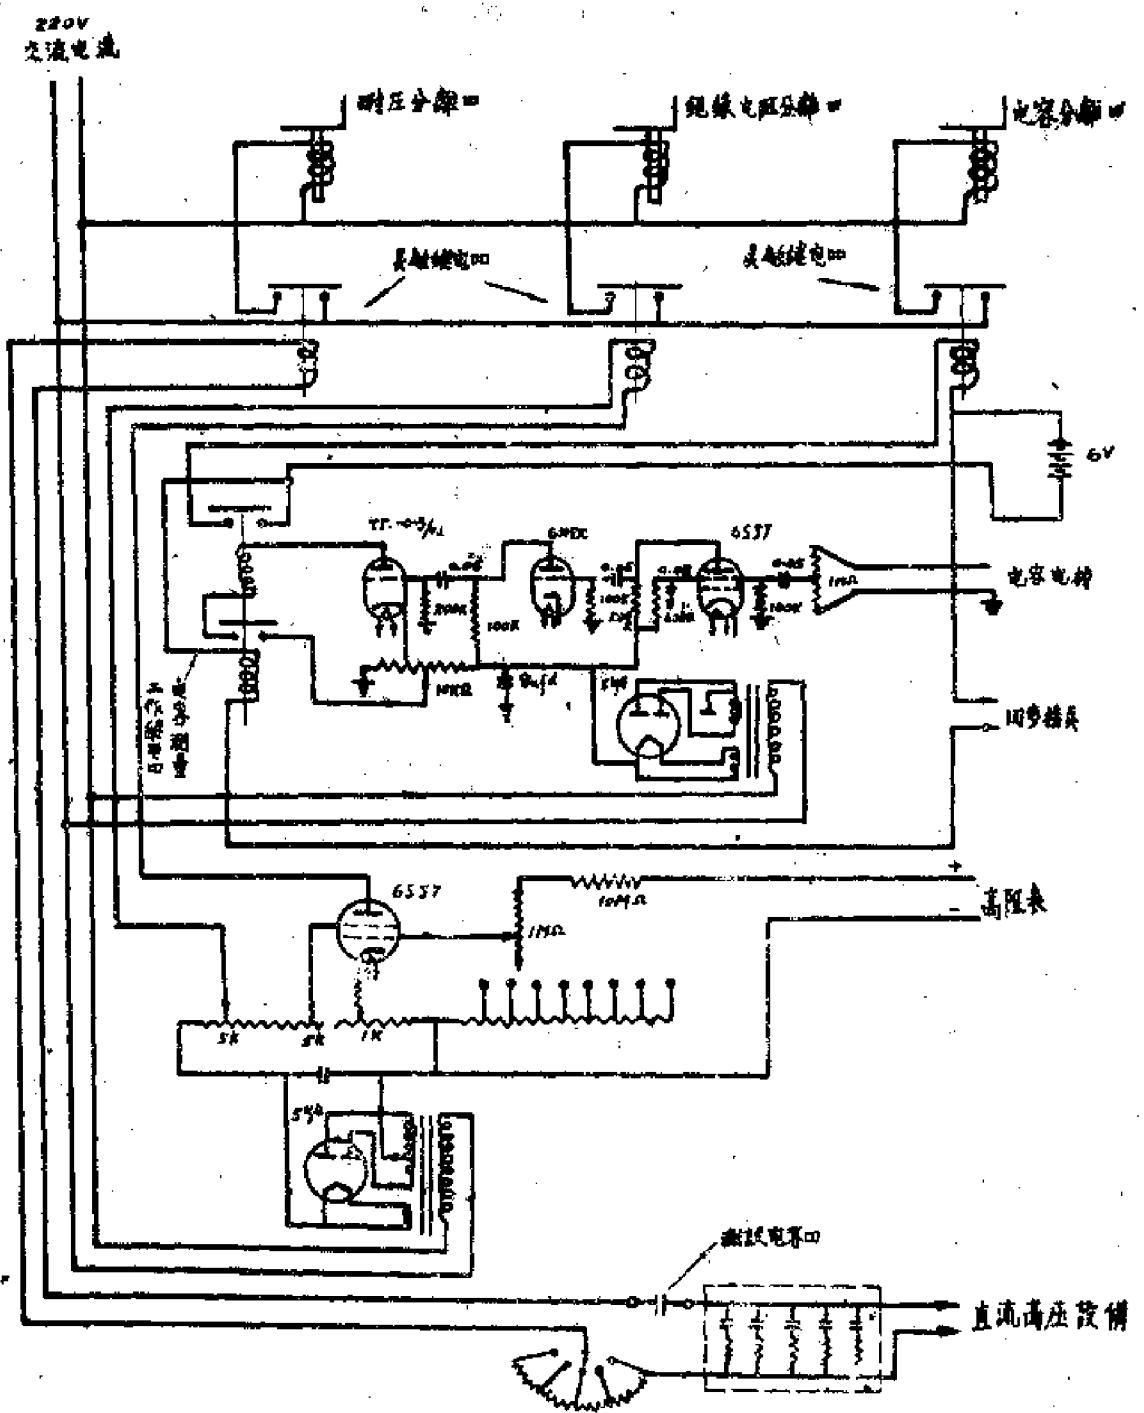

电容器自动检验设备控制部分接线图

土漆包綫机


北京广播器材厂

一、用途：

这是一部解决原材料(漆包綫)供应不足而自己制造銅綫包漆的机器。

二、結構：

取三綫直立型包漆机的形式，主要是利用浸沒塗漆方法，經過滾筒裝置循環六次進行烘烤。全机分为：1. 傳動裝置；2. 浸漆裝置；3. 烘箱部分；4. 收綫裝置等四个部分。其中烘箱部分是以电热絲作直接加热的热源，并以其中 $\frac{2}{3}$ 的电力作保持連續加热之用，以 $\frac{1}{3}$ 的电力用作热偶恒溫控制器来自动控制，供其保持 $420\sim450^{\circ}\text{C}$ 的爐溫之用。爐外抹以石棉粉防止散热。至于收綫裝置的結構，則是三軸六头用摩擦傳動方式来进行自动排綫。其收綫部分的結構如照片及圖所示。

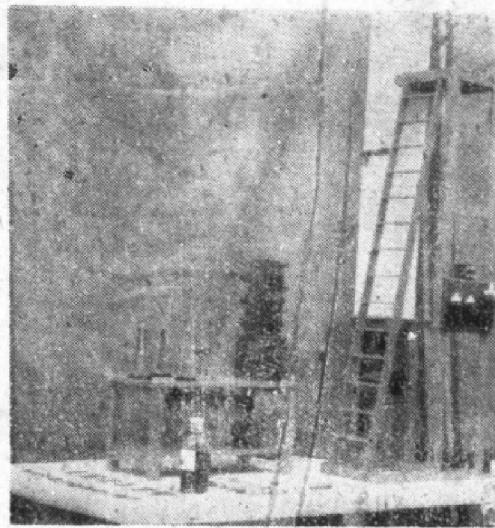

三、規格：

烘爐总高——5公尺。

加热方法——直接电热式，380伏交流。

耗用功率——約 15 瓩。

恒溫方法——用電子式自動控制器控制。

綫速——6~30公尺/每分鐘，視不同綫徑而定。

产量——每八小時工作為一班，約產 15~20 公斤。

四、經濟效果：成本費用約 1000~1500 元，只占外購價格 15,000 元的 $1/10$ 左右。更重大的意義在於克服困難，自力更生，在短時間內及時地解決了生產上的材料關鍵問題。

四、其 它 設 备 类

簡易動平衡台——彈性平衡台

良乡北京修造厂

一、簡要說明：

動平衡台的主要構成部分有：傳動裝置、電動機、起動電阻、離合器、支撐裝置、平衡台座、軸瓦、振幅放大測量裝置、橡皮塊、千分表等組成，用來測定5000公斤（轉子重量）汽輪機、發電機等轉子的動平衡及靜平衡用。和正規平衡台比較，其特點是：製造容易、操作方便、靈敏度也很高。其外形結構和傳動裝置參看圖1、2、3、4、5。

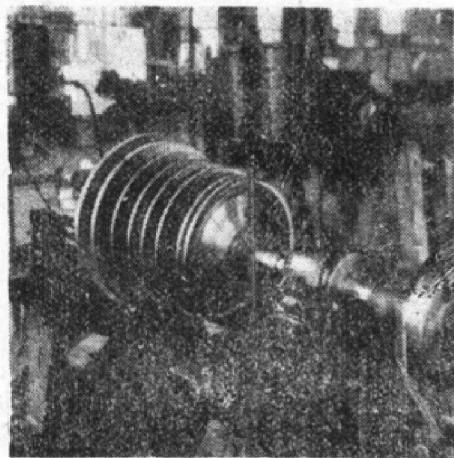


圖 1.

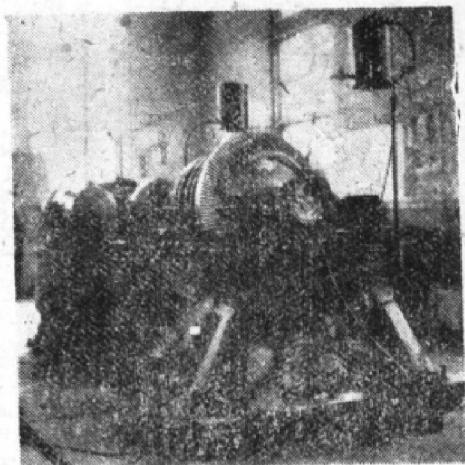


圖 2.



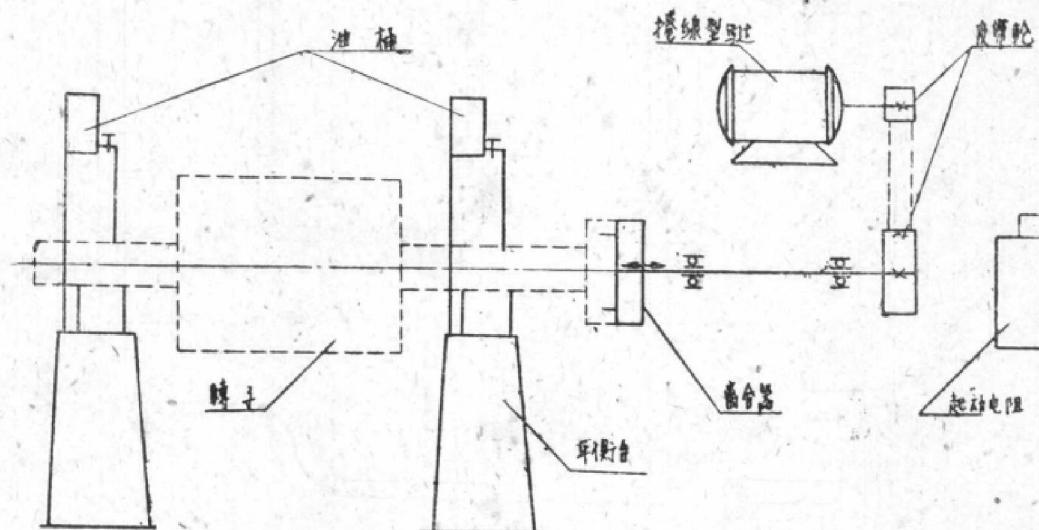


圖 3.

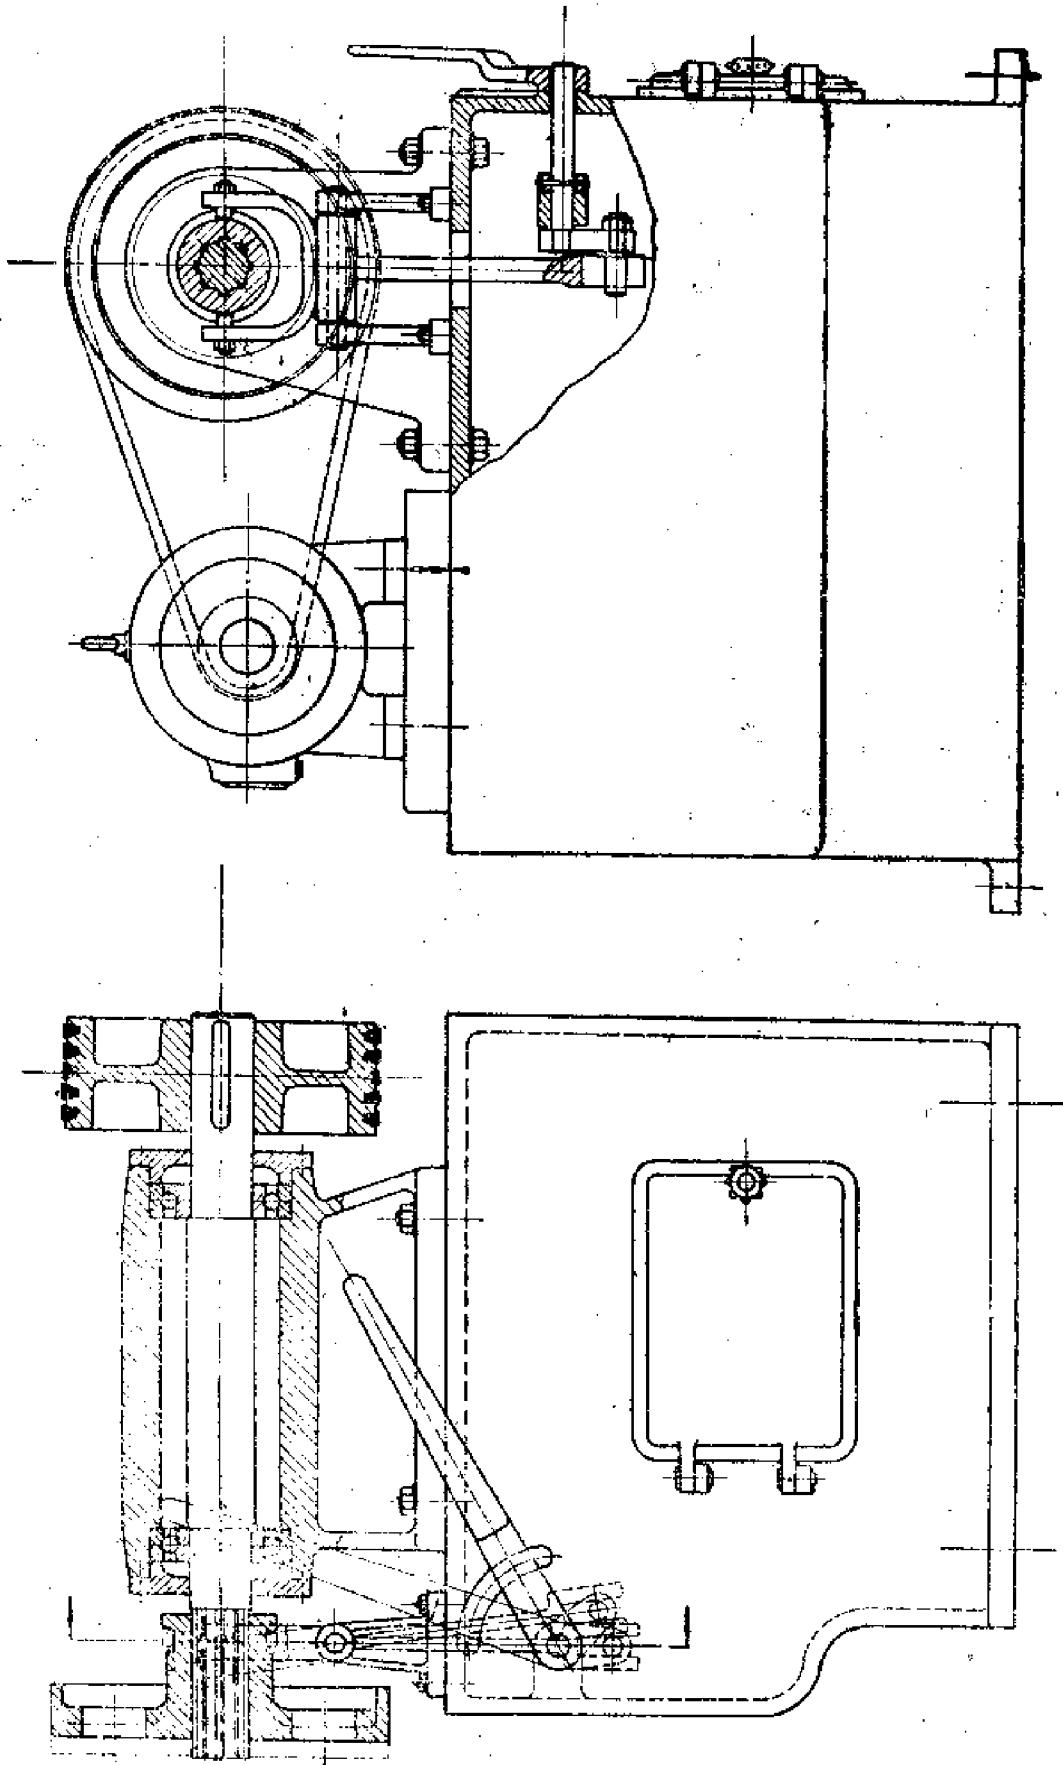

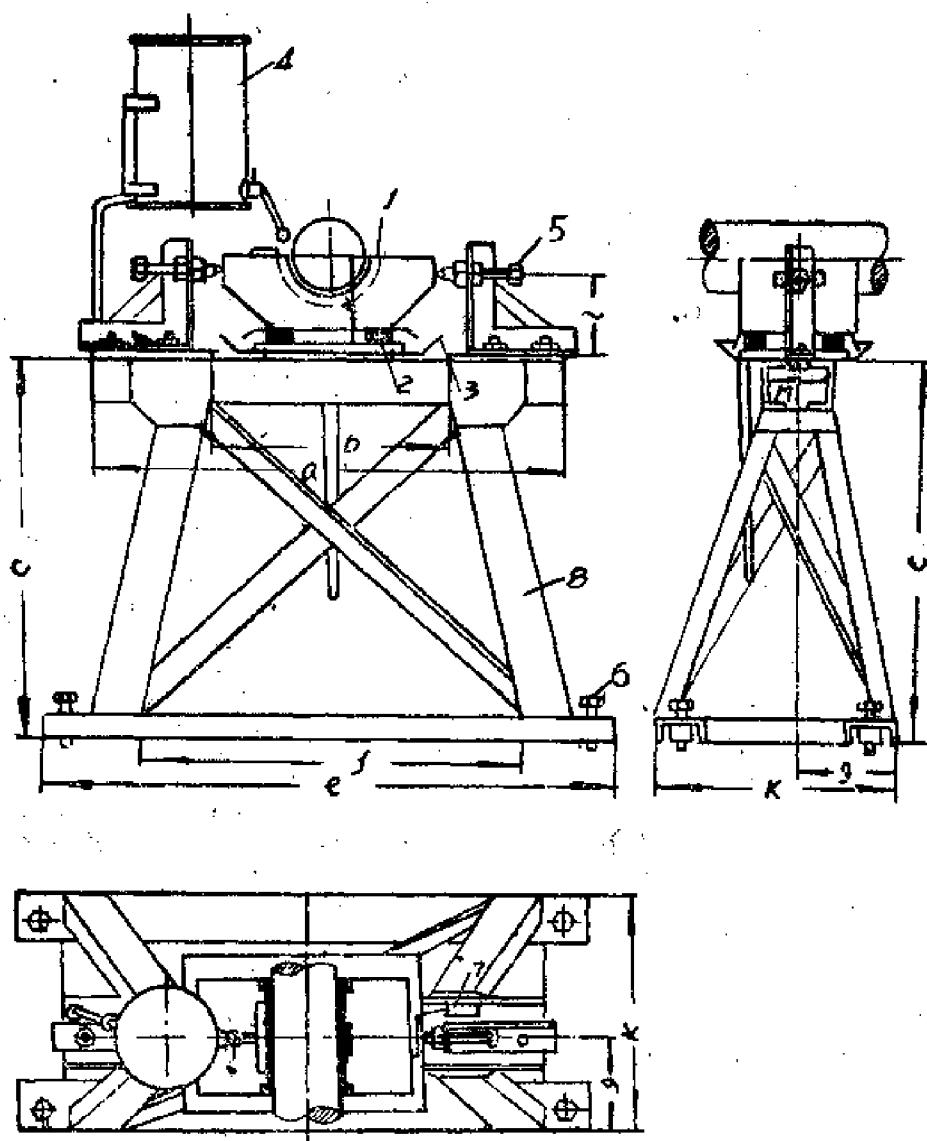

轉子的動平衡台

1. 電機 2. 腳皮帶 3. 油盤 4. 油管 5. 增加固定螺絲
6. 水平調整螺絲 7. 千分表 8. 台架

平衡台主要尺寸(公厘)

轉子 重量 kg	電機 容量 瓩	H	a	b	c	B	f	g	K	M
<1	8	90								
1~2	12	160	1000	900	230	1200	800	200	500	250
2~4	20	190								
4~8	40	210								
8~10	60	230	1200	900	850	1500	960	250	630	300

圖 5.

彈性平衡台的布置是在平衡台座上放置軸承時在下面放置橡皮，用以放大軸承的擺動。軸承固定在螺絲座上，裝置千分表，用以測量軸承的擺動。

彈性平衡台的操作程序是：開始往軸承注油後，搬動轉子，啓動馬達，減少起動電阻至需要轉速後，切除電源，拉开離合器，松開軸瓦固定螺絲，在轉子降速過程中根據千分表指示，記錄軸承振幅值，求出不平衡重量的大小和方向。

二、使用方法介紹：

(甲)兩端同時平衡法：

兩端同時平衡法適用於橡皮墊平衡台。兩端同時平衡法的原則是對動靜不平衡的偏差重量分別消除。其好處在於消除靜不平衡時，不會由於動不平衡的存在而受影響，因在同一轉速下，軸承上所顯示的動靜不平衡振幅值是按照各自的振動相位所決定的方向而增加。

圖6是一混合不平衡旋轉體的振動情況，由圖中可看出在共振轉速A時靜不平衡的振幅a點大于動不平衡振

幅b點很多。故在消除a時不致因動不平衡的存在而造成很大的誤差。

(乙)平衡步驟：

將軸瓦刮好轉子裝在平衡台上，兩端水平測好，中心調好後即可。其具體步驟為：

1. 將轉子起動升速至額定轉速的13%時(3000轉/分的轉子升到400轉/分)脫開離合器，同時松開兩端軸瓦的固定螺絲讓轉子惰走，降到350轉/分以後，每降10轉/分記錄振幅一次，直至額定轉速的3%為止。此記錄中最大振幅值稱為原振幅，以 a_0 表示，高轉速下的叫動不平衡振幅，低轉速下的叫靜不平衡振幅。

2. 消除最低轉速下的最大振幅，根據試加重量公式計算出的重量加在轉子兩端同一方向，起動轉子記錄振幅。此記錄以 a_1 表示，如加重方向改變數次，則可得出 a_2, a_3, a_4, \dots

3. 根據測得的 a_0, a_1, a_2, \dots 等等振幅值進行計算，得出原有不平衡重量的大小和方

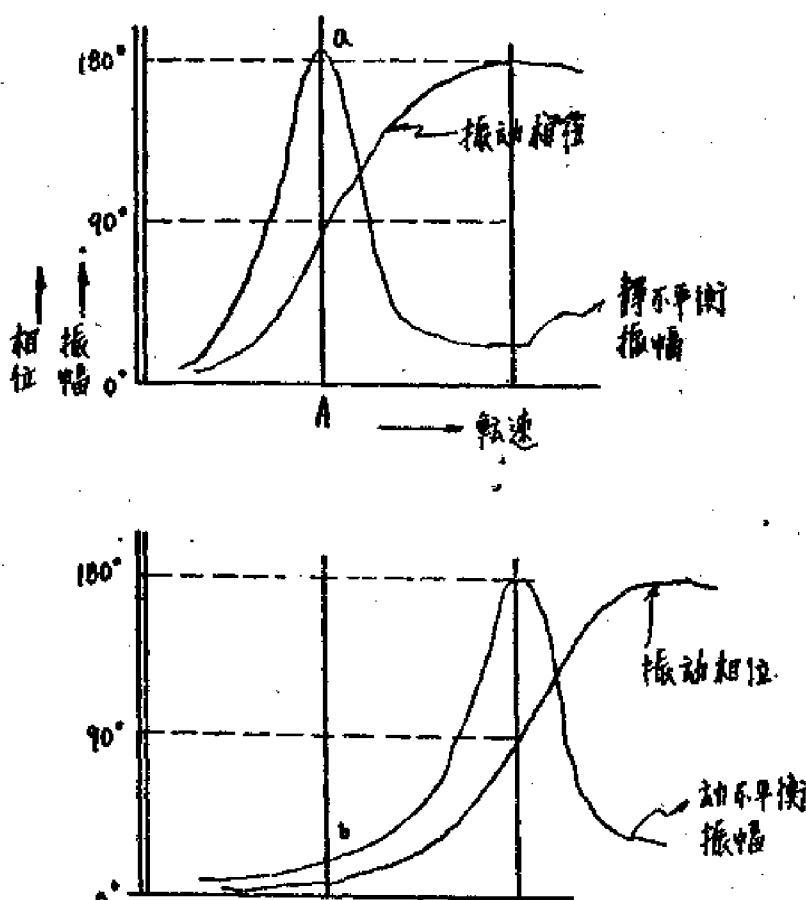


圖6.

向。加上平衡重量后起动轉子再測量，記錄振动情况，看低轉速下的振幅值是否小于規定值，如未达到規定值以下，則进行殘余不平衡重量的消除工作。

4. 消除了最低轉速下的振幅后再消除高轉速下的振幅，即動不平衡，試加重量的方向两端应相差 180° ，依次可測得 a_1, a_2, a_3, \dots 值。

5. 根據測得的 a_0, a_1, a_2, \dots 进行計算，加上平衡重量后，看高轉速下的最大振幅是否小于規定值。如若沒有达到，則應該消除之。

(丙) 試加重量的选择：

我們在平衡工作中經常使用的一个选择試加重量的方法是用經驗公式來計算。公式为：

$$P = 3a_0 \frac{400}{R}$$

式中： P —— 試加重量單位(克)；

a_0 —— 原始振幅單位(0.01 公厘)；

R —— 試加重量处至軸中心之距离單位(公厘)。

此公式經我們的实际运用，得出的計算值是大于原有不平衡重量的，故我們在应用中采取計算值的 $50\% \sim 70\%$ ，这样就能接近于和較小于原有不平衡的重量。至于 $50\% \sim 70\%$ 的选用，是根据轉子重量决定的。轉子較重則选用的百分值就大，一般在 3000 公斤以下的轉子我們都选用 50% 。这 $50\% \sim 70\%$ 是根据我們几年来的工作而确定的一个选用值，不会对所有的平衡台都那么适用，尚需根据平衡台的灵敏度来考慮。

(丁) 不平衡重量的大小和方向的計算方法：

我們經常使用的一种計算方法是 180° 两点法。因为要試加两次重量，位置相距 180° ，所以叫做 180° 两点法。

作圖方法：以單位綫段長度來代替振幅(实际应用中可用比例尺選擇)，即做一向量关系的圖(見圖 7)。作三角形 ABC ，使其三邊長度与 $a_0, \frac{a_1}{2}, \frac{a_2}{2}$ 成比例，即 $AB:AC:CB = a_0 : \frac{a_1}{2} : \frac{a_2}{2}$ ，延長 BC 至 D 使 $DC = CB$ 。則

$$\text{不平衡重量 } K = \frac{\text{試加重量} \times \text{原振幅}}{AD} \quad \text{克.}$$

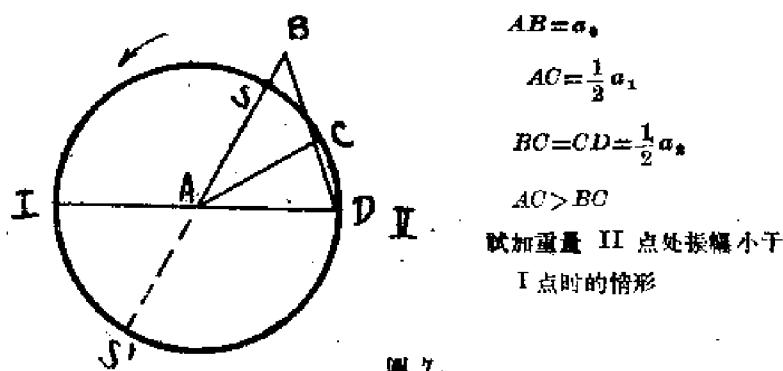


圖 7.

平衡重量应加的位置是以两次試加重量中的小振幅点为基准点，按轉子旋轉方向前进一个作圖得出的角度即角 BAD (見圖 7)。用此原則确定平衡位置时，作圖中应取 AC 大于

BC 。

我們通常以这个原則做为判断在两点法中作圖得出的二个加重方向(圖中的 S 与 S' 二点)应加什么方向的根据,而不用划鉛筆印法。如果这个原則不对时,則将 S 点重量移至 S' 。

如果在作圖中取 AC 小于 BC , 則应以大振幅点为基准点逆旋轉方向而前进一个作圖得出的角度。

三、补充說明

1. 橡皮垫:

一般經常平衡的轉子重量都在 5000 公斤以下, 所以选用了 $50 \times 50 \times 30$ 的橡皮垫。因为在以前用 $100 \times 100 \times 30$ 的橡皮垫时平衡台灵敏度不太高, 而現在用 $50 \times 50 \times 30$ 的橡皮垫平衡台灵敏度約为 1.5~4 克/0.01 公厘左右, 因而也縮短了平衡工作的时间。

橡皮垫 $50 \times 50 \times 30$ 受力压缩变形的情况为(試驗橡皮垫弹性):

加力(公斤/公分 ²)	厚度(公厘)
0	30
50	28
100	26.5
150	25.5
200	24.5

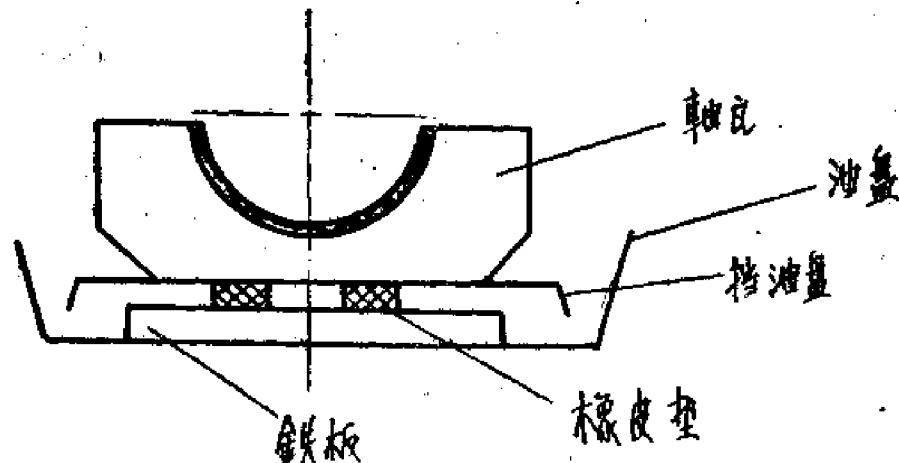


圖 8.

由于橡皮垫放在軸瓦下部, 所以要注意千万不可与潤滑油接触, 以防橡皮腐蝕。我們是采用圖 8 方法避免的。

橡皮垫的另一要求是四塊橡皮垫的中心与軸瓦中心應該尽量重合, 不可有过大誤差。

2. 作圖:


在找平衡过程中, 有时会因試加重量或位置選擇不当而造成三角形 ABC 做不出来, 即 AC 与 BC 不能相交。若改变重量或位置, 可能消除上述問題。

3. 合格标准:

对 3000 轉/分的轉子要求是两端各軸承上显示出的振幅应小于 0.10 公厘。

工具显微鏡

北京广播器材厂

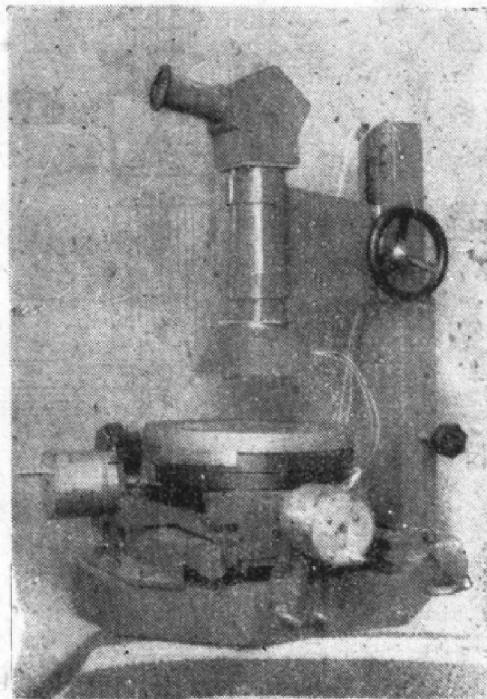

一、用途：

这是一个比較高級的光学仪器，用它来測量高精度的及形状复杂的机械零件，其具体的用途有三：1. 測量長度；2. 測量角度；3. 投影。

二、結構：

基本結構由光学和測量两大部分組成。光学部分包括显微和投影两部分，主要是綜合了投影仪和显微鏡的特点制成。測量部分分为度盤、横向行走、縱向行走以及千分轉筒等四部分，主要是仿造千分卡尺的直線讀度而成，利用滾珠滑动軌道，可作任意角度及平行、前后方向的移动測量。

三、規格： 角度刻度值—— $2''$

橫縱刻度值——0.01 公厘

精度——在直線長度 25 公厘範圍內士 0.05 公厘


縱向最大行程——40 公厘

横向最大行程——80 公厘

四、原理： 見原理圖。

五、經濟效果：

这部土制工具显微鏡大部分是利用廢旧材料做成，綜計其成本費用不过 100 元左右，而外購一部同样性能的显微鏡則需 4,000 元左右。

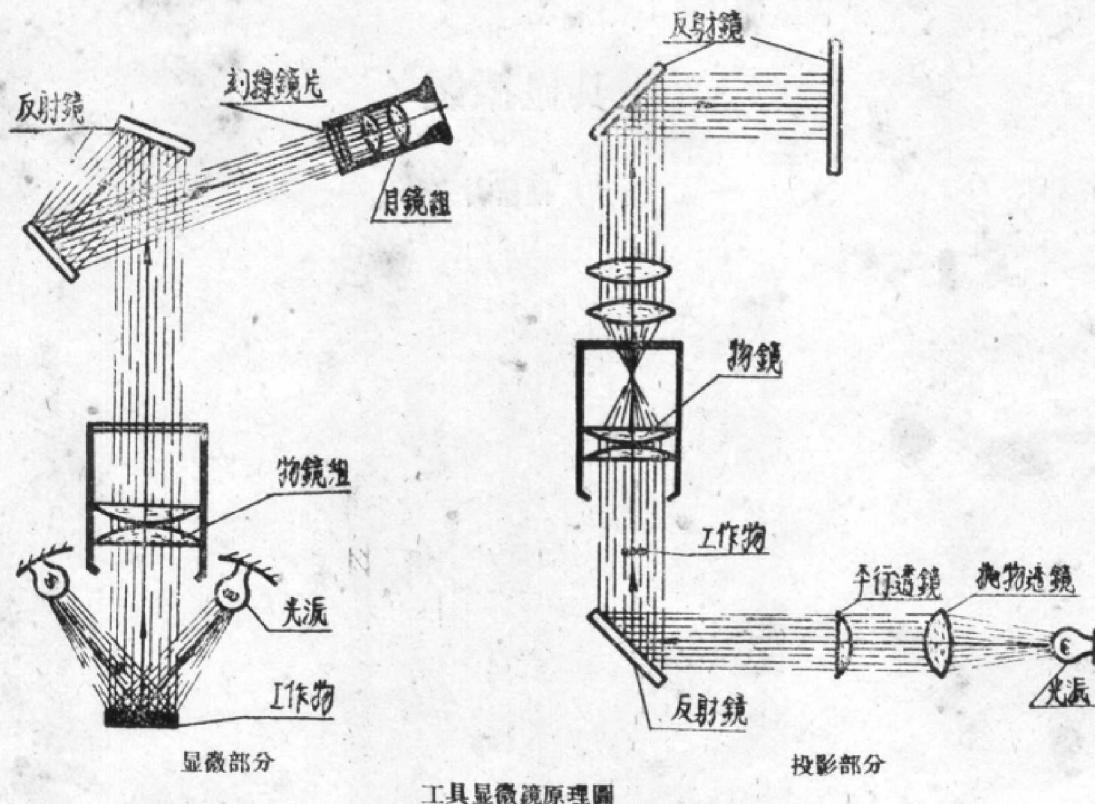

投影仪

北京广播器材厂

一、用途：它是一般机械工厂、计量室或工具车间用来检验精密零件几何形状的工具，它可以将零件放大到70倍，因此用它来检查一般螺纹齿轮及各种样板冲模等的几何尺寸，并且可以按照放大倍数绘成图样来检查比较。

二、结构：可分成三部分：

1. 光源部分——它是由36V, 100W灯泡一只，及一面凸透镜组成。


2. 物镜部分——以四个凸透镜，每两个合成一组，用调节它们之间的距离来决定放大倍数。


3. 显影部分——这是直接与我们的眼睛相接触的部分，由反射镜和毛玻璃两个部分组成。

三、规格：放大率20~70倍左右。

四、结构：见示意图。

五、经济效果：这个投影仪的成本只用了5~6元，花了一天的时间就搞成功了，比起进口的1500~2000元的价格来要节省很多钱。其最大的优点是简单易作而且能解决检验上的问题。

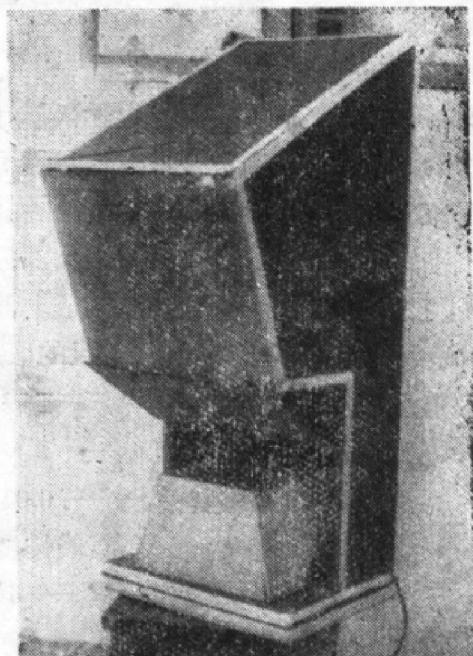


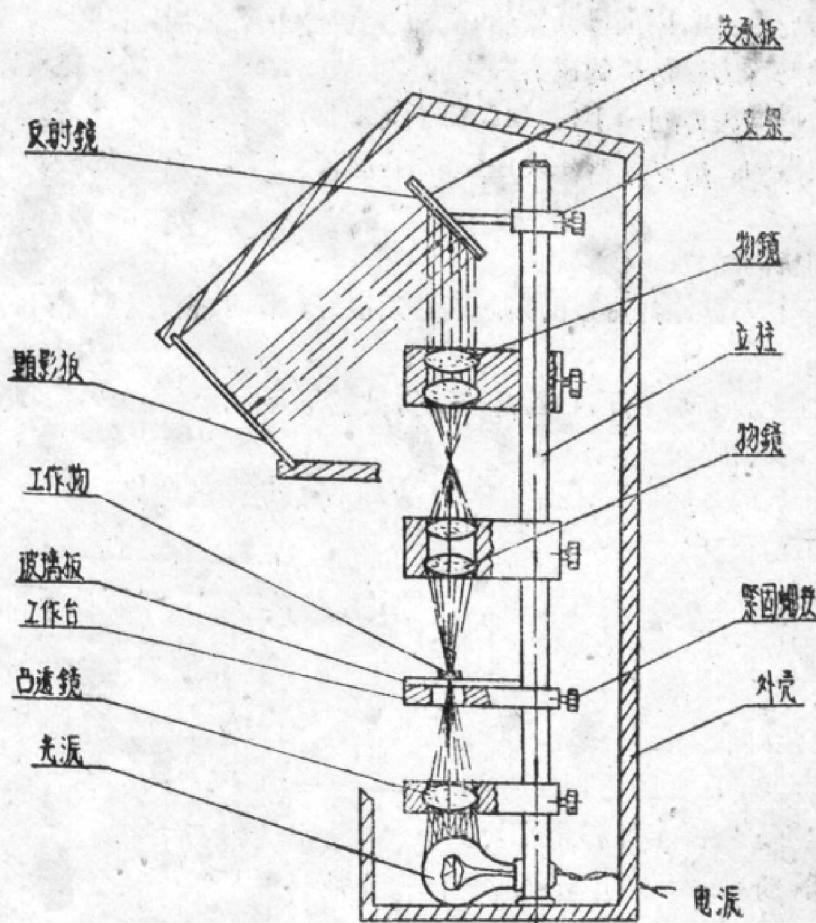

投影仪结构示意图

磁力探伤机

北京有线电厂

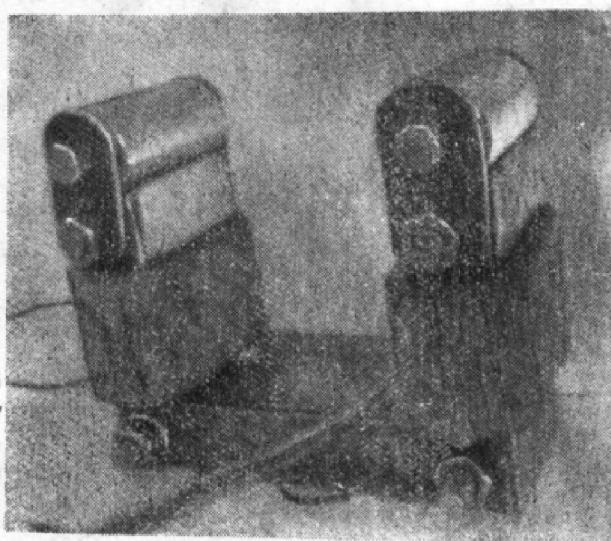

当机床的零件和床身在使用过久或發生事故时，必會發生金屬組織的損傷或金屬疲勞，同时，很多零件在热处理过程中亦会發生裂縫，这些在表面上用肉眼是看不出的。为此，采用磁力線的作用来表示伤痕，能使我們事先采取措施，以免發生事故。

这架磁力探伤机是利用交流电产生磁力線(若有条件最好用直流电)使通过被测量的工件，并在工件上筛上铁粉，如果工件上沒有裂縫，则铁粉即被吸到两旁；如果工件上有裂縫，则在裂縫处由于

磁力線的曲折，而產生磁場，因而鐵粉聚集在上面，我們能够看的很清楚。

不过必須裂縫与磁力探伤机的磁力線方向成垂直时，铁粉才聚集在裂縫处；如果裂縫方向与磁力探伤机磁力線方向成平行，则铁粉不会聚集，因此看不出。但不可就此認為所測的零件是沒有裂縫的。所以我們一般在探伤时，必須探两次，第二次是将探伤机轉 90° 的方向。

一、磁力探伤机的結構：

1. 其兩端的圓柱与硅鋼片疊成的接触面必須很好，尽可能沒有間隙，否則，探伤效率会减弱。

2. 在这两圓柱上要有端平面，目的是使探伤机能与工件接触得好，所以这平面的闊度必須大于硅鋼片的闊度。

3. 探伤机上所用的金屬材料，除硅鋼片以外，全部最好用低炭鋼，如 #10 鋼；并且制造以前先作退火处理。


二、电气线路：

1. 線圈是左右各一个，每个用直徑 1.5 紗包綫繞 75 圈，平时使用是两線圈串联，在短時間强力測試可用并联。但要注意，通電時間只能几秒鐘，否則低压变压器容易燒坏。

2. 根据要求，可裝上指示灯和开关。

三、探伤机铁粉的制造：

可用砂輪机和磨床磨下的鐵粉，或已固結的鐵粉塊拿來敲碎，將鐵粉放在爐內加溫約 100~200 °C。目的是：(1)消除鐵粉內的水分和油分；(2)使鐵片氧化成氧化鐵，隨后用磁鐵將鐵粉吸出。

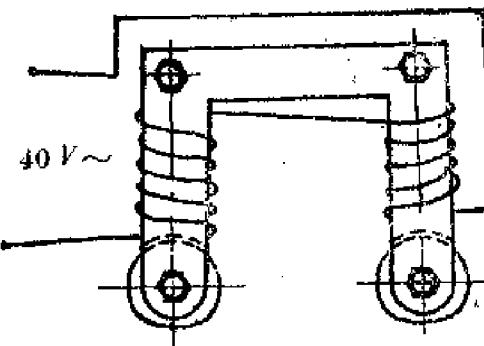

磁力探伤机

四、磁力探伤机的优缺点：

1. 只能探出黑色金屬，不能探不导磁的銅、鋁等有色金屬。

2. 只能探出金屬的表面裂縫，內部裂縫探不出。

3. 裂縫的深淺，只能以試驗几次比較來估計，一般的裂縫深度与細小鐵粉的聚集成正比。


4. 被測試的工件表面，最好磨光或銑光，不能有刀痕，否則裂縫不正确。

5. 这种磁力探伤机比过去憑經驗探伤效果大得多，但比 X 光金屬探伤或高頻探伤差些，同时其制造容易，使用方便。

6. 因为体积小，而且两小柱能活动，所以对各种角度的工件都能探伤（如机床床身），但工件轉角处必須圓角，否則探不正确。

高压油泵試驗台

兴平机械厂

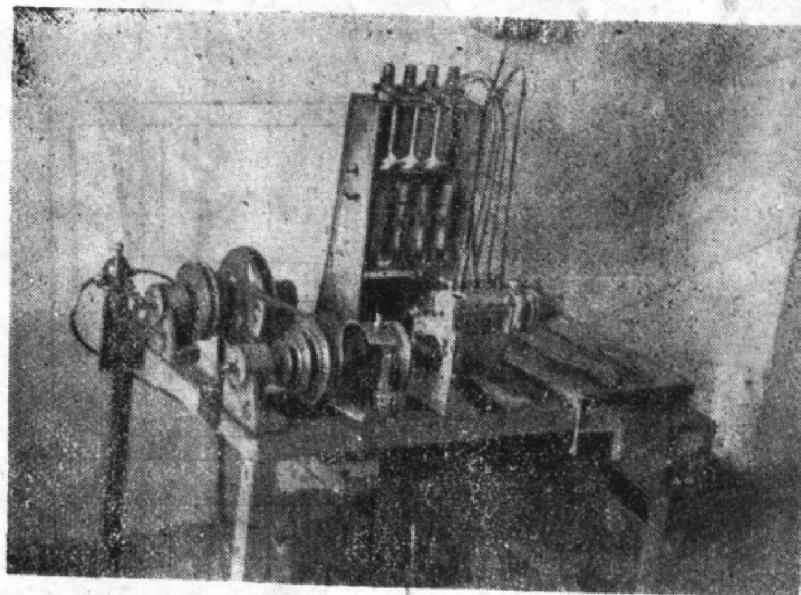

一、结构和使用:

结构如圖所示。除皮带輪等几个零件是鑄件外，其余都是用白鐵皮、角鐵、木板等原件拼湊而成。使用时，将机油泵 5 装在后軸旁的角鐵板上，后軸端装有偏心輪可以打油，前軸上装有分度盤 7 (360 等分) 可以試噴油角及斷油點。前軸端装有離合器 8，可与被試油泵上的離合器相結合，被試油泵裝在鋁板联成的角鐵上。支架后邊高出的小支架上裝有噴油管，可和噴油器联接。噴油器下部有玻璃試杯，可以供油量試驗油路系統。机油泵 5 上的进油管接油筒 13，出油管接濾油器 15，濾油器上接一軟管。軟管另端接在被試油泵的进油孔上。


二、应用范围:

能試驗 27 型高压油泵的运转、限压、噴油角度、断油点、供油量、低轉速供油量及加濃状态等性能。

三、主要規格:

功 率	1.70 匹
最大轉數	1400 轉/分
全 重	150 公斤

高压油泵试验台结构示意图

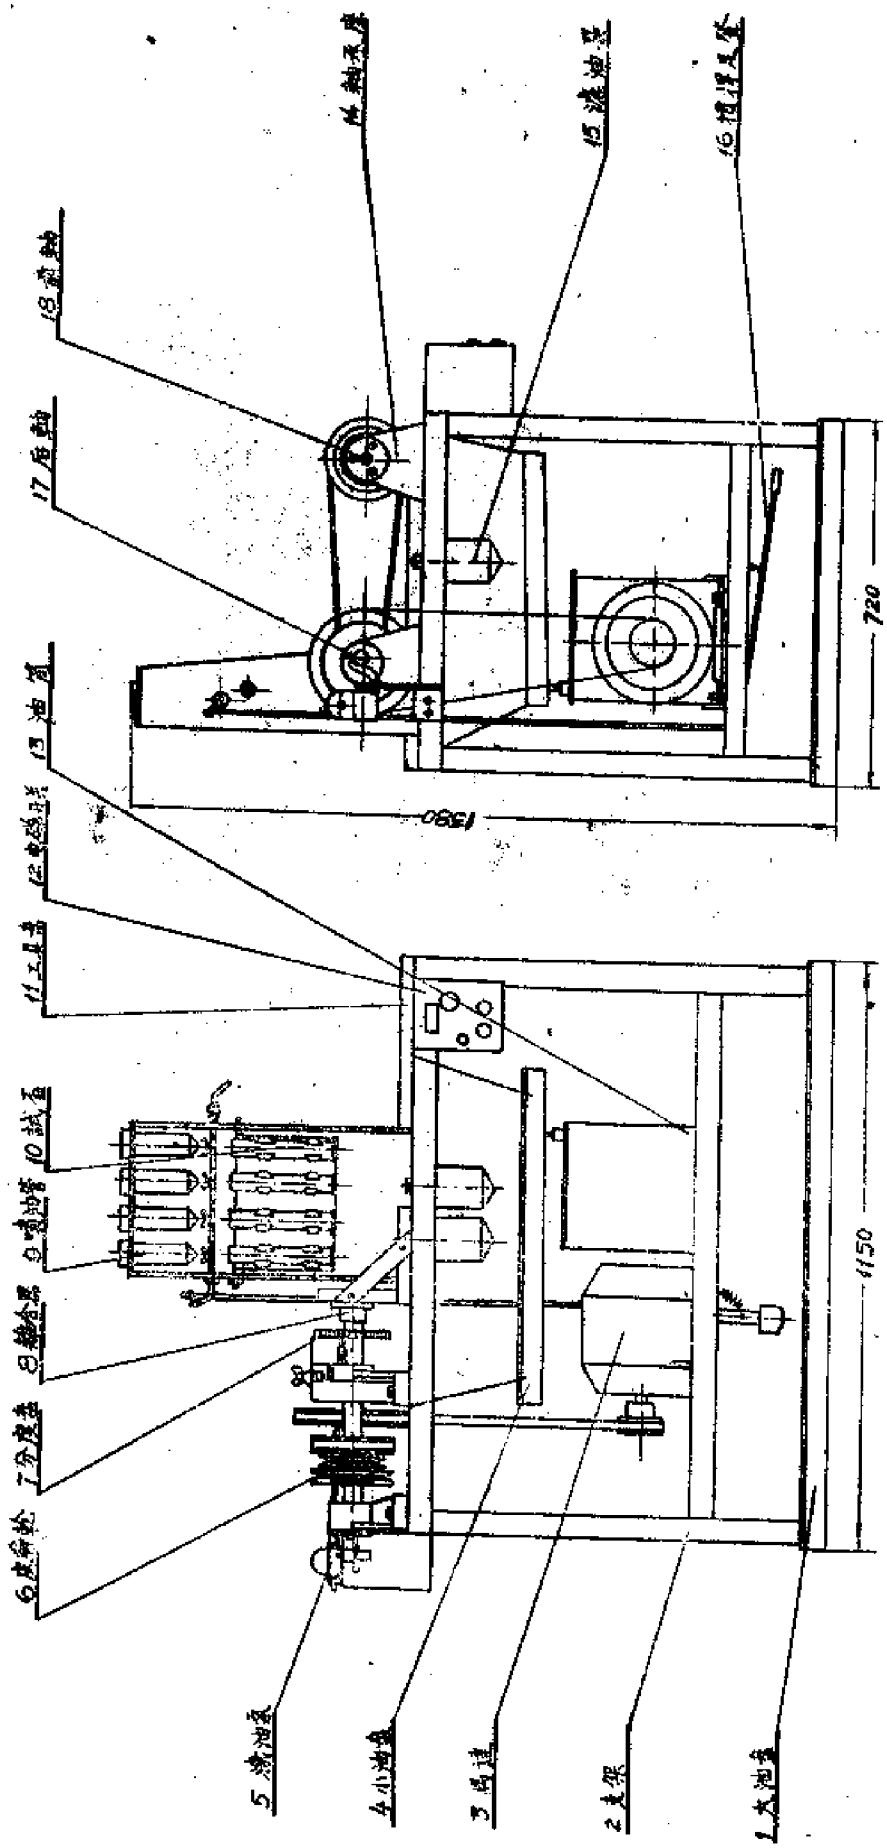

土法收回煤焦油

有色冶金設計院

該院在煉焦過程中為了解決副產品收回問題，在黨委支持下，同志們發揮了敢想敢干的精神，經過多次試驗，土法收集煤焦油成功，回收率1~2%。

回收過程：

煤气及揮發物經過煤气道→冷卻管→水油分離器→水。
→油。

焦油成分：

輕油1%，中油3%，重油6%，蒽油20%，瀝青50%，水分20%。

在回收過程中作了多次試驗：

1. 冷卻管靠自然冷卻，靠烟囱自然吸氣，出油率1%；
2. 冷卻管靠自然冷卻，烟囱上加抽風機，出油率2%；
3. 在冷卻管上加水冷卻，靠烟囱自然吸氣，出油率2%；
4. 在冷卻管上加水冷卻，烟囱上加抽風機，出油率3~5%。

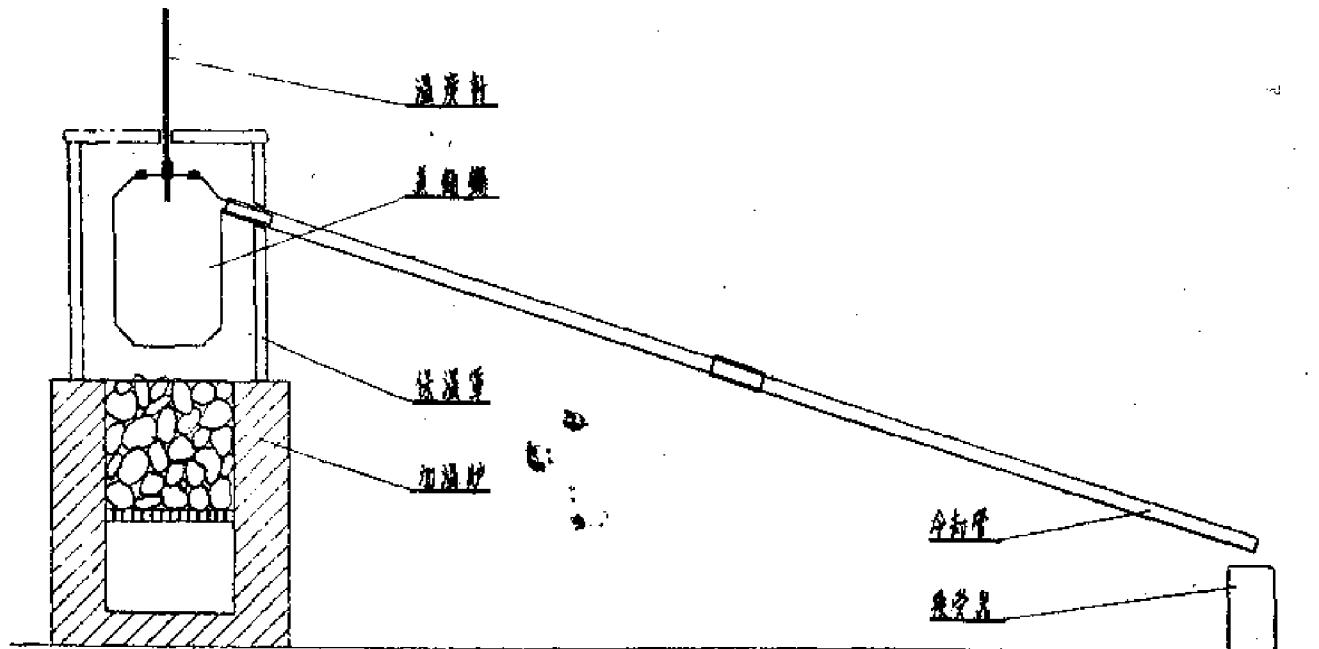



圖 1. 土法收回煤焦油裝置圖

煤焦油收回的三個關鍵：

1. 用抽風機或比較高一點的烟囱能使大量煤气出來；
2. 加比較好的冷卻設備能增加出油率；
3. 煤氣道要碼得穩，不要過小，使煤氣順利出來。

优点：設備簡單，成本低，劳动力消耗少。

煤焦油的分析：

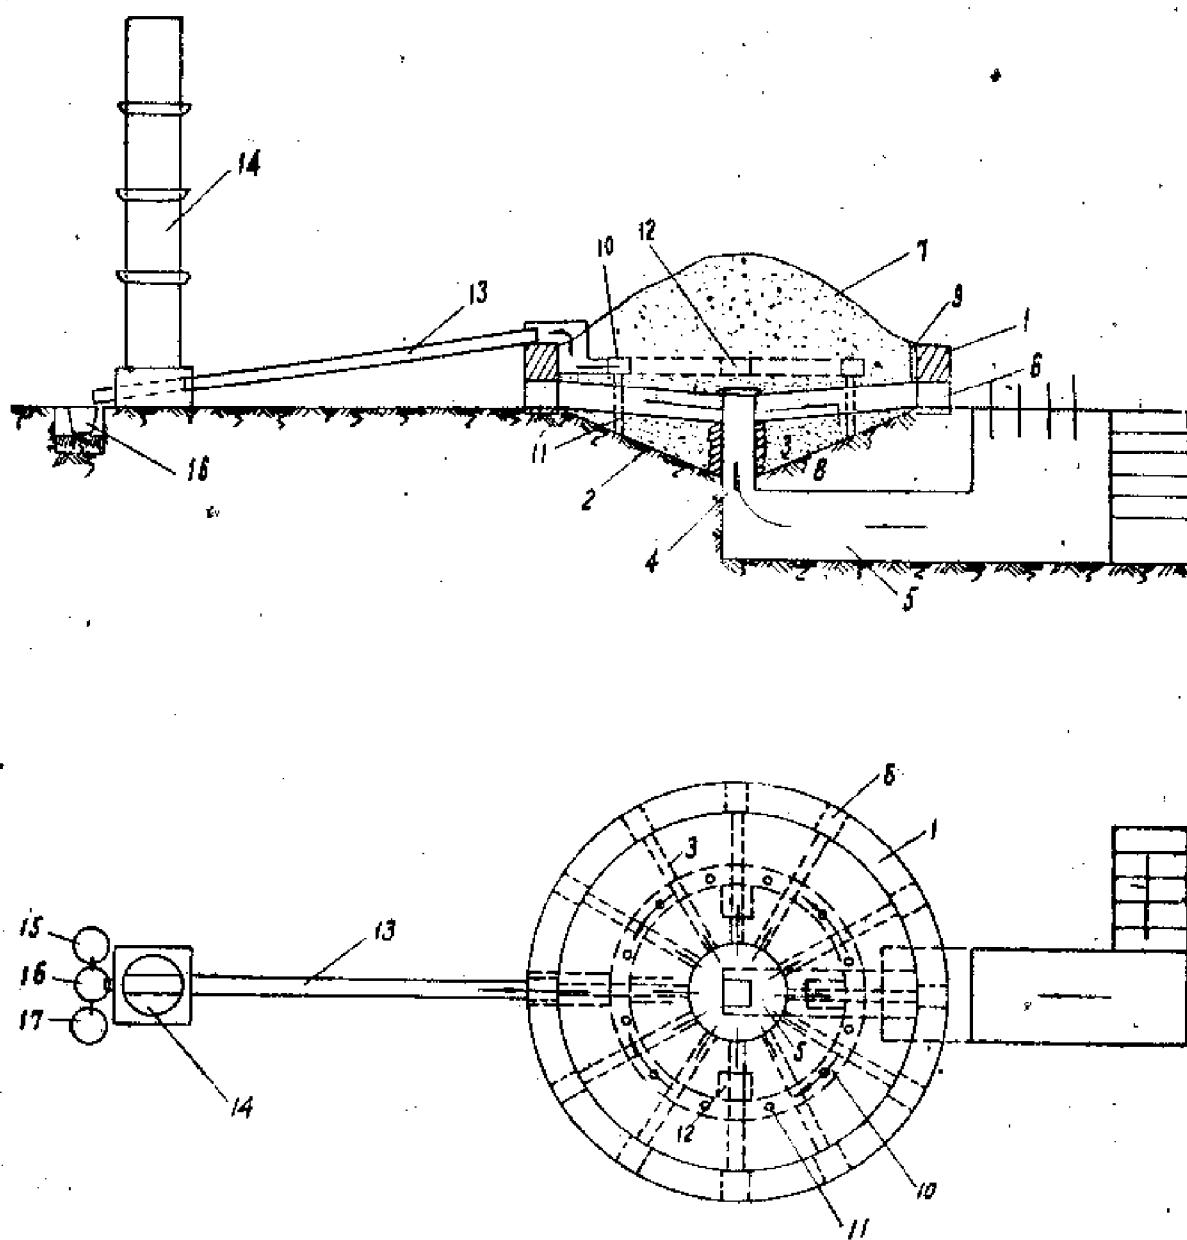

- | | | |
|-----------|----------------|------------|
| 1. 烧 墙; | 7. 煤 丘; | 13. 冷 却 管; |
| 2. 灼 底; | 8. 堆煤烟肉; | 14. 烟 窗; |
| 3. 火 道; | 9. 火 门; | 15. 焦 油 坎; |
| 4. 进 风 眼; | 10. 煤 气 道; | 16. 水油分离器; |
| 5. 进 风 道; | 11. 煤 气 孔; | 17. 水 缸。 |
| 6. 火 道 门; | 12. 分 支 煤 气 道; | |

图 2. 圆形土焦槽、回收焦油平面及剖面图

将煤焦油用分段恒温蒸馏，取得下列四种油：

- (1) 轻油：温度保持在 170°C；
- (2) 中油：温度保持在 230°C；
- (3) 重油：温度保持在 270°C；
- (4) 葱油：温度保持在高于 270°C。

在取轻油时，除冷却管外淋水冷却外，其余均用空气冷却。蒸馏锅用烟气层保温。

自配稀料处方

北京开关厂

该厂在生产当中迫切需要稀料使用，但在市场上买不到，职工自己配制了此方，不但解决了生产关键，且比市场买还便宜。兹将配方介绍如下：

一、酒 精 70% (65 度白酒 60%)

乙 醚 30% (乙醚 40%)

二、樟脑粉 30%

酒 精 60%

正丁 醇 10%

以上两种可供一般机器零件用。

三、醋酸乙酯 20%

醋酸丁酯 15%

二甲苯 30%

正丁 醇 5%

乙 醚 30%

以上可供汽车及一般仪器用。

气体渗氮


华北无线电厂

一、原理：将钢料制成的零件，放在密闭着的特别容器中，和流动着的氨相接触，同时加热到 500~520°C 的范围内，保持适当时间，使氨受热分解，分解出的氮渗入零件表面层，因而零件表面得到一层硬度极高的氮化物组织。

二、氮化工艺过程：

材料 3 分₂X₈

温度 500~520°C

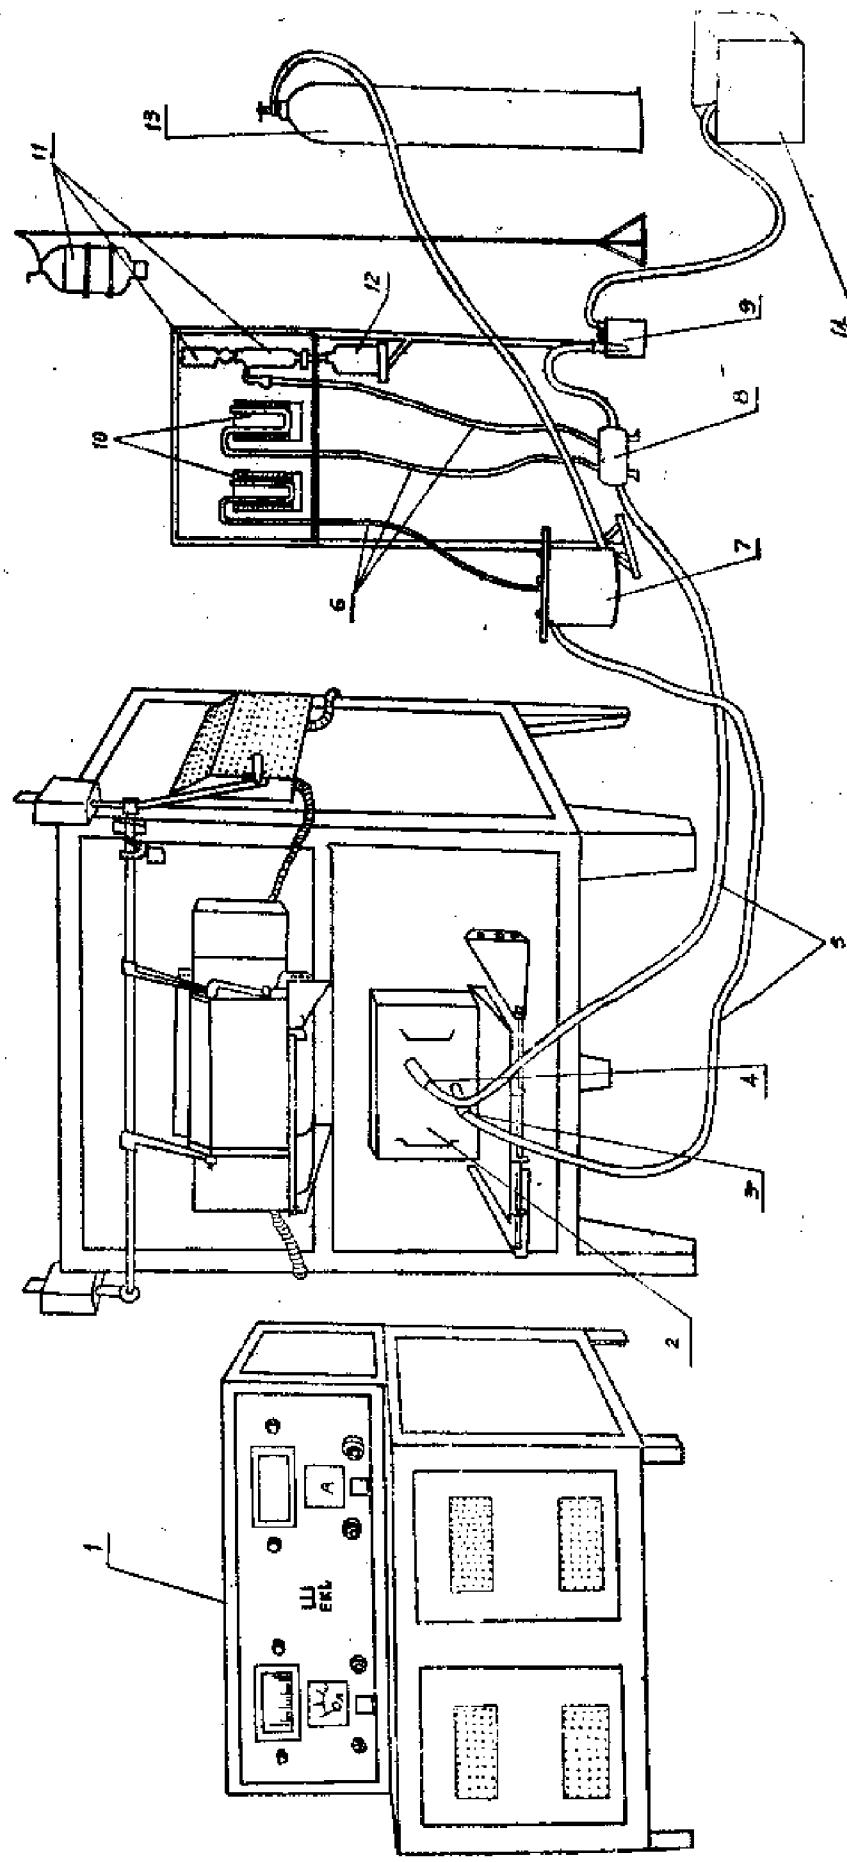

气体渗透设备示意图
 1—电压变压器和温度控制台 2—氯化钙干燥箱测量温度的热电偶 3—氮气进口管 4—废气排出管 5—1号胶皮管
 6—8号透明胶管 7—氮气干燥罐(内装 CaCl_2) 8—高压和防止水倒灌箱 9—泡沫板 10—测量氮气进入和排出
 的压力计 11—恒温水浴 12—分解测定器 13—氮气瓶 14—氮气瓶

时间 24~36 小时

氮化深度 10~15 公尺

氮化后硬度(H_V)800~850


在氮化之前以汽油将工件面上的油擦洗干净，然后装箱，用铅封闭盖缝，进行氮化，一直到氮化时间终了，而后降温至 400°C 出爐。

三、效果：

沒有此设备之前，該厂生产的压鑄模只用热处理的办法来提高零件表面硬度以增加压鑄模耐磨性，但由于技术条件要求高，热处理过程困难很大且生产率低，經改用气体渗氮后，生产效率提高一倍，压鑄模寿命提高 4~5 倍。因此可給国家节约大量高级合金。

小型选矿厂設計介紹

有色冶金設計院

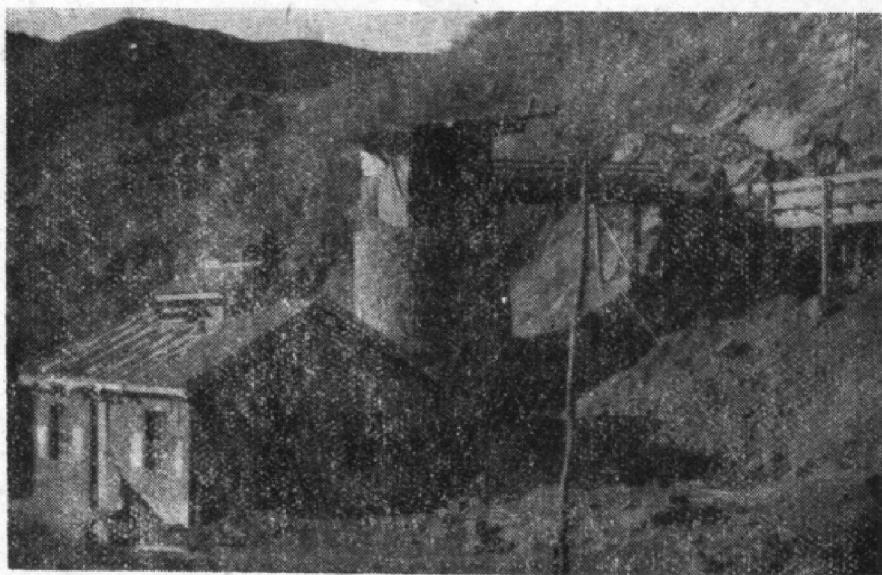

冶金工业部提出在寿王坟銅矿試建一座土洋結合的 50 吨簡易选矿厂，期望能获得成功，以便解决目前低品位銅矿不能直接进爐的困难問題，能在全国范围内推广，使煉銅事业遍地开花，展开群众性的煉銅运动。有色冶金設計院和选矿研究院、寿王坟銅矿共同进行了这个試建工作。如果今年在全国内将这个小选矿厂建成 2000 座，它就可以完成 20 万吨左右銅的任务。同时，使得广大群众参加了选矿活动，对于我国工业發展是有巨大作用的。

这个簡易的小型选矿厂，从确定設計方案，设备設計，设备安装，直到生产試車，仅仅用了 20 天的时间，完成了全部工作。所以能获得这样的速度，首先是由于党的正确的领导和全体工作同志的干勁所致。

在开始設計时，部党组就指出：要簡化设备结构，使便于在一般工厂制造，应节省使

用鋼材，以容易取得的鑄鐵和木材做為零件的主要材料，所有的材料應當盡量就地取材。採用的傳動裝置，應當既適應分散供給動力的型式，也要適應集中供給動力的型式。另外更重要的一條，就是要求建設時間必須快，和容易建成。

現在已根據這些原則，將這座半土半洋的小型選礦廠建設起來了，並且它的運轉情況也比較正常，雖然還存在一些缺點，但仍可在全國推廣試行，將來在群眾的創造中再行改進，使它進一步提高。

現將這個小型選礦廠的工藝流程和設備簡化的情況，介紹於下。

一、工藝流程：

在工藝流程上，採用了比較簡單的生產過程，以便於設備的製造與技術操作的掌握。如圖1所示。

碎礦採用一段碎礦流程，因為它的結構簡單，容易操作，不易發生故障，因此在當排礦粒度為25公厘時，其生產能力為每小時2.5噸，即每天可破碎礦石60噸。

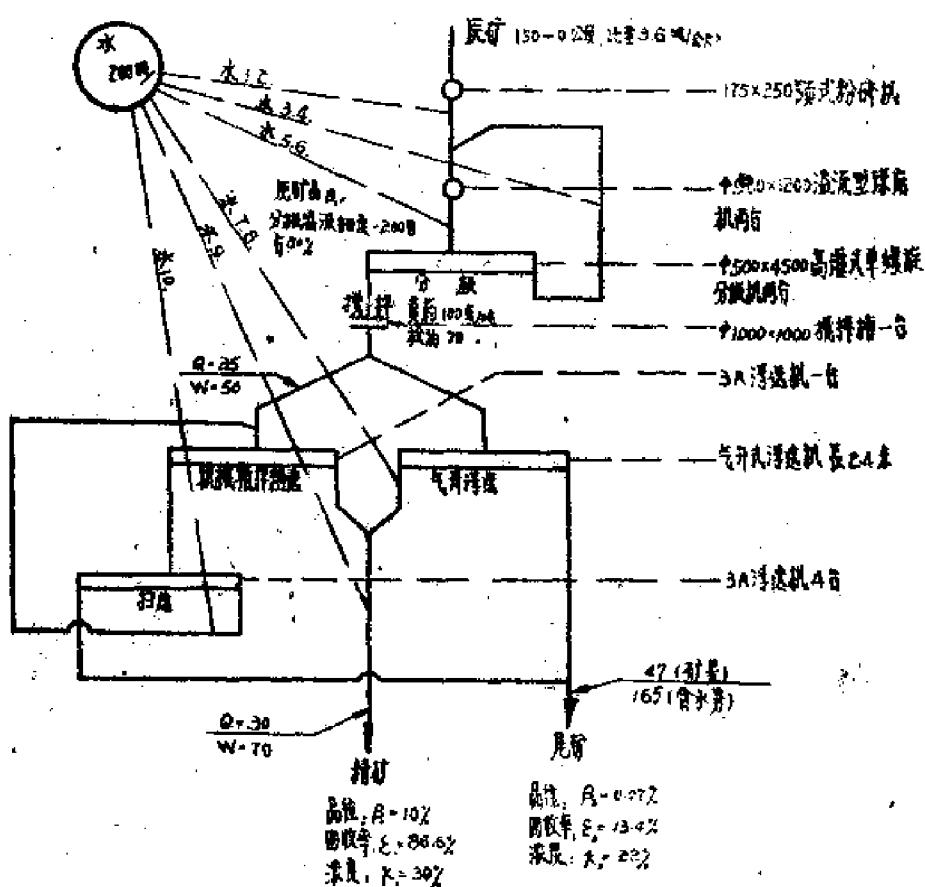


圖1. 寿王坡50噸小型選礦廠工藝流程圖

磨礦採用一段閉路磨礦流程，球磨機應選用一台 $\phi 1200 \times 1200$ 格子型的，但考慮到它的體重，機構複雜，故選用兩台 $\phi 900 \times 1200$ 公厘溢流型小的球磨機與兩台 $\phi 500 \times 4500$ 公厘單螺旋分級機。當給礦粒度為25公厘，磨成0.3公厘（即48網目）時，每台球磨機的日生產能力為27噸。

浮選流程：為了考察機械攪拌式浮選機與氣升式浮選機的性能，同時也為了各地區的

设备制造条件，机械搅拌式机构虽稍复杂，但需动力少，气升式浮选机机构简单，但需要一个高压鼓风机。因而分成两个系统，一个系统选用 3A 浮选机 5 台，每台有效容积为 0.3 公尺³，日处理 25 吨矿石的浮选时间为 30 分钟。另一个系统选用 S-W 型浅槽型气升式浮选机，宽 1.2 公尺，长 2.4 公尺，标准断面为 0.75 公尺²，日处理矿石 25 吨时，其浮选时间亦不少于 3 分钟。

精矿的处理，就地挖了三个沉淀池，轮流存放精矿，不再加任何机械设备。以上各设备因没有给矿或动力运输设备，仅利用流槽连接，大大地简化了流程。综合以上情况，将这个半土半洋的选矿全套设备列于表 1 内。

表 1. 寿王纹 50 吨小型选矿厂设备明细表

编 号	设备 名称	技术性能	台 数	每台 约重 (公 斤)	电动机	外形尺寸 (带电机)			最 大 件 (公斤)	最 大 加工件
						长	宽	高		
1	颚式碎矿机	开 11.175 × 250 公厘主轴转数 258 转/分	1	3200	5 瓦 1000 转/分	248	1000	850	1600 (机架)	扁 1800 公厘 (机架)
2	球磨机	Φ 900 × 1200 公厘，容积 0.76 公尺 ³ ，转数 40 转/分	2	3500	合用一台 40 瓦 785 转/分	2845	Φ 1160		1250 (铸铁筒体)	Φ 1160 × 6600 公厘 (同上)
3	单螺旋分级机	Φ 500 × 1000 公厘，主轴 15 转/分	2	1000		5335	820	820	250 (木槽)	Φ 140 × 4700 公厘 (木轴)
4	搅拌槽	Φ 1000 × 1000 公厘，主轴 530 转/分	1	230	1 瓦 1000 转/分	Φ 1080		1730	150 (木槽)	Φ 85 × 1200 公厘 钢轴
5	气升式浮选机	宽 1.2 公尺 (S-W 型) 长 2.4 公尺	1			2950	1400	1500	木槽	
6	搅拌式浮选机	3A 型叶轮 290 公厘，有效容积 0.3 公尺 ³ ，470 转/分	5		10 瓦 1500 转/分	4080	2000	1640	木槽	Φ 59 × 1885 公厘 钢轴
7	罗兹式鼓风机	风量 17 公尺 ³ /分，风压 1300 公厘水柱，主轴 380 转/分	1	500	14 瓦 710 转/分					
8	水泵	SSM-VII-Φ 50	1		10 瓦 1500 转/分	1600	520	550		

二、设备机构：

设备的结构，在不影响机械正常生产的条件下，尽量做到简单，并节省钢材。现在介绍几个主要设备的机构简化的內容。

1. 颚式碎矿机

除传动主轴和拉杆零件需要少量钢材外，大机架与牙板全以铸铁制造。机体受压力是比较大的，改为铸铁后，我们将筋骨由 30 公厘改为 45 公厘，其他部件没有改动。现在看来，除掉将鑄鋼改为鑄鐵材料外，尚可考慮积木式的机体，这样将更減少了每个零件的重量、也将更便于制造和易于运输，特别是水平不高的翻砂工厂与交通运输不便的地方，此两点优为重要。

2. 球磨机

取消了一般球磨机的球面轴承和轴承調整座，而变成为圖 2 所示的轴承座子和木质

轴承盖 6 的形式，这样既便于制造又易于保养。在轉动方式上取消了大齒輪与小齒輪的一套系統，而改用三角皮帶(或平皮帶)直接套于球磨筒体 2 上，利用筒体做为傳动的皮帶輪。这样既解决了齒輪加工的困难，并大大地簡化了傳动裝置的结构。球磨筒体 2、3 有两种功用，一方面是筒体，同时又是襯板，省去裝卸襯板的麻煩。給矿器 8 取消了大勺子。这样球磨机除掉中間傳动軸外，都是用鑄鐵做的，也需要精确的加工。本設備除上述优点外，也还有一定的缺点，如筒体較大，一个鑄件重达 1300 公斤，且筒体磨損后全部报废，尚需要进一步改进。

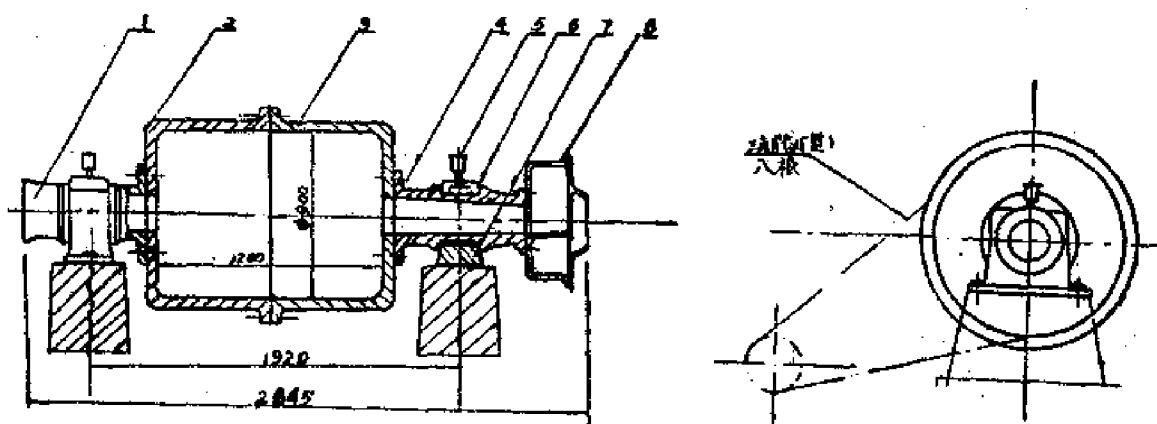


圖 2. 鑄鐵球磨机

3. 螺旋分级机

与标准设备对比，取消了提升设备和涡輪減速器，因此，就沒有难于加工的部件。如圖 3，槽体 1、轴承支架 2、主軸 4 与皮带輪 5 全部用木材代替金属，叶片 3 用鑄鐵与木板均可。因此該设备基本上是木制的，唯一的缺点是装配叶片比較复杂。

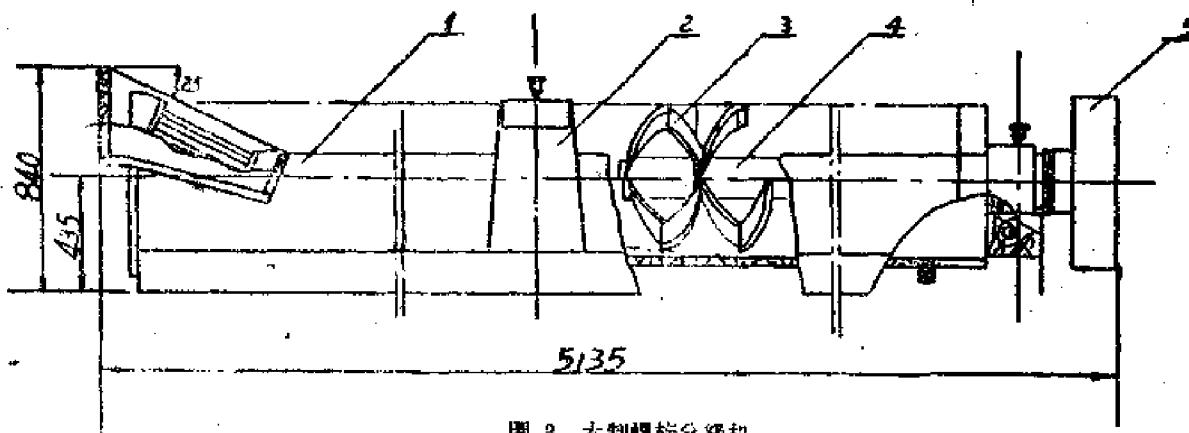


圖 3. 木制螺旋分级机

4. 浮选机

如圖 4，木槽支架 1、皮带輪 2、空气循环筒 4、括板 5 全用木材制成，軸承 6 为滑动軸承，在傳动形式上改用串联形式，可以用一个动力设备带动。

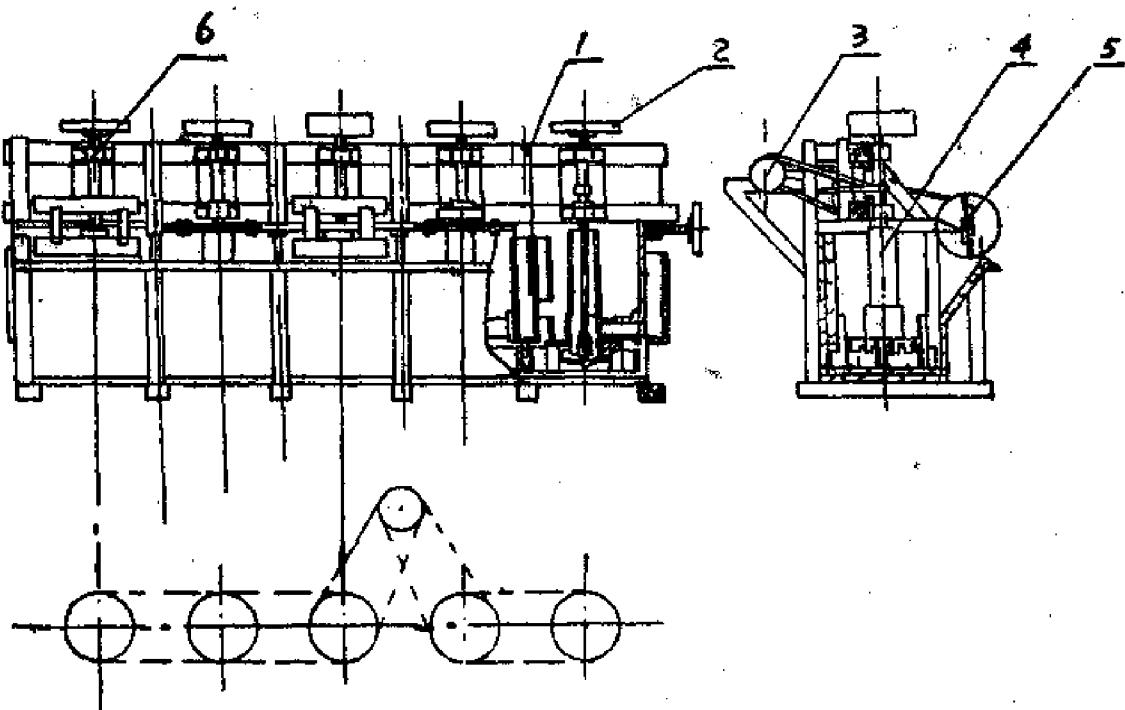


圖 4. 木制机械機件浮选机

三、优点:

通过设备的制造与初步的試車證明，这样一个小型的半土半洋选矿厂有以下五个优点。

第一，工艺过程簡單。矿石經過一段破碎与一段磨矿后，即直接进入选别过程，中間无皮带运输机与砂泵运输等薄弱环节，又无中、大型选厂的数段破碎、磨矿、与几次循环的复杂过程。因此，生产操作簡單，極易被群众所掌握。

第二，大量的节约钢材，解决了设备制造上材料的困难，現将标准设备与新設計设备所需的钢材对照例表 2 如下。

表 2. 新旧設計需要钢材对照表

项目	材料		铸 铁
	钢 材	铸 铁	
原 設計 鋼材	14.55 吨	鑄鐵 1.7 吨	
新 設計 鋼材	0.6 吨	鑄鐵 10.33 吨	
節 鋼材用 量	不到原 設計 的 5%。		
原 設計 鋼材	10.8	1.7	
新 設設計 鋼材	0.2	6.8	
原 老 虎 磨	2.25		
新 老 虎 磨	0.25	3.0	
原 分 級 机	1.5		
新 分 級 机	0.15	0.58	

原設計鋼材 14.55 吨，鑄鐵 1.7 吨；
新設計鋼材 0.6 吨，鑄鐵 10.33 吨；
節鋼材用 量 不到原 設計 的 5%。
第三，投資較过去設計大大地降低，現將投資分析如下：

(1)建筑工程 4,573.17 元；

(2)原有建筑物 2,800；

(3)原有设备 6,261；

(4)新设备：

老虎口 3,842.42

分級机 1,798.98

浮选机 2,380.79

零星件 618.34

球磨机 4,754.34

攪拌槽 512.77

旧设备修配 112.34

(5)設備安裝 5,236.96(包括供水管道):

(6)配電線路 506.12;

共計 33,396.84 = 33,400 元。

約為原來 50 噸標準設計選礦廠投資的 43.5%。

第四，傳動系統靈活，動力設備亦容易解決，全部選礦廠用一台或二台動力設備即可運轉。攪拌槽壽王坟小選礦廠與浮選機共用一台，球磨機與分級機合用一台，老虎口單獨用一台動力設備，各地區可根據自己的條件選用動力。現將壽王坟小型選礦廠的傳動系統圖(圖 5)列下以供參考。

第五，設備結構簡單，製造容易，地方小型機修廠皆可在短期內製造完成。

綜合上述五大優點，可以認為這樣一個日處理能力 50 噸的半土半洋小型選礦廠，適于遍地開花。這個試點工作，因參加的人員有限，其中尚存在許多缺點。但我們相信，在全國各處的製造及生產考驗過程中，會得到廣大群眾智慧的不斷補充而更趨完善，符合多快好省的方針。

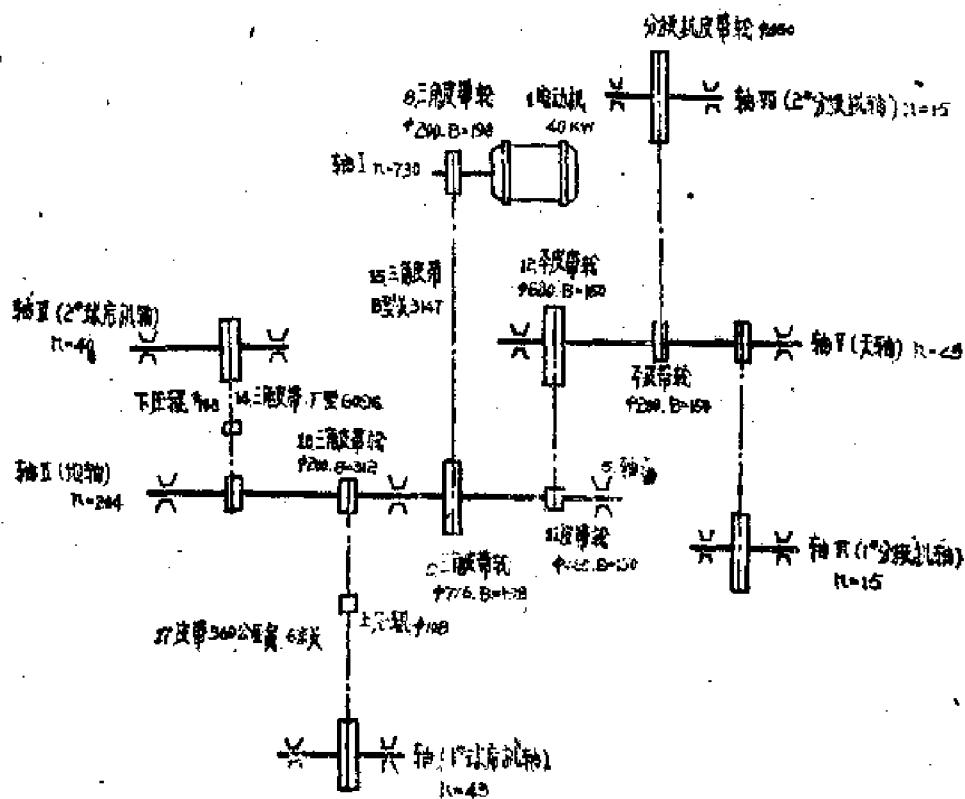


圖 5. 壽王坟小型選礦廠的傳動系統圖

